 


Міністерство освіти і науки України
БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
Запорізького національного технічного університету

Затверджено
Заступник директора
з навчальної роботи
 С. В. Саприкін
«31» 08 2017 р.


ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки молодших спеціалістів
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
спеціалізації Технологія обробки матеріалів
на верстатах і автоматичних лініях

денної форми навчання

Програма рекомендована
цикловою комісією
природничо-наукових дисциплін
Протокол № 1
Від "31" 08 2017 р.
Голова комісії

 С. М. Гречанюк

Робоча навчальна програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» та робочого навчального плану спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

Програму розробила викладач

Р.С. О. С. Романенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програмою дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»(ТКМ), у відповідності до спеціальності спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях, передбачається вивчення металургії чорних і кольорових металів, металознавства і термічної обробки, конструкційних та інструментальних сталей і сплавів, неметалевих матеріалів, ливарного виробництва, обробка металів тиском і зварювального виробництва.

Курс ТКМ відіграє одну з найважливіших ролей у підготовці спеціалістів машинобудівного профілю. Його основне завдання: надати систему знань і вмінь, що забезпечують загальну технологічну підготовку студентів. Знання, які одержуються у процесі його засвоєння, є базою для вивчення дисциплін спеціального циклу: «Технологія машинобудування», «Верстати», «Матеріали і інструменти» та ін. Крім того, у нових економічних умовах розробка нових конструкційних матеріалів, їх економія і раціональне використання набувають особливого значення .

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- **знати** основні відомості про способи одержання і обробки металів, пластмас, деревини та інших конструкційних матеріалів; механічні властивості і механічні характеристики матеріалів, їх макро- і мікро-будову, сфери застосування; будову випробувального обладнання та його можливості; основні напрямки науково - технічного прогресу у дій галузі; можливості розробки нових матеріалів за заданими властивостями;
- **вміти** працювати з лабораторним обладнанням (твердомірами, металографічним мікроскопом, розривними машинами, муфельними печами та ін.); визначати внутрішню будову металів і сплавів, рекомендувати необхідні режими термо- та інших видів обробки сталі та чавуну; підбирати марки матеріалів для різних деталей і інструментів; правильно вибирати метод одержання заготовок, їх розміри і форми; самостійно поповнювати свої знання у галузі технології конструкційних матеріалів; орієнтуватися у новій інформації; бачити перспективу розвитку основних галузей промисловості, що характерні для району і області.

Для закріплення теоретичного матеріалу програмою передбачається проведення лабораторних і практичних робіт, однієї комплексної і двох обов'язкових класних контрольних робіт. Цій ж меті служить і самостійна робота студентів. Матеріал, що винесений на самостійну роботу, тим чи іншим чином доповнює основний матеріал за певними розділами; для його успішного засвоєння підготований відповідний посібник.

У процесі викладання дисципліни, передбачається використання наочних посібників, демонстраційних фільмів; звертається увага студентів на ДСТУ, дотримання єдиної термінології, правил техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки.

Окремі зміни програми фіксуються у останньому розділі робочої навчальної програми і затверджуються адміністрацією коледжу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділів і тем	Обсяг роботи студента, годин				
	Всього	З викладачем			Самостійна робота
		Лекцій	Лабораторних робіт	Практичних занять	
1	2	3	4	5	6
Розділ 1. Виробництво чорних матеріалів	16	8	-	-	8
Тема 1.1 Виробництво чавуну і сталі	16	8	-	-	8
Розділ 2. Металознавство та термічна обробка	31	12	8	3	8
Тема 2.1 Будова та кристалізація металів	13	4	4	3	2
Тема 2.2 Основні поняття про сплави	8	4	2	-	2
Тема 2.3 Хімічна та хіміко-термічна обробка	10	4	2	-	4
Розділ 3. Конструкційні матеріали	46	18	2	4	22
Тема 3.1 Вуглецеві сталі	14	4	-	4	6
Тема 3.2 Леговані та інструментальні сталі	10	6	-	-	4
Тема 3.3 Чавуни	10	4	2	-	4
Тема 3.4 Кольорові метали та сплави	6	2	-	-	4
Тема 3.5 Неметалеві конструкційні матеріали	6	2	-	-	4
Розділ 4. Технологія обробки металів і сплавів	42	12	2	16	12
Тема 4.1 Основи раціонального вибору заготовок	4	-	2	-	2
Тема 4.2 Обробка тиском	14	2	-	8	4
Тема 4.3 Ливарне виробництво	16	6	-	8	2
Тема 4.4 Зварювання і паяння металів	6	2	-	-	4
Тема 4.5 Порошкова металургія	2	2	-	-	-
Разом	135	50	12	23	50

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Назва розділів і тем, зміст занять	Робота студента, годин	
	3 викладачем	Самостійна робота
1	2	3
Розділ 1. Виробництво чорних матеріалів		
Тема 1.1. Виробництво чавуну і сталі		
Л Вступ. Виробництво чавуну. Доменний процес. Продукти доменного виробництва. [1], 16...26	2	
Л Техніко-економічні показники виробництва чавуну. Коефіцієнт використання корисного об'єму доменної печі. [1], 26...28	2	
СРС Пряме (позадоменне) одержання губчастого заліза. [2], 21...23		2
Л Виробництво сталі в кисневих конвертерах і мартенівських печах. Суть процесу, тенденції розвитку виробництва сталі у ХХ ст.. [1], 28...37	4	
СРС Виробництво сталі в електричних печах. [1], 37...40		3
СРС Сучасні способи розливки сталі. Будова зливка. [1], 40... 47		3
Розділ 2. Металознавство та термічна обробка		
Тема 2.1 Будова та кристалізація металів		
Л Будова і кристалізація металів. Загальні відомості з теорії сплавів. Механічні властивості і механічні способи випробування металів. [1], 66...80	2	
ЛР Випробування металів і сплавів на твердість за способом Брінелля. Інструкція до ЛР.	2	
ЛР Випробування металів і сплавів на твердість за способом Роквелла. Інструкція до ЛР.	2	
Л Випробування на витривалість. [1], 109...111	2	
ПЗ Побудова кривих охолодження і нагрівання залізобуглецевих сплавів. Конспект.	3	
СРС Дефекти у реальних кристалах і їх вплив на властивості металів. [1], 73...80		2

1		2	3
Тема 2.2 Основні поняття з теорії сплавів			
Л	Діаграми стану систем сплавів з необмеженою та обмеженою розчинністю компонентів в твердому стані та з відтворенням механічної суміші. Зв'язок між властивостями сплавів та типом діаграми стану. [1], 111...125	2	
Л	Фази у системі залізо-цементит. Діаграма стану залізобуглецевих сплавів. Класифікація залізобуглецевих сплавів. Перетворення в структурі сталей і чавунів. [1], 130..137	2	
ЛР	Мікроаналіз залізобуглецевих сплавів – сталей у рівно ваговому стані. Інструкція до ЛР.	2	
СРС	Вплив на точки діаграми легуючих елементів. Поняття про діаграму стану залізобуглецевих сплавів. [1], 130..137		2
Тема 2.3 Термічна та хіміко-термічна обробка			
Л	Перетворення в сталі під час термообробки при нагріванні та охолодженні. Відпал та нормалізація сталі. [1], 157..177	2	
Л	Гартування сталі та відпуск сталі Сутність, призначення та види хіміко-термічної обробки [1], 177...180	2	
ЛР	Термічна обробка вуглецевої сталі. Інструкція до ЛР.	2	
СРС	Сутність, призначення та види хіміко-термічної обробки. [1], 187...198		4
Розділ 3. Конструкційні матеріали			
Тема 3.1 Вуглецеві сталі.			
Л	Вуглецеві сталі. Вплив вуглецю та постійних домішок на сталь. Маркування сталей. [1], 137...145	2	
ПЗ	Вибір і аналіз марки сталі для заданої деталі, що працює у певних умовах. Конспект.	4	
СРС	Класифікація конструкційних сталей: автоматні, шарикопідшипникові [2], 270...301		3
СРС	Сталі і сплави з особливими властивостями. [2], 313...338		3
Тема 3.2 Леговані конструкційні та інструментальні сталі.			
Л	Вплив легувальних елементів на сталь. Класифікація, маркування легованих сталей. Конструкційні сталі. [1], 198...207	2	
Л	Інструментальні сталі. Тверді сплави та надтверді ріжучі матеріали. [1], 210...215	2	
Л	Вибір сталі для виготовлення деталі або інструменту [1], 211...215	2	
СРС	Сталі з особливими властивостями. [1], 210...207		4

1		2	3
Тема 3.3 Чавуни.			
Л	Класифікація ливарних чавунів: сірі, високоміцні (модифіковані), ковкі. Сірий чавун: структура, властивості, маркування, сфера використання. [1], 145...149	2	
Л	Високоміцний чавун. Технологія виробництва. Маркування і механічні властивості за ДЕСТом. Структура, використання. Ковкі чавуни. Режим відпалу білого чавуну. Маркування, механічні властивості за ДЕСТом. Використання. [1], 149...157	2	
ЛР	Мікроаналіз сірих, половинчастих, ковких та високоміцних чавунів Інструкція до ЛР.	2	
СРС	Ливарні чавуни. Аналіз використання ливарних чавунів. [2], 83...88, 284...301		4
Тема 3.4 Кольорові метали та сплави.			
Л	Властивості міді і її використання у чистому вигляді. Сплави на основі міді: латуні і бронзи, їх склад, призначення і марки за ДЕСТом. Сплави алюмінію: ливарні і що деформуються. Їх призначення і марки за ДЕСТом. [1], 215..250	2	
СРС	Титан і його сплави. Властивість і використання технічного титану. Антифрикційні сплави, вимоги, які до них ставляться. Види антифрикційних сплавів. [1], 230.235		4
Тема 3.5 Неметалеві конструкційні матеріали			
Л	Пластмаси, їх класифікація, властивості. Гумові, деревинні, лакофарбні матеріали Композитні матеріали. [1], 259...279	2	
СРС	Деревина і її властивості. Вироби з деревини. Мінерали і матеріали на їх основі.		4
Розділ 4. Технологія обробки металів і сплавів			
Тема 4.1 Основи раціонального вибору заготовок.			
ЛР	Наладка токарного верстата для обробки заданої деталі. Інструкція до ЛР.	2	
СРС	Метод виконання заготовок для деталей машин. Раціональний вибір заготовки. Розробка ТП.		2
Тема 4.2 Обробка тиском.			
Л	Види ОМТ. Прокатне виробництво і волочіння. Вільна ковка і штампування. [1], 347...379	2	
ПЗ	Розробка креслення штампованої кованки за кресленням деталі. Конспект.	6	

1		2	3
ПЗ	Прокатні стани і їх використання (на базі опорної схеми) Конспект.	2	
СРС	Фізичні основи обробки металів тиском.		4
Тема 4.3 Ливарне виробництво.			
Л	Загальні відомості про ливарне виробництво. Виробництво виливків у піщано-глиняних формах. [1], 291...299	2	
ПЗ	Ознайомлення з технологією виробництва виливків у разові піщано-глиняні форми і спеціальними методами лиття. Конспект.	4	
Л	Класифікація спеціальних способів лиття. Лиття у кокіль. Обладнання і сфера використання. [1], 326...341	2	
Л	Лиття за моделями, що виплавляються. Виготовлення моделей і литтєвих форм. [1], 302...308	2	
ПЗ	Розробка креслення виливка за кресленням деталі. Конспект.	4	
СРС	Підготовка і заливання ливарних сплавів. Плавильні агрегати.		2
Тема 4.4 Зварювання і паяння металів.			
Л	Зварювальне виробництво. Загальні відомості про зварювання металів. Способи зварювання плавленням. Сутність з'єднання металів зваркою. [1], 380...381, 413...419	2	
Л	Вибір технологічного процесу зварювання для виготовлення певної конструкції. [1], 380...381, 413...419, 420...425	2	
СРС	Плазмова, електрошлакова, інші види зварки. Паяння металів. Контроль якості зварних з'єднань. [1], 420...425		4
Тема 4.5 Порошкова металургія.			
Л	Металеві порошки, виробництво деталей з порошків. Роль порошкової металургії у сучасній науці і техніці. Одержання і формування металічних порошків. Спікання. [1], 369...381	2	
Разом:		85	50

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Випробування металів і сплавів на твердість за способом Брінелля.
2. Випробування металів і сплавів на твердість за способом Роквелла.
3. Мікроаналіз залізобуглецевих сплавів – сталей у рівноваговому стані.
4. Термічна обробка вуглецевої сталі.
5. Мікроаналіз сірих, половинчастих, ковких та високоміцних чавунів.
6. Наладка токарного верстата для обробки заданої деталі.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Попович В.В., Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник.- Львів: Світ, 2006. - 624 с.: Іл.
2. Кузьмин Б.А. та ін. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів / Під ред. Б.А. Кузьміна.- М.: Мангинобудівництво, 2009.
3. Никифоров В.М. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів. 7-е вид., перероб. доп. - Л.: Машинобудівництво, 2008.
4. Сомокоцький А.И., Кунявський М.Н. Лабораторні роботи по метало веденню та термічній обробці металів. Вид. 3-є. - М.: Машинобудівництво, 2009.
5. Кнорозов Б.В. Технологія металів і матеріалів. -М.: Металургія, 2010.

Додаткова

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальності: 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.
7. Методичні вказівки до практичних робіт Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальності: 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. конспект лекцій викладача;
2. навчальні відеофільми;
3. навчальні плакати;
4. методичний посібник для самостійної роботи студентів;
5. методичний посібник для практичних занять;
6. інструкції для виконання лабораторних робіт;
7. завдання для тестового контролю знань студентів;
8. завдання для виконання комплексної контрольної роботи.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»


навчального плану
спеціальності 133 Галузеве машинобудування
спеціалізації Технологія обробки матеріалів
на верстатах і автоматичних лініях

Рекомендовано цикловою
комісією природничо-наукових
дисциплін

Протокол № 1

Від «31» 08 _____ 2017р.

Голова комісії

 С.М. Гречанюк

Практичні заняття з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»
навчального плану спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

Розробила викладач

Р.О.

О.С.Романенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Технологія конструкційних матеріалів - одна з базових дисциплін, що відіграє найважливішу роль у підготовці студентів машинобудівного профілю. Її основна мета - надати систему знань і вмінь, що забезпечує загальну технологічну підготовку студентів. Одержані знання необхідні для вивчення таких дисциплін спеціального курсу, як "Верстати, матеріали і інструменти", "Технологія машинобудування" та ін. Крім того, у нових економічних умовах розробка нових конструкційних матеріалів, їх економія і раціональне використання набувають особливого значення. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати основні відомості про способи одержання і обробки металів, пластмас, деревини та інших конструкційних матеріалів, механічні властивості і механічні характеристики матеріалів, їх макро- і мікро- будову. сфери застосування; будову випробувального обладнання та його можливості; основні напрямки науково-технічного прогресу у цій галузі; можливості розробки нових матеріалів за заданими властивостями;

- вміти працювати з лабораторним обладнанням (твердомірами, металографічним мікроскопом, розривними машинами, муфельними печами та ін.); визначати внутрішню будову металів і сплавів, рекомендувати необхідні режими термо- та інших видів обробки сталі та чавуну; підбирати марки матеріалів для різних деталей і інструментів; правильно вибирати метод одержання заготовок, їх розміри і форму; самостійно поповнювати свої знання у галузі конструкційних матеріалів; орієнтуватися у новій інформації: бачити перспективу розвитку основних галузей промисловості, що характерні для району і області. Навчально-методичний комплекс з дисципліни (НМКД) містить у собі багато складових: лекційні, практичні і лабораторні роботи, контрольні роботи. Гармонійно у процес навчання вписується самостійна робота студентів. Завдання самостійної роботи — закріпити та поглибити знання, набуті студентами на інших видах занять, навчити обирати потрібні схеми рішення, а також здобути навички користування довідковою літературою.

У своїй більшості студенту пропонується самостійно опанувати навчальний матеріал, який є невід'ємною складовою частиною якоїсь теми або розділу, доповнюючи їх або розкриваючи якийсь бік питань більш детально. Тобто, немає матеріалу, який був би відірваним від основного змісту; це значно полегшує роботу студента.

Слід додати, що всі складові НМКД повинні будуватись таким чином, щоб студент як належне сприймав поставлені завдання. Мається на увазі: не у вигляді застиглих теоретичних або розрахункових схем, а у контексті новацій конструкторських рішень. Збільшення потужностей машин і обладнання, підвищення параметрів процесів: тиска, температури, швидкостей тощо — є характерними для багатьох напрямків НТП. Швидко знайти потрібні відомості, а значить швидко знайти вірне рішення — важлива якісна риса сучасного інженера.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділів і тем	Обсяг роботи студента, годин				
	Всього	З викладачем			Самостійна робота
		Лекцій	Лабораторних робіт	Практичних занять	
1	2	3	4	5	6
Розділ 1. Виробництво чорних матеріалів	16	8	-	-	8
Тема 1.1 Виробництво чавуну і сталі	16	8	-	-	8
Розділ 2. Металознавство та термічна обробка	31	12	8	3	8
Тема 2.1 Будова та кристалізація металів	13	4	4	3	2
Тема 2.2 Основні поняття про сплави	8	4	2	-	2
Тема 2.3 Хімічна та хіміко-термічна обробка	10	4	2	-	4
Розділ 3. Конструкційні матеріали	46	18	2	4	22
Тема 3.1 Вуглецеві сталі	14	4	-	4	6
Тема 3.2 Леговані та інструментальні сталі	10	6	-	-	4
Тема 3.3 Чавуни	10	4	2	-	4
Тема 3.4 Кольорові метали та сплави	6	2	-	-	4
Тема 3.5 Неметалеві конструкційні матеріали	6	2	-	-	4
Розділ 4. Технологія обробки металів і сплавів	42	12	2	16	12
Тема 4.1 Основи раціонального вибору заготовок	4	-	2	-	2
Тема 4.2 Обробка тиском	14	2	-	8	4
Тема 4.3 Ливарне виробництво	16	6	-	8	2
Тема 4.4 Зварювання і паяння металів	6	2	-	-	4
Тема 4.5 Порошкова металургія	2	2	-	-	-
Разом	135	50	12	23	50

Практичне заняття №1

Тема: Фізико - хімічні аспекти виробництва чорних металів. Кристалізація.

Мета заняття:

- Дидактична: поглиблене вивчення впливу різних факторів на структуру металу. Познайомитись з теорією процесу кристалізації.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція заліків, відлитої у різні форми.
- література: Никифоров В.М. Технологія металів і конструкційних матеріалів
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

план заняття:

1. Основні властивості і способи випробування металів.
2. Вплив різних факторів на структуру металу.
3. Схеми залежності швидкості кристалізації від ступеню охолодження.
4. Процес кристалізації.

контроль знань:

- письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вивчити структуру злитків та замалювати її.
2. Вказати зони кристалізації.
3. Визначити від чого залежить число центрів кристалізації.
4. Виконати схеми кристалізації.
5. Описати процес кристалізації.

Практичне заняття №2

Тема: Умовна діаграма напруг і характеристики. Діаграма Fe - Fe C.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблене вивчення структури чорних матеріалів.
- зазначити фазові та структурні становища.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати по темі.
- роздатковий матеріал: структури зливків.
- література: Никифоров В.М. “Технологія металів і конструкційних матеріалів”
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Описати діаграму напруг та охарактеризувати її.
 2. Описати склад та структуру вуглецевих сталей в умовах повільного нагріву та охолодження до діаграми Fe - Fe C.
 3. Намалювати діаграму FeC.
 4. Вказати кристалізацію таких фаз: аустеніт, ферит, цементит.
- **контроль знань:**
 - письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вказати яку структуру мають доевтектоїдної, евтектоїдної та заевтектоїдні сталі.
2. Аналіз процесу формування структури сталей по мірі зниження температури.
3. По структурі діаграми сталі визначити кількість вуглецю в заевтектоїдних сталях.
4. Замалювати структуру складовій сталі в залежності від кількості вуглецю.

Практичне заняття №3

Тема: Побудова кривих охолодження і нагрівання залізовуглецевих сплавів.

Мета заняття:

- дидактична: вивчити вплив швидкості охолодження на структуру та механічні властивості вуглецевих сталей. Побудувати криві охолодження і нагрівання сплавів.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: образники з сталі 45 нагрітих до 860 С; сталі У 10 до 760 С та охолоджених на повітрі; в печі; в маслі; в воді.
- література: Гуляєв А.П, «Металоведсння»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- план заняття:

1. Критична швидкість охолодження.
2. Залежність твердості структури перлітного класу.
3. Оптимальні температури нагріву під гартування для вибраних сталів.
4. Занести значення твердості та мікроструктуру у таблицю

Марка сталі	Темперагура нагріву, С	Охолоджуючі середовища	Твердість НВ кг/мм	Мікроструктура
Сталь 45	860	Піч, повітря, вода, масло		
У 10	760			

- контроль знань:

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття № 4

Тема: Технологічні особливості хіміко- термічної обробки у машинобудуванні.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблення вивчення хіміко- термічної обробки. Познайомитися з режимом обробки інструменту з сталі P18.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція злиwkів. Ріжучий інструмент: сверло, фреза, різці.
- література: Гуляев А.П. «Металоведення»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Забезпечення стабільності структури та твердості при термічній обробки.
 2. Температура нагріву під гартування сталі P18
 3. Хімічний состав при обробці.
 4. Заміряти твердість сталі, зробити висновок.
- **контроль знань:**
- письмова відповідь на поставленні питання.

Практичне заняття №5

Тема: Вибір і аналіз марки сталі для заданої деталі, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості і структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
 2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів ВСт 2кп; А 40г; 40ХН; У10; С415; Р6М5К5; Т30К4.
 3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
 4. Привести приклад їх використання.
- **контроль знань:**

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №6

Тема: Вибір і аналіз марки сталі(твердого сплаву) для заданого інструменту, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості І структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
 2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів В2К; ВК3М; ВК6; Т30К4; ТТ10К8; Т5К10.
 3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
 4. Привести приклад їх використання.
- **контроль знань:**

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №7

Тема: Фізико- хімічні аспекти виробництва чорних металів. Кристалізація.

Мета заняття:

- Дидактична: поглиблене вивчення впливу різних факторів на структуру металу. Познайомитись з теорією процесу кристалізації.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція заліків, відлитої у різні форми.
- література: Никифоров В.М. "Технологія металів і конструкційних матеріалів"
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Основні властивості і способи випробування металів.
 2. Вплив різних факторів на структуру металу.
 3. Схеми залежності швидкості кристалізації від ступеню охолодження.
 4. Процес кристалізації.
- **контроль знань:**
- письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вивчити структуру злитків та замалювати її.
2. Вказати зони кристалізації.
3. Визначити від чого залежить число центрів кристалізації.
4. Виконати схеми кристалізації.
5. Описати процес кристалізації.

Практичне заняття №8

Тема: Умовна діаграма напруг і характеристики. Діаграма Fe - Fe C.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблене вивчення структури чорних матеріалів.
- зазначити фазові та структурні становища.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати по темі.
- роздатковий матеріал: структури зливок.
- література: Никифоров В.М. “Технологія металів і конструкційних матеріалів”
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Описати діаграму напруг та охарактеризувати її.
 2. Описати склад та структуру вуглецевих сталей в умовах повільного нагріву та охолодження до діаграми Fe - Fe C.
 3. Намалювати діаграму Fe C.
 4. Вказати кристалізацію таких фаз: аустеніт, ферит, цементит.
- **контроль знань:**
 - письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вказати яку структуру мають доевтектоїдні, евтектоїдні та заевтектоїдні сталі.
2. Аналіз процесу формування структури сталей по мірі зниження температури.
3. По структурі діаграми сталі визначити кількість вуглецю в заевтектоїдних •*сталях.
4. Замалювати структуру складовій сталі в залежності від кількості вуглецю

Практичне заняття №9

Тема: Побудова кривих охолодження і нагрівання залізовуглецевих сплавів.

Мета заняття:

- дидактична: вивчити вплив швидкості охолодження на структуру та механічні властивості вуглецевих сталей. Побудувати криві охолодження і нагрівання сплавів.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: образники з сталі 45 нагрітих до 860 С; сталі У 10 до 760 С та охолоджених на повітрі; в печі; в маслі; в воді.
- література: Гуляєв А.П, «Металознавство»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Критична швидкість охолодження.
 2. Залежність твердості структури перлітного класу.
 3. Оптимальні температури нагріву під гартування для вибраних сталів.
 4. Занести значення твердості та мікроструктуру у таблицю

Марка сталі	Температура нагріву, С	Охолоджуючі середовища	Твердість НВ кг/мм	Мікроструктура
Сталь 45	860	Піч, повітря, вода, масло		
У 10	760			

- **контроль знань:**
письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №10

Тема: Вибір і аналіз марки сталі для заданої деталі, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості і структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- план заняття:

1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів ВСт 2кп; А 40г; 40ХН; У10; С415; Р6М5К5; Т30К4.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
4. Привести приклад їх використання.

- контроль знань:

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №11

Тема: Вибір і аналіз марки сталі(твердого сплаву) для заданого інструменту, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості І структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- план заняття:

1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів В2К; ВК3М; ВК6; Т30К4; ТТ10К8; Т5К10.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
4. Привести приклад їх використання.

- контроль знань:

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №12

Тема: Фізико- хімічні аспекти виробництва чорних металів. Кристалізація.

Мета заняття:

- Дидактична: поглиблене вивчення впливу різних факторів на структуру металу. Познайомитись з теорією процесу кристалізації.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція заліків, відлитої у різні форми.
- література: Никифоров В.М. "Технологія металів і конструкційних матеріалів"
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Основні властивості і способи випробування металів.
 2. Вплив різних факторів на структуру металу.
 3. Схеми залежності швидкості кристалізації від ступеню охолодження.
 4. Процес кристалізації.
- **контроль знань:**
 - письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вивчити структуру злитків та замалювати її.
2. Вказати зони кристалізації.
3. Визначити від чого залежить число центрів кристалізації.
4. Виконати схеми кристалізації.
5. Описати процес кристалізації.

Практичне заняття №13

Тема: Умовна діаграма напруг і характеристики. Діаграма Fe - Fe C.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблене вивчення структури чорних матеріалів.
- зазначити фазові та структурні становища.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати по темі.
- роздатковий матеріал: структури зливок.
- література: Никифоров В.М. “Технологія металів і конструкційних матеріалів”
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Описати діаграму напруг та охарактеризувати її.
 2. Описати склад та структуру вуглецевих сталей в умовах повільного нагріву та охолодження до діаграми Fe - Fe C.
 3. Намалювати діаграму Fe C.
 4. Вказати кристалізацію таких фаз: аустеніт, ферит, цементит.
- **контроль знань:**
 - письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вказати яку структуру мають доевтектоїдні, евтектоїдні та заевтектоїдні сталі.
2. Аналіз процесу формування структури сталей по мірі зниження температури.
3. По структурі діаграми сталі визначити кількість вуглецю в заевтектоїдних сталях.
4. Замалювати структуру складовій сталі в залежності від кількості вуглецю

Практичне заняття №14

Тема: Побудова кривих охолодження і нагрівання залізовуглецевих сплавів.

Мета заняття:

- дидактична: вивчити вплив швидкості охолодження на структуру та механічні властивості вуглецевих сталей. Побудувати криві охолодження і нагрівання сплавів.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: образники з сталі 45 нагрітих до 860 С; сталі У 10 до 760 С та охолоджених на повітрі; в печі; в маслі; в воді.
- література: Гуляєв А.П, «Металоведсння»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Критична швидкість охолодження.
 2. Залежність твердості структури перлітного класу.
 3. Оптимальні температури нагріву під гартування для вибраних сталів.
 4. Занести значення твердості та мікроструктуру у таблицю

Марка сталі	Темперагура нагріву, С	Охолоджуючі середовища	Твердість НВ кг/мм	Мікроструктура
Сталь 45	860	Піч, повітря, вода, масло		
У 10	760			

- **контроль знань:**
письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття № 15

Тема: Технологічні особливості хіміко- термічної обробки у машинобудуванні.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблення вивчення хіміко- термічної обробки. Познакомитися з режимом обробки інструменту з сталі P18.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція злиwkів. Ріжучий інструмент: сверло, фреза, різці.
- література: Гуляев А.П. «Металоведення»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Забезпечення стабільності структури та твердості при термічній обробки.
 2. Температура нагріву під гартування сталі P18
 3. Хімічний состав при обробці.
 4. Заміряти твердість сталі, зробити висновок.
- **контроль знань:**

письмова відповідь на поставленні питання.

Практичне заняття №16

Тема: Вибір і аналіз марки сталі для заданої деталі, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості і структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
 2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів ВСт 2кп; А 40г; 40ХН; У10; С415; Р6М5К5; Т30К4.
 3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
 4. Привести приклад їх використання.
- **контроль знань:**

письмова відповідь на поставленні питання

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Кузьмин Б.А. та ін. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів / Під ред. Б.А. Кузьміна.- М.: Мангинобудівництво, 2009.
2. Никифоров В.М. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів. 7-е вид., перероб. доп. - Л.: Машинобудівництво, 2008.
3. Сомокоцький А.И., Кунявський М.Н. Лабораторні роботи по метало веденню та термічній обробці металів. Вид. 3-є. - М.: Машинобудівництво, 2009.
4. Кнорозов Б.В. Технологія металів і матеріалів. -М.: Металургія, 2010.

 
Додаткова

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальностей: 5.05050302, 5.05050202 5.05050201.
6. Методичні вказівки до практичних робіт Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальностей: 5.05050302, 5.05050202 5.05050201.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. конспект лекцій викладача;
2. навчальні відеофільми;
3. навчальні плакати;
4. методичний посібник для самостійної роботи студентів;
5. методичний посібник для практичних занять;
6. інструкції для виконання лабораторних робіт;
7. завдання для тестового контролю знань студентів;
8. завдання для виконання комплексної контрольної роботи.

Міністерство освіти і науки України
БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
Запорізького національного технічного університету

Затверджено
Заступник директора
з навчальної роботи
 С. В. Саприкін

«31» 08 2017 р.

**МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ**


з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»
навчального плану спеціальності 133 Галузеве машинобудування
спеціалізації Технологія обробки матеріалів
на верстатах і автоматичних лініях

Посібник рекомендований
цикловою комісією природничо-
наукових дисциплін

Протокол № 1

 
Від «31» 08 2017р.

Голова комісії

 С.М. Гречанюк

Методичний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях розроблено у відповідності з робочою навчальною програмою.

Розробила викладач



О. С. Романенко

Рекомендована комісією професійних дисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

Протокол № 1 від "30" 08 2017 р.

Голова комісії



Т. А. Коваленко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Технологія конструкційних матеріалів - одна з базових дисциплін, що відіграє найважливішу роль у підготовці студентів машинобудівного профілю. Її основна мета - надати систему знань і вмінь, що забезпечує загальну технологічну підготовку студентів. Одержані знання необхідні для вивчення таких дисциплін спеціального курсу, як "Станки, матеріали і інструменти", "Технологія машинобудування" та ін. Крім того, у нових економічних умовах розробка нових конструкційних матеріалів, їх економія і раціональне використання набувають особливого значення. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати основні відомості про способи одержання і обробки металів, пластмас, деревини та інших конструкційних матеріалів, механічні властивості і механічні характеристики матеріалів, їх макро- і мікробудову. сфери застосування; будову випробувального обладнання та його можливості; основні напрямки науково-технічного прогресу у цій галузі; можливості розробки нових матеріалів за заданими властивостями;

вміти працювати з лабораторним обладнанням (твердомірами, металографічним мікроскопом, розривними машинами, муфельними печами та ін.); визначати внутрішню будову металів і сплавів, рекомендувати необхідні режими термо- та інших видів обробки сталі та чавуну; підбирати марки матеріалів для різних деталей і інструментів; правильно вибирати метод одержання заготовок, їх розміри і форму; самостійно поповнювати свої знання у галузі конструкційних матеріалів; орієнтуватися у новій інформації: бачити перспективу розвитку основних галузей промисловості, що характерні для району і області. Навчально-методичний комплекс з дисципліни (НМКД) містить у собі багато складових: лекційні, практичні і лабораторні роботи, контрольні роботи. Гармонійно у процес навчання вписується самостійна робота студентів. Завдання самостійної роботи —закріпити та поглибити знання, набуті студентами на інших видах занять, навчити обирати потрібні схеми рішення, а також здобути навички користування довідковою літературою.

У своїй більшості студенту пропонується самостійно опанувати навчальний матеріал, який є невід'ємною складовою частиною якоїсь теми або розділу, доповнюючи їх або розкриваючи якийсь бік питань більш детально. Тобто, немає матеріалу, який був би відірваним від основного змісту; це значно полегшує роботу студента.

Слід додати, що всі складові НМКД повинні будуватись таким чином, щоб студент як належне сприймав поставлені завдання. Мається на увазі: не у вигляді застиглих теоретичних або розрахункових схем, а у контексті новацій конструкторських рішень. Збільшення потужностей машин і обладнання, підвищення параметрів процесів: тиска, температури, швидкостей тощо —є характерними для багатьох напрямків НТП. Швидко знайти потрібні відомості, а значить швидко знайти вірне рішення —важлива якісна риса сучасного інженера.

На самостійну проробку пропонується така її послідовність

Перш за все знайдіть в літературі, що рекомендована, потрібний матеріал і уважно його опрацюйте;

Коли основні теоретичні положення стануть зрозумілі, - зробіть «шапку» конспекту: заплещіть тему, вказані у посібнику питання, а також складіть план відповіді (останній за необхідністю);

Приведіть у конспекті чітку і конкретну відповідь на поставлені питання, зрозумілу вам і викладачеві (для цього не обов'язково переписувати параграф з підручника);

Ознайомтеся з контрольними питаннями і оцініть набуті знання; відповіді на питання можна давати усно, письмово, а краще, провідною лінією у тексті конспекту (тобто почати опрацьовувати контрольні питання одно час із написанням конспекту).

Зверніть увагу, що у посібнику не передбачається якихось додаткових вказівок до кожної теми. Це пояснюється тим, що матеріал, який розглядається, не є дуже складним і об'ємним, Тобто, контрольні питання дають змогу не тільки перевірити свої знання, а, за суттю, дають певну методичну направленість даної роботи.

Конспект, який готує студент, в установленій термін здається на перевірку. Опрацьований матеріал включається у питання комплексної контрольної роботи, є складовою частиною лабораторних робіт і екзаменаційних білетів.

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема Виробництво чавуну

Питання для самостійної роботи

Пряме (поза доменне) одержання губчастого заліза

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 21.. .23

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Необхідно законспектувати перелік вихідних матеріалів для виробництва чавуну і їх коротку характеристику (залізнi руди, флюси, паливо, вогнетривкі матеріали). Вивчити основні способи підготовки залізних руд до плавки: збагачення, дроблення, магнітні сепарація, агломерація, обкатування. Необхідно законспектувати хімічні реакції відновлення заліза вході плавки і насичення його вуглецем. Дайте коротку характеристику продуктам доменного виробництва і галузям їх використання: переробні чавуни, ливарні чавуни, феросплави, домені гази, шлаки. Необхідно уяснити, що сучасне доменне виробництво являється без вихідним, вивчить спосіб прямого відновлення заліза із руд і напрямки перспектив розвитку виробництва чавуну. Призначення залізної губки. Переваги внедоменного одержання губчастого заліза. Схема виробництва залізної губки. Ступень металізації окатишів.

Контрольні питання

1. У чому полягає призначення залізної губки?
2. Які переваги внедоменного одержання губчастого заліза?
3. Як виглядає схема виробництва залізної губки?
4. Як визначається ступінь металізації окатишів?

Тема Виробництво сталі

Питання для самостійної роботи

Поняття про спец металургію

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 37...38

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Виробництво сталі. Суть процесу переробки чавуну в сталь. Сучасні способи виробництва сталі: киснево-конверторний, мартеновський, плавки сталей в електропечах Розливання сталі.

Будова сталюого вилівка киплячої та спокійної сталі. Способи підвищення якості сталі, вакуумування сталі, електрошлаковий переплав, вакуумно-дуговий переплав. Процес прямого отримання заліза із руди.

Законспектувати реакції видалення із чавуну надлишки хімічних елементів в процесі виробництва сталі, ознайомтесь з технологією трьох способів виробництва, порівняйте їх переваги і недоліки. Виконайте схематичне креслення будови вилівок киплячої і спокійної сталі, порівняйте переваги і недоліки трьох способів розливання сталі, схему електрошлакового переплаву.

Основна особливість усіх видів спец металургії. Електрошлаковий переплав. Схема електрошлакового переплаву.

Контрольні питання

1. У чому полягає основна особливість усіх видів спец металургії?
2. Що таке електрошлаковий переплав?
3. Приведіть схему електронно-шлакового переплаву?
4. Як довго працюють деталі із сталі, що одержана одним з способів спец металургії?

Тема Виробництво кольорових металів

Питання для самостійної роботи

Виробництво титану та магнію

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 174...184

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Магній - метал з мінімальною серед конструкційних металів густиною - 1,74г/см³. У зв'язку з малою міцністю (в литому стані $\sigma_b = 30\text{МПа}$) і малою корозійною стійкістю технічно чистий магній як конструкційний матеріал не використовують.

Магнієві сплави містять до 10 % Al, 2,5 % Mg, 3 % Zr. Іноді у сплави вводять добавки церію, кадмію, берилію, а останнім часом - цирконій, торій, неодим. Алюміній і цинк поліпшують механічні властивості, марганець підвищує корозійну стійкість, інші добавки подрібнюють зерно, підвищують пластичність і теплостійкість сплаву.

За вмістом в земній корі (0,61 %) титан займає четверте місце після алюмінію, заліза та магнію. Відомо близько 60 мінералів титану, з них найбільше промислове значення мають елементи FeO-TiO₂, рутил TiO₂, сфен (титаніт) CaO-TiO₂-SiO₂.

Важливим джерелом ільменіту є титаномagnetитові залізні руди - суміші ільменіту з magnetитом Fe₃O₄ частково з гепатитом Fe₂O₃. Після гравітаційного і магнітного зобачення цих руд дістають концентрат з вмістом до 40 % TiO₂, 50 % оксидів заліза то до 8... 10 % інших оксидів.

Схеми одержання магнію і титану. Обладнання для виробництва титану, магнію. Сплави на основі титану і магнію.

Контрольні питання

1. Приведіть спрощені схеми одержання магнію і титану.
2. Яке обладнання для виробництва титану ви знаєте?
3. Які хімічні процеси лежать в основі металургії титану, магнію?
4. Яким чином одержують сплави на основі титану і магнію?

Тема Основні властивості і способи випробування металів

Питання для самостійної роботи

Електронно-зондові методи аналізу металів

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 20...23

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Метали та їхні класифікація. Основні властивості металів: механічні, фізичні, хімічні, технологічні, експлуатаційні, їх значення під час вибору металів для виготовлення інструментів і деталей машин. Механічні випробування: на твердість, ударну в'язкість, розрив. Умовна діаграма напруг, характеристика міцності і пластинчасті, які визначають з її допомогою. Випробування металів на втому, крива Веллера, визначення границівитривалості. Фізико-хімічні і технологічні методи випробування конструкційних матеріалів.

Основні методи електронно-зондових, методів аналізу металів. Системи, які містять електроішо-зондові установки. Фізична сутність методів. Схема зондової системи.

Контрольні питання

1. Приведіть основні методи електронно-зондових методів аналізу металів.
2. Які системи містить електронно-зондова установка?
3. У чому полягає фізична сутність виданих методів?
4. Приведіть спрощену схему зондової системи.

Тема Будова і кристалізація металів. Загальні відомості з теорії сплавів

Питання для самостійної роботи

Дефекти у реальних кристалах і їх вплив на властивості металів

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 48...50

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Поняття про аморфну і кристалічну будову твердих тіл. Властивості ізоτροпії. Типи кристалічних решіток, їх параметри явища алотропії і феромагнетизму. Фазові перетворення. Дефекти, які виникають у реальних кристалах. Дефекти, які впливають на властивості металів. Анізотропність і спайність кристалів.

Контрольні питання

1. Які дефекти будови виникають у реальних кристалах?
2. Які дефекти впливають на властивості металів?
3. Що таке анізотропність і спайність кристалів?
4. Як найкраще руйнуються кристали?

Тема Діаграми стану подвійних сплавів

Питання для самостійної роботи

Діаграми стану сплавів III типу, а також тих, що зазнають перетворень у твердому стані

ЛІТЕРАТУРА: [4], стор. 154... 159

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Поняття про діаграми стану, їх практичне і принцип побудови. Типи діаграм стану для випадків утворення компонентами механічної суміші, твердого розчину та хімічного об'єднання.

Зв'язок між властивостями сплавів і типами діаграми стану. Діаграма стану сплавів II типу; III типу.

Чотири типи діаграм стану, вказати структури по дільницям діаграм, викреслити діаграми хімічний склад - механічні властивість. Перитектичне перетворення. Впорядковані і неспорядковані тверді розчини.

Контрольні питання

1. Чим діаграма III типу відрізняється від діаграми II типу?
2. Що таке перитектичне перетворення?
3. У чому полягає змінна розчинність (у твердому стані)?
4. Чим відрізняються спорядковані і неспорядковані тверді розчини?

Тема Діаграма стану залізо-вуглець

Питання для самостійної роботи

Вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза

ЛІТЕРАТУРА: [4], стор. 211...215

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Алотропні перетворення у залізі. Структурні складові залізовуглецевих сплавів: ферит, аустеніт, графіт, перліт і ледебурит. Діаграма стану залізо-цементит. Первинна і вторинна кристалізація. Класифікація залізовуглецевих сплавів: сталі-евтектоїди, до- і заевтектоїдні; білі чавуни - евтектичні, до- і заевтектичні. Побудова кривих охолодження і нагрівання; перетворення, які відбуваються у структурі сталей і чавунів. Вплив на точки діаграми легуючих елементів. Поняття про діаграму стану залізографіт.

Структури сталей і білих чавунів по діаграмі стану залізо-вуглець.

Перетворення в структурах сталей і чавунів при нагріванні і охолодженні. Побудова кривих охолодження і нагрівання.

Характеристики п'яти складових структур залізовуглецевих сплавів, викреслити у масштабі діаграму стану залізо-вуглець, викреслити схеми мікроструктур сталей і чавунів, підготувати бланки для виконання лабораторної і практичної роботи.

Дві групи легуючих елементів за впливом на критичні точки у системі Fe-C.

Контрольні питання

1. На які дві групи поділяються легуючі елементи за впливом на критичні точки у системі Fe-C?
2. Чи можливо існування аустенітних і феритних сталей при кімнатній температурі?
3. Чи змінюються легуючі елементи точки 8 і E на діаграмі Fe-Fe₃-C?

Тема Хіміко-термічна обробка металів

Питання для самостійної роботи

Дифузійна металізація

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 130... 133

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Хіміко-термічна обробка металів. Сутність і призначення хіміко-термічної обробки. Процеси, які відбуваються при хіміко-термічній обробці: адсорбція, дисоціація, дифузія. Види хіміко-термічної обробки: цементация, азотування, ціанування. Дифузійна металізація.

Характеристики структур після термообробки: перліт, сорбіт, тростит, мартенсит, сутність і призначення видів термообробки: відпалювання, запалки, відпуски, нормалізації, сутність і призначення видів хіміко-термічної обробки.

Сутність, призначення і основні процеси ХТО. Цементация, азотування і ціанування сталей. Дифузійна металізація: хромування, алітування, сіліцування та інші властивості, які досягаються за допомогою цих процесів.

Контрольні питання

1. Що називають дифузійною металізацією?
2. Як відбувається цей процес?
3. Приведіть схеми хромування, алітування та інших.
4. Які властивості набувають сталі після дифузійної металізації?

Тема Термомеханічна обробка

Питання для самостійної роботи

Термохімічна обробка

ЛІТЕРАТУРА: [4], стор. 268...270

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Основні положення теорії термообробки, класифікація видів термообробки. Аустенітні перетворення в сталях, утворення перлиту, сорбіти ту, троститу і мартенситу.

Характеристика основних видів і термообробки. Термокінетичні діаграми перетворення аустеніту. Віджимання сталі і його різновидності. Нормалізація і гартування сталі.

Внутрішні напруження при закалюванні сталей, завалочні інформації, різновидності гартування. Охолодження при термічній обробці, види охолодження середовищ.

Прокалюванність і загартованість сталей, Зв'язок між прокалюванністю і кристалічною швидкістю гартування. Термохімічна обробка. Випадки, коли проводять ТМО. Висока міцність після ТМО.

[1] стор. 132-134.

Контрольні питання

1. Що називають термохімічною обробкою (ТМО)?
2. У яких випадках і для яких сталей проводять ТМО?
3. Чим ВТМО відрізняється від НТМО?
4. Чим пояснити високу міцність сталі (з поєднанням практичності і в'язкості) після ТМО?

Тема Сталі і сплави з особливими властивостями

Питання для самостійної роботи

Сталі з особливими тепловими, магнітними і пружними властивостями

ЛІТЕРАТУРА: [4], стор. 339...344

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Перелічіть сталі з особливими фізичними властивостями. Використання сталей з особливими фізичними властивостями. Магнітні сталі і сплави. Сталі з особливими тепловими і пружними властивостями. Немагнітні сталі і чавуни.

Коротко про теорію корозії. Корозійні і жаростійкі (хромисті сталі феритного і мартенситного класу, хромонікелеві - аустенітного класу). Поняття про жароміцність, жароміцні сталі (хромонікелеві, сильхроми, котельні). Їх аналізі використання на базі опорної схеми. Сплави на основі нікелю хрому, тугоплавкі сплави.

Магніто тверді і магнітом'які сталі і матеріали. Сталі і сплави з високим опором. Сплави з особливими тепловими і пружними властивостями. Використання, властивості і марки сталей і сплавів, що перераховані.

Контрольні питання

1. Які сталі відносять до сталей з особливими фізичними властивостями
2. і де їх використання?
3. Охарактеризуйте магнітні сталі і сплави.
4. Що таке сталі з особливими тепловими і пружними властивостями?
5. Яким чином одержують немагнітні сталі і чавуни?
6. каучук-пластифікація-формування-вулканізація. Основні види гуми загального і спеціального призначення.

Тема Мінерали і матеріали на їх основі

Питання для самостійної роботи

Однойменне темі

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 170...176

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Мінерали і матеріали-конструкційні матеріали. Глини, кварцу, польовий шпат графіт і алмаз, їх використання. Види скла. Кераміка із глин і інших мінералів.

Склад і властивості мінералів. Короткі відомості про такі мінерали і матеріали: кварц, глину, азбест, кераміку, гіпс, напівпровідники, п'єзоелектрики, скло, папір, фібру їх особливості і використання.

Поняття про ключі матеріали, технічні рідини, лакофарбові матеріали, їх різновиди, характеристики, використання.

Контрольні питання

1. Що називають мінералами?
2. Дайте характеристику кварцу, глині, польовому шмату. Де вони використовуються?
3. Чим відрізняється алмаз і графіт? Як їх одержують штучним способом?
4. Що таке кераміка, скло, п'єзоелектрики і напівпровідники?

Тема Загальні положення ливарного виробництва. Виробництва виливок у піщано-глиняних формах

Питання для самостійної роботи

Підготовка і заливання ливарних сплавів. Плавились агрегати

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Сутність ливарного і його роль у машинобудуванні. Формувальні і стержневі матеріали і суміші. Способи їх виготовлення. Останку для лиття у піщаного-глиняні форми: опоки, моделі, стержневі ящики, модельні і координатні плити. Ливникова система, прибуток. Послідовність технологічного процесу лиття у двох опоках. Способи машинного формування піщано-глиняних сумішей.

Плавка і підготовка сплавів до заливання.

Технологія виготовлення виливків в піщано-глиняних формах. Конструкції і різновиди ливарних форм. Підготовка сплавів у литьові форми.

Модельний комплект, його склад і призначення. Основи конструювання виливків виконання креслення виливків. Печі, які використовують, щоб підготувати метали і сплави до заливання.

Контрольні питання

1. Які технологічні варіанти плавки і підготовки сплавів до заливання ви ви
2. знаєте?
3. Як працює вагранка?
4. Які інші печі використовують, щоб підготувати метали і сплави до
5. заливання?
6. Як готують сплави до заливання у литьові форми?

Тема Металічні порошки. Виробництво деталей з порошків

Питання для самостійної роботи

Металічні порошки. Виробництво деталей з порошків

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 438...450

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Схема одержання виробів з порошків. Роль порошкової металургії у сучасній науці і техніці. Приклади найбільш характерних видів продукції порошкової металургії.

Одержання і формування металічних порошків. Спікання.

Початкові матеріали для порошкової металургії, методи виробництва порошкових матеріалів і їх властивості. Неметалічні конструкційні матеріали: пластмас, гума, дерево.

Технологія виробництва порошкових виробів, хімічний склад 2-3 порошкових виробів і приклади їх застереження. Перелічить переваги і недоліки пластмас, їх компоненти і структури, способи виробництва деталей із пластмас. Використання виробів з порошкової металургії. Способи виробництва металічних порошків. Схема виготовлення виробів з порошків.

Контрольні питання

1. Що дозволяє одержати порошкова металургія?
2. Де знаходить використання вироби з порошкової металургії?
3. Які способи виробництва металічних порошків ви знаєте?
4. Приведіть загальну схему виготовлення виробів з порошків.

Тема Пластичні маси та гума, технологія виготовлення деталей і предметів побуту

Питання для самостійної роботи

Способи виробництва деталей з пластичних мас

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 348...355

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Технологія виготовлення деталей з пластичних мас. Способи формування виробів з пластмас. Різновиди пресування пластмас. Охарактеризувати лиття пластмас під тиском. Штампування пластмас. Зварювання пластмас.

Загальні відомості про пластмасу, будова полімерів. Реактивні пластмаси: гетинакс, текстоліт, волокніти, прес-порошки, компаунди; їх будова і властивості. Термопласти: поліетилен, полістирол, фторопласт та інші їх властивості і будова. Способи одержання виробів з пластмаси.

Загальні властивості гуми, вихідний матеріал для її виробництва, значення у народному господарстві. Загальна технологія виробництва гумовиробів (на базі опорної схеми);

Контрольні питання

1. Приведіть основні способи формування виробів з пластмас.
2. Що таке екструзія? Приведіть її схему,
3. Які різновиди пресування пластмас ви знаєте?
4. Як проводять лиття пластмас під тиском?
5. Як відбувається штампування і зварювання пластмас?

Тема Вибивання і обробка виливків

Питання для самостійної роботи

Одноійменно темі

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 288...297

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Температура і термін охолодження виливків. Способи їх добування. Вибивання виливків з форм і стержнів з виливків. Очищення виливків - сутність і способи. Оброблювання і завищування виливків. Контроль якості у ливарному виробництві.

Технологія виготовлення виливків в оболонкових формах. Технологія литва по моделям, що виплавляються.

Виготовлення виливків в постійних металевих формах: в кокіль, під тиском і відцентровим способом.

Технологічні операції по всім спеціальним способам литва, опишіть переваги і недоліки кожного виду литва а також сфери застосування, особливості конструювання виливків.

Режим видобування виливка. Спосіб добування виливка з форми на якість. Схеми очищення виливків. Операції обрубкування і зачищення виливків.

Контрольні питання

1. Як відбувається режим вибивання виливки і спосіб його добування з форми на якість?
2. Як відбувається вибивання виливків з форм і стержнів з виливків?
3. Приведіть схему очищення виливків. Які машини для цього використовуються?
4. Поясніть операції обрубкування і зачищення виливків.

Тема Особливості пластичної деформації металів. Нагрівальні пристрої

Питання для самостійної роботи

Фізичні основи обробки металів під тиском

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 304...311

МЕТОДИЧНИ ВКАЗІВКИ

Фізична сутність пластичної деформації. Фактори, які впливають на пластичність метала. Вплив холодної і гарячої деформації на структуру і властивості металу. Температурний інтервал обробки тиском. Нагрівальні печі і електронагрівальні пристрої.

Дислокації, ковзання, двійникування. Схема напруженого стану у тілі, що деформується. На структуру і властивості металу впливають холодні і гарячі пластичні деформації.

Контрольні питання

1. Поясніть фізичну сутність пластичної деформації і фактори, які впливають на пластичність металу.
2. Що таке дислокації, ковзання, двійникування?
3. Чим характеризується схема напруженого стану у тілі, що деформується?
4. Поясніть вплив холодної і гарячої пластично деформації на структуру і властивості металу.

Тема Загальні відомості про зварювання. Способи зварювання плавленням

Питання для самостійної роботи Плазмена, електрошлакова, інші види зварювання.

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 198...217

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Плазмена і електрошлакове зварювання, сутність, переваги перед традиційними видами. Сутність з'єднання металів зваркою. Види зварки у залежності від температури нагрівання; фактори, що впливають на якість (схематично). Типи зварних швів і з'єднань. Ручна дугова зварка. Електроди та їх покриття. Автоматична зварка під шаром флюсу. Дугова зварка у середовищі захисних газів. Газова зварка і різниця металів. Сфери використання способів, що перераховані. Плазмова і променева способи зварки, їх переваги.

Контрольні питання

1. Поясніть сутність плазменого зварювання і різниця металів.
2. У чому полягає сутність електрошлакового зварювання?
3. У чому переваги вказаних видів зварювання перед традиційними?

Тема Паяння металів. Контроль якості зварних з'єднань

Питання для самостійної роботи

Методи визначення дефектів зварних з'єднань

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 436...439

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Паяння металів. Контроль якості зварних з'єднань. Дефекти зварних з'єднань.

Фізична сутність процесу паяння. Сфера використання, відмінність від зварки. Тверді і м'які припої, їх склад і марки за ДЕСТом. Флюси, їх призначення. Технологій процес паяння м'яким і твердим припоями.

Якість швів і зварних з'єднань. Основні види браку. Способи контролю зварних матеріалів і конструкцій. Механічні випробовування і металографічні дослідження зварних з'єднань. Методи контролю: рентгенівський, ультразвуковий, магнітний та інші.

Контрольні питання

1. Які дефекти зварних з'єднань ви знаєте? Вкажіть методи їх запобігання
2. Які методи визначення дефектів у зварних з'єднаннях ви знаєте?
3. Які проводять проби на герметичність?

 
ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Кузьмин Б.А. та ін. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів / Під ред. Б.А. Кузьміна.- М.: Мангинобудівництво, 2009.
2. Никифоров В.М. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів. 7-е вид., перероб. доп. - Л.: Машинобудівництво, 2008.
3. Сомокоцький А.И., Кунявський М.Н. Лабораторні роботи по метало веденню та термічній обробці металів. Вид. 3-є. - М.: Машинобудівництво, 2009.
4. Кнорозов Б.В. Технологія металів і матеріалів. -М.: Металургія, 2010.

Додаткова

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальностей: 5.05050302, 5.05050202 5.05050201.
6. Методичні вказівки до практичних робіт Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальностей: 5.05050302, 5.05050202 5.05050201.

Затверджено
Заступник директора
з навчальної роботи
 С. В. Саприкін
« 31 » 08 2017 р.

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
навчального плану
спеціальності 133 Галузеве машинобудування
спеціалізації Технологія обробки матеріалів
на верстатах і автоматичних лініях

ККР рекомендована цикловою
комісією природничо-наукових
дисциплін

Протокол № 1

 
Від « 31 » 08 2017 р.

Голова комісії

 С.М. Гречанюк

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» розроблена на підставі робочої навчальної програми спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

Розробила викладач




О.С.Романенко

Рекомендована комісією професійних дисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

Протокол № 1 від " 30 " 08 2017 р.

 Голова комісії



Т. А. Коваленко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальні положення

Програма дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» у відповідності з вимогами, які відносяться до спеціаліста передбачає:

- вивчення основ виробництва матеріалів і сплавів які використовуються в машинобудуванні;
- знайомство з властивостями матеріалів і сплавів;
- знайомство зі способами виробництва, складом і властивостями пластичних мас, які використовуються в автомобілебудуванні;
- вивчення основних методів гарячої і холодної обробки матеріалів і пластичних мас;
- вивчення основних методів одержання заготовок ливарними способами;
- вивчення основних методів одержання деталей машин різанням;
- знайомство з основними, методами розробки технологічних процесів та ін.

Мета викладання дисципліни — надати студентам знання про конструкційні матеріали та їх властивості. Методи їх виробництва. Про основні технологічні методи формування деталей машин, ознайомлення з сучасними методами їх формоутворення, сучасним рівнем машинобудування та перспективами обробки конструкційних матеріалів, вивчення фізичної суті явищ, які проходять в матеріалах при дії на них різних факторів в умовах виробництва та експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів, вивчення теорії та практики термічної обробки даних засобів змін властивостей конструкційних матеріалів, щоб забезпечити високу надійність та довговічність деталей автомобілів і двигунів.

Студенти повинні знати:

- технологію основних способів виробництва конструкційних матеріалів;
- структуру та властивості різних видів конструкційних матеріалів;
- визначати основні технічні характеристики матеріалів, їх маркування на кресленнях та в технічних документах;
- принципи одержання заготовок литтям, обробкою тиском, зварюванням;
- технологію механічної обробки;
- перспективи розвитку машинобудування та виробництва конструкційних матеріалів.

Студенти повинні уміти:

- вибрати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей машин;
- визначити технологію термічної обробки вибраного матеріалу;
- визначити оптимальний спосіб виробництва заготовки даної деталі;
- визначити технологічний маршрут механічної обробки даної деталі.

Комплексна контрольна робота

Має 30 варіантів формалізованих завдань кожний з яких має 10-марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.

Термін виконання одного варіанту – 90 хвилин:

першого питання – 20 хвилин

другого питання – 30 хвилин

третього питання — 40 хвилин

Критерії оцінки

Повна відповідь по 10 сплавам — 5 балів

Повна відповідь по 8 сплавам – 4 бали

Повна відповідь по 6 сплавам – 3 бали

Помилка по 1-му питанню на один сплав – міну 0,1 бала

Помилка по 2-му питанню на один сплав – мінус 0,2 бала

Помилка по 3-му питанню на один сплав – мінус 0,2 бала

Перелік довідкової літератури

1. Б. А.Кузьмін та ін. Технологія металів та конструкційні матеріали Машинобудування 2009 с.496
2. Б.М.Нікіфоров Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування.2010
3. .М.М.Чернов Металорізальні верстати. Машинобудування 2009
4. Аршинов та ін. Різання металів та ріжучий інструмент Машинобудування М. 2008
5. А.І.Андріанов Прогресивні методи технології машинобудування Машинобудування М. 2010
6. А.ПтуляєвМеталловедение, М. ,Металлургия., 2009
7. Сборник ГОСТ Сталь качественнаявысококачественнаячасть 1 и 2, Изд. Стандартов;
8. Б.А.Кузьмин ,металлургкя:.металловедение й конструкционныематериалы 2009.М., Высшая школа.
9. Обработкаметалловрезанием.Справочниктехнолога,М. .Машиностроение 2007.

Приклад виконання типового завдання

Варіант 13

Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню, якості і структурі.

Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.

Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклад їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Відповідь

ВСтЗкп - вуглецева конструкційна звичайної якості доєвтектоїдна сталь. В-сталь 3-ї підгрупи Ст - сталь, 3-порядковий номер, кп – кипляча сталь з низькими механічними властивостями, але найдешевша. Використання - піддон для стружки, заготовка – штампування.

Сталь 40 - вуглецева конструкційна якісна доєвтектоїдна сталь, 40-вміст вуглецю % C = 0,4 чим вище вміст вуглецю, і вище міцність і твердість, але нижче пластичність. Середні механічні властивості, висока оброблюваність різанням використання – зубчасті колеса спосіб одержання заготовки – гаряче об'ємне штампування.

Сталь А30 - вуглецева конструкційна та якісна доєвтектоїдна сталь. А-автоматна, 30 - вміст вуглецю %C = 0,3. Головна властивість - найбільш висока оброблюваність різанням на верстатах автоматичної дії, приклад використання - штуцер пристрою для обробки різанням, заготовка – прокат.

У12А – вуглецева інструментальна високоякісна заєвтектоїдна сталь. Вуглецева інструментальна. 12 - вміст вуглецю в десятих долях відсотка, %C = 1,2; А – високоякісна, висока твердість після закалювання, використання - надфіль, заготовка - гаряче об'ємне штампування.

СЧ30 - сірий чавун з пластинковим графітом. СЧ - сірий чавун, 30-ліміт міцності при розтягу $\sigma=30$, високі ливарні властивості та оброблюваності різанням. Використання-рама верстата, заготовка - лиття в пісчані форми.

Сталь 20ХФ- легована конструкційна якісна доєвтектоїдна сталь. 20-вміст вуглецю, %C=0,2; Х, Ф - наявність хрому та ванадію в кількості до 1,5% Cr, V - підвищують міцність, твердість, прокалюваність, висока поверхнева міцність після цементації. Використання - зубчасте колесо, заготовка - гаряче штампування.

Сталь 60С2Н2А - легована конструкційна високоякісна доєвтектоїдна сталь, 60 - вміст вуглецю, %C=0,6 С2-вміст кремнію, %Si = 2Н2 - вміст нікелю, %Ni = 2А– високоякісна Si - підвищує пружність, Ni – міцність. Висока пружність після закалювання. Використання - високо напружена пружина. Заготовка-прокат.

Сталь 40Х13 - легована нержавіюча якісна доєвтектоїдна сталь, 40-вміст вуглецю, % C= 0,4; Х13 - вміст хрому, % Cr = 13%; 13% Cr - робить сталь стійкою проти корозії, висока стійкість проти корозії, використання – корпус насоса для води; заготовка – литво.

Сталь Р18Ф2 - легована інструментальна заєвтектоїдна сталь. Р - швидкоріжуча, 18 - вміст вольфраму, % W= 18, Ф2 - вміст ванадію, % V= 2,0; W-придає високу міцність при температурі різання до 600 °С, висока швидкість різання, використання – різець, заготовка — штампування

Т30К4 - металокерамічний двокарбідний твердий сплав.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділів і тем	Обсяг роботи студента, годин				
	Всього	З викладачем			Самостійна робота
		Лекцій	Лабораторних робіт	Практичних занять	
1	2	3	4	5	6
Розділ 1. Виробництво чорних матеріалів	16	8	-	-	8
Тема 1.1 Виробництво чавуну і сталі	16	8	-	-	8
Розділ 2. Металознавство та термічна обробка	31	12	8	3	8
Тема 2.1 Будова та кристалізація металів	13	4	4	3	2
Тема 2.2 Основні поняття про сплави	8	4	2	-	2
Тема 2.3 Хімічна та хіміко-термічна обробка	10	4	2	-	4
Розділ 3. Конструкційні матеріали	46	18	2	4	22
Тема 3.1 Вуглецеві сталі	14	4	-	4	6
Тема 3.2 Леговані та інструментальні сталі	10	6	-	-	4
Тема 3.3 Чавуни	10	4	2	-	4
Тема 3.4 Кольорові метали та сплави	6	2	-	-	4
Тема 3.5 Неметалеві конструкційні матеріали	6	2	-	-	4
Розділ 4. Технологія обробки металів і сплавів	42	12	2	16	12
Тема 4.1 Основи раціонального вибору заготовок	4	-	2	-	2
Тема 4.2 Обробка тиском	14	2	-	8	4
Тема 4.3 Ливарне виробництво	16	6	-	8	2
Тема 4.4 Зварювання і паяння металів	6	2	-	-	4
Тема 4.5 Порошкова металургія	2	2	-	-	-
Разом	135	50	12	23	50

Варіант № 1

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *СтО, 05кп, А12, 40Х, У7А, ШХ15, 65С2ВА, Х12Ф1, Р18, СЧ10*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 2

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2кп*, *08кп*, *А40Г*, *40ХН*, *60С2*, *У 10*, *9ХВГ*, *Р6М5К5*, *Т3ОК4*, *СЧ15*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 3

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтЗсп, 20, А20, 35ХГСА, 60С2А, У9А, Х12Ф, Р18К5Ф2, ВК2, ВЧ120 - 2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 4

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт4кп, 45, АЗО, 12Х2Н4А, 60С2ХФА, У12А, Т15К6, ВК10, КЧЗО - 6, СЧ20.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 5

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтЗпс, 40, А40Г, 18ХГТ, ШХ15СГ, ВК6, Р6М3, 12Х18Н9Т, 5ХНМ, ВЧ80 - 2.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 6

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтбсп, 60, 20ХГР, У10А, Х12М, Р9К5, ВК10, Т14К8, ВЧ60-2, А40Г*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 7

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *БСтЗкп, 35, 38Х2МЮА, 9ХС, Р9М4К8, ВК25, Г13Л, 30Х13, СЧ25, КЧ37-12.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 8

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтбкп, 30, А40Г, У9А, 20ХНР, 50ХФА, Х12Ф1, 12Х18Н12Т, ВК15, ТТ7К12.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 9

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2сп, 15, А12, 15ХСНД, 40ХС, 38Х2НМ, 65Г, Р6М5, ВК8, ВЧ100-2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант №10

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5пс, 50, 09Г2С, 20ХН2М, У12, ХВГ, Р9, Х12М, Р9М4К8, ВК4*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант №11

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *СтО, 10, А12, 20ХНЗА, 60С2А, Р9К10, ТТ8К6, ВК10, Х18, ВЧ45-6.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 12

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2сп, 20кп, 38Х2Н2МА, У8А, Р10К5Ф5, Т5К12, СЧ45, ВК15, КЧ35 - 10, 12Х17*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 13

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт4кп, 55, 09Г2, А12, 25Г2С, ШХ12, У9А, Р14Ф4, 40Х13, КЧ60-3*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 14

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *110Г13А, ХН77ТЮР, 45, СтО, 20ХГР, 9ХФ, Р18, 15ХМ, 40Х9 С2, 5ХГМ.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 15

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5пс, 08кп, 50, 10ХСНД, 30ХНЗА, У7А, 60С2ХА, Р9, ТЗОК4, СЧЗО.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 16

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *СтО, 05кп, А12, 40Х, У7А, ШХ15, 65С2ВА, Х12Ф1, Р18, СЧ10*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 17

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2кп, 08кп, А40Г, 40ХН, 60С2, У 10, 9ХВГ, Р6М5К5, ТЗОК4, СЧ15.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 18

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтЗсп, 20, А20, 35ХГСА, 60С2А, У9А, Х12Ф, Р18К5Ф2, ВК2, ВЧ120 - 2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 19

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт4кп, 45, АЗО, 12Х2Н4А, 60С2ХФА, У12А, Т15К6, ВК10, КЧЗО - 6, СЧ20.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 20

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5пс, 40, А40Г, 18ХГТ, ШХ15СГ, ВК6, Р6М3, 12Х18Н9Т, 5ХНМ, ВЧ80 - 2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 21

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтбсп, 60, 20ХГР, У10А, Х12 М, Р9К5, ВК10, Т14К8, ВЧ60-2, А40Г*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 22

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *БСтЗкп, 35, 38Х2МЮА, 9ХС, Р9М4К8, ВК25, , 30Х13, СЧ25, КЧ37-12.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 23

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтбсп, 30, А40Г, У9А, 20ХНР, 50ХФА, Х12Ф, 12Х18Н10Т, ВК15, ТТ7К12*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 24

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2сп, 15, А12, 15ХСНД, 40ХС, 38Х2НМ, 65Г, Р6М5, ВК8, ВЧ100-2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 25

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5кс, 50, 09Г2С, 20ХН2М, У12А, ХВГ, Р12, Х12М, Р9М4К8, ВК4*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 26

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *СтО, 10, А12, 20ХНЗА, 60С2А, Р9К10, ТТ8К6, ВК10, Х18, ВЧ45-6.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 27

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2кп, 20т, 38Х2Н2МЮА, У8А, Р10К5, Т5К12, СЧ45, ВК10, КЧ35 -10, 12Х17*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 28

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт4кп, 55, 09Г2, А12, 25Г2С, ШХ12, У9А, Р14Ф4, 40Х13, КЧ60-3*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 29

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою:

Г13Л, ХН77ТЮР, 45, Ст3, 20ХГР, 9ХС, Р18, 15ХМ, 40Х9С2, 5ХГМ.

2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.

3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 30

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5пс, 08кп, 50, 10ХСНД, 30ХНЗА, У7А, 60С2ХА, Р9, ТЗОК4, СЧЗО.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Методичне забезпечення дисципліни

1. Конспект лекцій викладача.
2. Методичний посібник для самостійної роботи студентів над дисципліною.
3. Завдання для виконання комплексної контрольної роботи, поточних контрольних робіт.
4. Завдання для тестового контролю знань.
5. Навчальні опорні схеми.
6. Зразки виконання рефератів.

Міністерство освіти і науки України
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БЕРДЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Національного університету «Запорізька політехніка»

Циклова комісія 274 Автомобільний транспорт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Галузь знань	27 Транспорт
Спеціальність	274 автомобільний транспорт
ОПП	Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів

2.2 Конструкційні матеріали на основі міді	19
<i>Контрольні питання</i>	21
2.3 Конструкційні матеріали на основі алюмінію	21
<i>Контрольні питання</i>	23
2.4 Конструкційні матеріали на основі магнію	23
<i>Контрольні питання</i>	24
2.5 Конструкційні матеріали на основі титану	24
<i>Контрольні питання</i>	25
2.6 Композиційні конструкційні матеріали	25
<i>Контрольні питання</i>	26
2.7 Порошкові конструкційні матеріали	27
<i>Контрольні питання</i>	35
Розділ 3 ОСНОВИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА	36
3.1 Загальні відомості	36
<i>Контрольні питання</i>	38
3.2 ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ	38
<i>Контрольні питання</i>	51
3.3 ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ	52
<i>Контрольні питання</i>	77
3.4 ВИРОБНИЦТВО МІДІ	77
<i>Контрольні питання</i>	80
3.5 ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ	80
<i>Контрольні питання</i>	82
3.6 ВИРОБНИЦТВО МАГНІЮ	83
<i>Контрольні питання</i>	83
3.7 ВИРОБНИЦТВО ТИТАНУ	83
<i>Контрольні питання</i>	84

3

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник написано для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Автори включили в підручник класифікацію конструкційних матеріалів, відомості про їх фізико-хімічні, механічні, технологічні та експлуатаційні властивості, металургійні процеси виготовлення металів а також процеси, які забезпечують отримання металів підвищеної якості.

Комплекс знань, отриманих з посібника, забезпечує універсальний і водно час фундаментальний підхід в опануванні знань про конструкційні матеріали та їхні властивості, основи металургії чорних та кольорових металів.

Розділ 1 КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Конструкційним матеріалом називається матеріал, що йде на виготовлення деталей конструкцій, які сприймають силове навантаження. Удосконалення техніки на кожному етапі розвитку ставить нові, більш складні вимоги до конструкційних матеріалів. Наприклад, суднобудуванню потрібні сталі й сплави з доброю зварюваністю і високою корозійною стійкістю; хімічному машинобудуванню - з високою й тривалою стійкістю в агресивних середовищах. Для літакобудування потрібні матеріали з високою міцністю та невеликою густиною, а ракетобудуванню - ще і з високою теплостійкістю, здатними витримувати високі, в кілька тисяч градусів, температури. Практично, кожна галузь машинобудування ставить до властивостей конструкційних матеріалів

свої вимоги. Це стимулює як удосконалення існуючих конструкційних матеріалів, так і створення нових більш прогресивних матеріалів. Для цього використовуються досягнення таких галузей науки як матеріалознавство, фізика твердого тіла, порошкова металургія тощо.

1.1 ВЛАСТИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Матеріал може називатися конструкційним у тому випадку, якщо він має певний комплекс властивостей. Ці властивості прийнято поділяти на фізичні, хімічні, механічні, технологічні та експлуатаційні.

1.1.1 Фізичні та хімічні властивості

До фізичних властивостей конструкційних матеріалів відносяться температура плавлення, густина, коефіцієнти лінійного та об'ємного розширення, електропровідність, теплопровідність, магнітна проникність тощо. Фізичні властивості сплавів зумовлюються їхніми складом і структурою. В більшості випадків при призначенні матеріалу для виготовлення тієї чи іншої деталі фізичні властивості до уваги не приймаються. Але в деяких галузях ці властивості потрібно враховувати. Так, в авіабудуванні потрібні матеріали з невеликою густиною, в суднобудуванні при виготовленні суден спеціального призначення, наприклад, мінних тральщиків, обов'язково потрібно враховувати магнітну проникність матеріалів.

До хімічних властивостей належать хімічна активність, здатність до хімічної взаємодії з агресивними середовищами, антикорозійні властивості.

1.1.2 Механічні властивості

Придатність матеріалу для виготовлення деталей, що несуть силові навантаження, зумовлюється його механічними властивостями. Механічні властивості матеріалів - це сукупність показників, які характеризують опір матеріалу діючому на нього навантаженню, його здатність деформуватися при цьому, а також особливості його поведінки в процесі руйнування. До механічних властивостей зазвичай відносять опір матеріалу деформації (міцність) та опір руйнуванню (пластичність, в'язкість, здатність металу не руйнуватися при наявності тріщин).

5

Опір деформації, як правило, об'єднують у загальне поняття **міцність**, а опір руйнуванню – **надійність**.

Якщо руйнування відбувається не під час одного, а під час багатьох актів навантаження, причому кожного разу відбувається мікроруйнування, то це характеризує **довговічність** матеріалу. Очевидно, високоякісний конструкційний матеріал повинен бути одночасно міцним, надійним і довговічним. Існуючі методики випробувань матеріалів дозволяють отримувати кількісні показники цих важливих характеристик.

При оцінюванні механічних властивостей конструкційних матеріалів найчастіше користуються такими критеріями, які визначаються незалежно від конструктивних особливостей і характеру служби виробів. Ці критерії знаходяться шляхом стандартних випробувань гладеньких зразків на розтягання,

стискання, згинання, твердість (статичні випробування) або на ударне згинання зразків (динамічні випробування).

При статичних випробуваннях на розтягування, коли навантаження на зразок росте повільно і плавно, за результатами одного досліду можна встановити кілька важливих механічних характеристик матеріалу. Так, при розтягуванні зразка визначаються такі механічні властивості як міцність та пластичність.

Міцність – це показник, який характеризує здатність матеріалу чинити опір руйнуванню при навантаженнях. Основним, обов'язковим при випробуваннях для оцінки міцності, є такий показник як тимчасовий опір або границя міцності σ_s :

$$\sigma_s = \frac{P}{F}, \text{ МПа,}$$

де P – найбільше навантаження, що передувало руйнуванню зразка, (МН) ; F – площа поперечного перерізу зразка, м^2 .

Пластичність - це здатність матеріалу до пластичного деформування під дією механічних навантажень. Вона оцінюється такою характеристикою як відносне видовження ϵ :

$$\epsilon = \frac{L - L_0}{L_0} \cdot 100\%$$

де L_k – довжина зразка після руйнування, L_0 – довжина зразка до руйнування.

Важливою характеристикою механічних властивостей є твердість. **Твердість** – це властивість поверхневого шару матеріалу чинити опір пружній та пластичній деформаціям або руйнуванню при місцевій пластичній взаємодії з боку іншого, більш твердого тіла (**індентора**) відповідної форми та розмірів.

Для багатьох сплавів установлена чітка залежність між твердістю, механічними та технологічними характеристиками (міцністю, зносостійкістю, оброблюваністю різанням, тиском тощо). Тому вимірювання твердості є найбільш поширеним методом механічних випробувань, тим більше, що здійснюється воно швидко, просто і без руйнування виробу.

Способи визначення твердості поділяються на статичні та динамічні в залежності від швидкості прикладання навантаження. Найбільш поширені ме-

6

тоди, де використовується статичне навантаження індентора перпендикулярно до поверхні зразка. Це методи **Брінелля**, **Роквелла** та **Віккерса**. При вимірюванні твердості за методом Брінелля як індентор використовується сталевий загартований кулька діаметром 10; 5 або 2,5 мм, яка вдавлюється в поверхню матеріалу під навантаженням від 153 до 29400 Н (від 15,6 до 3000 кг). На поверхні зразка утворюється відбиток (лунка) діаметром d . Число твердості за Брінеллем, що позначається літерами **HB** (H – від англ. *hardness* – твердість, B – *Brinell*), вимірюється відношенням навантаження P , що діє на кульку діаметром D , до площі відбитка F :

$$P = \frac{P}{F}$$

$$= \frac{F}{D^2 D d}, \text{ де } P \text{ в кг, } D \text{ і } d \text{ в мм, } HB \text{ в кг/мм}^2 \quad HB = ()$$

$$\frac{F}{D^2 D d} -$$

Одиниця вимірювання твердості за Брінеллем – кг/мм^2 або МПа . В першому випадку твердість записується так: HB 200, HB 169, де 200, 169 – величини твердості в кг/мм^2 . Якщо твердість вимірюється в МПа , то запис такий: HB 2000 МПа, HB 1690 МПа.

Твердість за методом Роквелла визначається шляхом вдавлювання в зразок індентора у вигляді алмазного конуса з кутом при вершині 120° або сталюї загартованої кульки діаметром 1/16 дюйма (1,588 мм). В першому випадку твердість записується HRC або HRA, у другому – HRB.

При вимірюванні твердості за Віккерсом у поверхню зразка вдавлюється алмазний індентор у формі чотиригранної піраміди з кутом при вершині 136° . Твердість за Віккерсом вимірюється в кг/мм^2 і записується HV200 без одиниць вимірювання, або в МПа і записується з указуванням одиниць вимірювання, наприклад, HV2000 МПа.

Алмазні індентори в методах Роквелла та Віккерса дозволяють визначити твердість практично будь-яких металевих матеріалів, тоді як метод Брінелля обмежується матеріалами з твердістю до значення приблизно HB350...HB400. Вище цих значень метод Брінелля дає спотворені результати внаслідок деформації самого індентора (сталюї кульки). Існують і інші методи визначення твердості.

До механічних властивостей конструкційних матеріалів відносять і такі, що визначають здатність металевих виробів сприймати ударні навантаження. Ці властивості виявляють схильність металів до крихкого руйнування. Це найбільш небезпечний вид руйнування, що катастрофічно швидко розвивається під дією порівняно невеликих напружень. До таких властивостей відноситься **ударна в'язкість**. Вона характеризує здатність матеріалу поглинути механічну енергію в процесі деформування й руйнування під дією ударного навантаження. Зазвичай ударна в'язкість оцінюється роботою, необхідною для деформування й руйнування призматичного зразка перерізом 10×10 мм і довжиною 55 мм з одностороннім поперечним надрізом при дослідженні на ударний згин, віднесеною до площі поперечного перерізу зразка в місці надрізу. Позначається символом KC і вимірюється в Дж/м^2 або в $\text{кг}\cdot\text{м/см}^2$.

1.1.3 Технологічні властивості конструкційних матеріалів

Технологічні властивості конструкційних матеріалів – це комплекс фізико-хімічних властивостей цих матеріалів, зумовлених станом, складом і структурою в процесі взаємодії речовини з технологічним середовищем, тобто під час їхньої обробки. Оброблюваність матеріалу є основним критерієм його технологічності. Вона обумовлює вибір оптимального технологічного методу

виробництва заготовок деталей машин, наприклад, литтям, обробкою тиском, зварюванням та подальшої їх обробки для надання остаточних форми, розмірів, шорсткості, потрібних механічних характеристик. До основних технологічних властивостей відносяться **ливарні властивості**, тобто здатність до переробки в рідкому стані з метою отримання виливків визначе них розмірів, форми та якості металу; **оброблюваність тиском** – здатність сприймати пластичну деформацію без руйнування суцільності в процесі формозміни тиском в холодному або гарячому стані; **зварюваність** – здатність утворювати нероз'ємне зварне з'єднання потрібної якості; **оброблюваність різанням**, що визначає опір матеріалу стружкоутворенню при заданих шорсткості, точності та механічних властивостях оброблених по верхонь; **термічна оброблюваність** – здатність матеріалу до поліпшення механічних властивостей шляхом теплової дії на матеріал. Ця дія може поєднуватись також із хімічною, деформаційною, магнітною та ін.

Технологічні властивості конструкційних матеріалів нарівні з механічними є основними чинниками, що визначають вибір матеріалу для деталей, які сприймають великі та середні за значенням навантаження. Для деталей же, які або зовсім не навантажені, або несуть незначні навантаження, вирішальними чинниками є лише технологічні властивості того матеріалу, який вибирають з точки зору економічної доцільності.

1.1.4 Експлуатаційні властивості конструкційних матеріалів

Експлуатаційними властивостями прийнято називати такі, що визначають поведінку матеріалу в конкретних умовах його експлуатації. Це, наприклад, **корозійна стійкість** – здатність не реагувати з агресивним середовищем; **жароміцність і жаростійкість** – відповідно міцність та корозійна стійкість при високих температурах; **зносостійкість** – опір матеріалу зношуванню; **холодноламкість** – утрата матеріалом механічних характеристик при низьких температурах тощо.

Контрольні питання

1. Які властивості конструкційних матеріалів відносяться до фізичних? 2. Які властивості конструкційних матеріалів відносяться до механічних? 3. Які властивості конструкційних матеріалів називаються технологічними?
4. Які властивості конструкційних матеріалів називаються експлуатаційними?

Розділ 2 КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Конструкційні матеріали поділяються: за природою матеріалів – на металеві, неметалеві, композиційні та порошкові; за технологією виробництва – на деформовані (прокат, поковки, пресовані профілі та ін.), литі, спечені, зварні; за умовами роботи – на такі, що працюють при низьких температурах, жароміцні, корозійно-, окалино-, зносо-, паливо-, мастилостійкі тощо; за

критеріями міцності – на матеріали малої й середньої міцності з великим запасом пластичності, високоміцні з помірним запасом пластичності. Найбільш характерною класифікаційною ознакою є природа конструкційних матеріалів, серед яких в першу чергу виділяються металеві, оскільки понад 95% усіх деталей у машинобудуванні виробляються саме з них.

Металеві конструкційні матеріали виготовляють із сплавів, створених сплавленням кількох металів, а також металів із різними неметалами. Зазвичай сплави мають більш високі фізичні, механічні, технологічні та експлуатаційні властивості ніж їх складові – чисті компоненти.

Для сплавів також характерна можливість суттєвого покращання всього комплексу властивостей шляхом термічної, хіміко-термічної, механічної та термомеханічної обробки.

Головною ознакою класифікації металевих конструкційних матеріалів слід вважати тип металу, що є основою сплаву. За цією ознакою конструкційні матеріали в машинобудуванні обмежуються сплавами на основі заліза, міді, алюмінію, магнію, титану. Сплави на основі інших металів (берилію, нікелю, молібдену, кобальту та деяких інших) застосовуються в спеціальних галузях техніки, наприклад, в авіаційних та ракетних двигунах, парових турбінах, електротехніці тощо.

2.1 КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА Властивості заліза: температура плавлення 1539°C , густина $7,874 \text{ г/см}^3$, міцність $170\text{...}210 \text{ МН/м}^2$, відносне видовження $45\text{...}55\%$, твердість НВ $350\text{...}450 \text{ МПа}$, ударна в'язкість 300 МДж/м^2 ($30 \text{ кг}\cdot\text{м/см}^2$).

Залізо – найважливіший метал сучасної техніки. В чистому вигляді залізо через його низьку міцність практично не використовується, хоча в побуті “залізними” часто називають його сплави – сталь та чавун. Значення заліза в сучасному житті визначається як його широким розповсюдженням у природі (4.65% за масою, друге місце серед металів після алюмінію), так і здатністю утворювати різноманітні сплави, в яких поєднуються досить цінні властивості. На частку залізних сплавів припадає приблизно 95% усієї металевої продукції.

Найважливішими залізними сплавами, що застосовуються в сучасній техніці, є сплави заліза з вуглецем, вміст якого в сплаві визначає, практично, весь комплекс властивостей сплаву. Крім того, характерною особливістю залізовуглецевих сплавів є те, що різноманітною обробкою (термічною, механічною, термомеханічною тощо) можна змінювати їхню структуру, тобто розміри, фо-

рму і взаємне розташування кристалів різних фаз та їхнє співвідношення. Варіюючи склад і структуру, отримують залізовуглецеві сплави з різноманітними властивостями, що робить їх універсальними матеріалами.

Технічні залізовуглецеві сплави, які застосовують у машинобудуванні, крім вуглецю вміщують ще і різні домішки. Одні з них (фосфор, сірка, марганець, кремній, кисень, азот, водень) є звичайними, що з'явилися в сплавах під час здійснення технологічних процесів при їхньому виготовленні, інші ж (хром, нікель, молібден, титан, ванадій, вольфрам, кобальт, мідь та ін.) називаються легуючими і вводяться в сплави спеціально для покращання властивостей.

Технічні залізовуглецеві сплави називаються **сталями й чавунами**.

2.1.1 Сталі

Сталлю називається сплав заліза з вуглецем, вміст якого в сплаві не перевищує 2.14%. За хімічним складом сталь поділяється на вуглецеву та легovanу.

Вуглецева сталь є найбільш розповсюдженою, її виплавка складає до 80% від загального об'єму виробництва. Сталь поділяється на три основні групи: 1) звичайної якості; 2) якісна загального призначення; 3) спеціалізована (інструментальна, котельна, мостова, суднобудівельна та ін.). Властивості вуглецевої сталі у значній мірі змінюються в залежності від вмісту вуглецю. Так, із збільшенням вмісту вуглецю підвищується твердість та міцність, погіршуються ливарні властивості та здатність до загартовування, знижуються пластичність, ударна в'язкість, погіршуються зварюваність, оброблюваність тиском та різанням.

Сталь вуглецева звичайної якості (ДСТУ 2651-94) – це широко вживана і недорога сталь, з якої випускається до 70% всього прокату, що використовується в машинобудуванні, будівництві, транспорті та інших галузях. Маркується така сталь літерами Ст, цифрою від 0 до 6 (порядковий номер) та індексами *сп*, *кп*, або *пс*, що означає, відповідно, сталь *спокійна* (розкислена), сталь *кипляча* (нерозкислена) та сталь *напівспокійна* (розкислена неповністю). **Розкислення** – це видалення зі сталі кисню. Про мету та технологію цього процесу див. стор. 68.

Сталь звичайної якості в залежності від марки містить 0,06...0,49% С, 0,25...1,1% Mn, 0,05...0,35% Si, до 0,04% P та до 0,05% S.

Приклади марок сталі звичайної якості : **Ст1кп**, **Ст3сп**, **Ст5пс**. Зі сталі звичайної якості виготовляють гарячекатаний сортовий, фасонний, листовий, штабовий прокат і холоднокатаний тонколистовий, а також труби, поковки, стрічки, дріт, метизи та ін. Ці сталі широко використовуються у будівництві для зварних, клепанних та болтових конструкцій (корпуси суден, каркаси парових котлів, конструкції підйомних кранів та ін.). *Сталь вуглецева якісна конструкційна* (ГОСТ 1050-88) за хімічним складом поділяється на марки від **Сталь 05** до **Сталь 85**, де число показує вміст вуглецю в сотих долях процента (відповідно 0,05%, 0,85%). Числа в марках сталі кратні 5 (10, 15, 20...85). Поділяється на киплячу (кп), напівспокійну (пс) і спокійну (без індексу). В деяких марках якісної сталі в кінці стоїть літера Г, що означає вміст марганцю до 1% (наприклад, Сталь 65Г). Умовно якісна вуглецева конструкційна сталь поділяється на низьковуглецеву (Сталь 05...Сталь

10

20), середньовуглецеву (Сталь 25...Сталь 40) та високовуглецеву (Сталь 45 ...Сталь 85).

Сталі якісні конструкційні відрізняються меншою масовою часткою сірки та фосфору ($\leq 0,04\%$), обмеженим вмістом інших елементів, неметалевих включень.

Низьковуглецеві сталі використовуються для малонавантажених деталей – прокладки, шайби, кузови легкових автомобілів, елементів зварних конструкцій тощо (сталі 08, 08кп, 10), а також для деталей, що піддаються цементації (насиченню вуглецем) для підвищення твердості та зносостійкості (малонавантажені шестерні, шпинделі, кулачкові валики, втулки та ін. (сталі

15, 20) та відповідальних зварних конструкцій.

Середньовуглецеві сталі 30, 35, 40 та високовуглецеві сталі 45, 50 після термічної обробки, поверхневого гартування використовують для різних деталей багатьох галузей машинобудування (розподільчі вали, фрикційні диски, шестерні, шатуни, шпинделі, вали).

Сталі 60...85, маючи високу міцність, твердість, пружність, використовують для виготовлення деталей, які після відповідної термічної обробки працюють в умовах тертя під дією високих вібраційних навантажень (пружини, ресори, прокатні валки тощо).

Легованими називаються сталі, до складу яких крім заліза, вуглецю та неминучих домішок, входять *легуючі елементи*, які надають сталям визначених фізико-хімічних, механічних, технологічних або експлуатаційних властивостей. В марках легованих сталей про присутність легуючих елементів свідчить наявність літер: Н – нікель (*Ni*), Х – хром (*Cr*), Г – марганець (*Mn*), С – кремній (*Si*), В – вольфрам (*W*), Ф – ванадій (*V*), М – молібден (*Mo*), Д – мідь (*Cu*), К – кобальт (*Co*), Б – ніобій (*Nb*), Т – титан (*Ti*), Ю – алюміній (*Al*), Р – бор (*B*), А – азот (*N*). Але, якщо літера А стоїть в кінці марки, то це свідчить про те, що сталь має більш низький вміст сірки й фосфору (до 0,03% кожного го), тобто є високоякісною (сірка і фосфор є безумовно шкідливими елементами у залізобуглецевих сплавах). Сталі, в марках яких у кінці не стоїть літера А, можуть мати вміст сірки та фосфору до 0,05...0,06%. Цифри після літер вказують на приблизний вміст відповідного елемента в процентах, але якщо вміст елемента складає 1,0...1,5% і менше, то цифра не ставиться. Перші цифри в марці сталі показують вміст вуглецю в сотих частках процента (в інструментальній сталі – в десятих частках процента). В деяких випадках, наприклад, в інструментальних сталях, які містять вуглецю більше 1%, цифри, що визначають його вміст, відсутні. Так, наприклад, інструментальна сталь з 1,45...1,70% С, 11,0...12,5% Cr і 0,5...0,8% Mo позначається Х12М.

Леговані сталі зазвичай поділяються на конструкційні, інструментальні та сталі особливих властивостей (електротехнічні, нержавіючі, жароміцні, зносостійкі тощо)

Приклад маркування легованих сталей: **Сталь 08Х21Н6М2Т** містить (у середньому) 0,08% С, 21% Cr, 6% Ni, 2% Mo, 1% Ti, високоякісна. В деяких випадках маркування сталей відступає від загальноприйнятого і літера вказує на призначення цих сталей. Так, літерою **Р** позначаються інструментальні швидкокорізальні сталі (від англ. *rapid* – швидкий) – Р18 (18%

11

W), **Е** – електротехнічні сталі – Е3А (3% Si), **Ш** – підшипникові сталі – ШХ15 (1,5% Cr).

Легування здійснюється, як правило, шляхом сплавлення основного металу з легуючими елементами, які вводять у рідкий метал зазвичай у вигляді **феросплавів**, тобто сплавів заліза з відповідними елементами (**ферохрому**, **ферованадію** тощо) або ж у вигляді чистих металів.

2.1.2 Чавуни

Чавуном називають сплав заліза з вуглецем при вмісті останнього більше 2,14%. До складу чавуну входять також постійні домішки – марганець (до

1,0%), кремній (до 3,5%), сірка й фосфор (до 0,1% кожного).

Слід розрізняти чавуни доменні (чавуни первинної плавки) та конструкційні (чавуни вторинної плавки). Доменні чавуни виплавляються в доменних цехах металургійних заводів і використовуються переважно для подальшої переробки в сталь (переробні чавуни) і частково (ливарні чавуни) – як один із компонентів шихти для виготовлення конструкційних чавунів у ливарних цехах машинобудівних заводів (**шихта** – це суміш матеріалів у визначеній пропорції, що підлягає переробці в металургійних печах для отримання кінцевих продуктів із заданими властивостями).

В цьому розділі розглянемо суто конструкційні чавуни, із яких виробляють литі деталі машин.

Чавун вторинної плавки – один з основних конструкційних матеріалів сучасного машинобудування. Застосовується тільки як ливарний матеріал. На деталі, виготовлені із чавуну, припадає біля 75% від загальної маси виливків. Цьому сприяють його високі механічні та технологічні властивості. Деякі чавуни за міцністю мало чим поступаються вуглецевим сталям, але є дешевши ми за них.

В залежності від того, в якому стані знаходиться вуглець, чавуни поділяють на **білі** та **графітізовані**. В білих чавунах весь вуглець, не розчинений у залізі, знаходиться у зв'язаному стані у вигляді хімічної сполуки Fe_3C – карбїду заліза (**цементиту**). Назву білий чавун отримав за виглядом зламу, який має матово-білий колір. Білий чавун надто твердий, крихкий, практично не піддається обробці різальним інструментом і знаходить обмежене застосування (для виготовлення деталей, від яких потребують високу зносостійкість – прокатні валки, робочі тіла кульових млинів тощо). Процес утворення в чавуні цементиту називається **віблінням**.

У промисловості застосовуються чавуни, в яких весь вуглець (або його більша частина) знаходиться у вигляді графіту, що забезпечує зниження твердості, підвищення оброблюваності різанням, високі ливарні і антифрикційні властивості. Такий чавун називається графітізованим. Утворення графіту в чавуні може відбуватися в результаті безпосереднього виділення його в рідкому чавуні або внаслідок розпаду попередньо утвореного цементиту. Процес утворення в чавуні (а інколи і в сталі) графіту називається **графітизацією**.

На процес кристалізації чавуну в білому чи графітізованому стані впливають швидкість охолодження виливків після заливання рідким металом та хімічний склад чавуну. Так, віблінню сприяють висока швидкість охолод-

12

ження і такі елементи як марганець, хром, сірка. Графітизації ж сприяють повільне охолодження, а з хімічних елементів – вуглець і кремній. Вплив швидкості охолодження на процес графітизації позначається на тому, що в одному і тому ж виливку, частини якого охолоджуються з різною швидкістю, може бути як біла структура (поверхневі шари, тонкі частини виливка) так і графітізована (товсті частини виливка, внутрішні стінки). Чавун, в якому частина вуглецю знаходиться у вигляді цементиту Fe_3C , а частина – у вигляді графіту, називається **половинчастим**.

Якщо чавун, в якому вуглець знаходиться у вигляді цементиту (білий або

половинчастий) зазнає тривалого впливу високої температури, то в ньому та кож відбудеться процес графітизації, тобто розпад цементиту на вуглець і залізо:



Така термічна обробка білого або половинчастого чавуну називається **відпалюванням**.

В залежності від форми графітних включень у графітизованих чавунах останні поділяються на **сірий, ковкий, високоміцний** та чавун із **вермикулярним графітом**.

Структура чавуну складається з металевої основи та графіту. Графітні включення в металевій основі з огляду на те, що графіт має дуже низькі механічні властивості порівняно з металевою основою, можна розглядати як порожнечі, тріщини. Природно, що чим більший об'єм займають ці порожнечі, тобто чим більше в чавуні вуглецю, тим нижчі механічні властивості чавуну. При однаковому об'ємі порожнечі властивості чавуну будуть залежати також від площі їхньої поверхні, тобто від форми. Включення пластинчастої форми мають найбільш розгалужену поверхню і тому найбільше знижують механічні властивості. З округленням графітних включень їхній негативний вплив зменшується й стає найменшим у випадку включень кулястої форми. В

багатьох випадках, завдяки графіту, чавун має переваги перед сталлю: 1) наявність графіту полегшує оброблюваність різанням, робить стружку ламкою; 2) чавун має добрі антифрикційні властивості завдяки змащувальній дії графіту; 3) наявність графітних включень швидко гасить вібрації та резонансні коливання; 4) чавун майже нечутливий до дефектів поверхні, надрізів тощо; 5) чавун має добрі ливарні властивості, особливо рідкотекучість, тобто заповнюваність ливарної форми.

Сірий чавун (ГОСТ1412-85). Сірим називається чавун, в якому графіт має форму дещо вигнутих пластин різної довжини та товщини в залежності від марки чавуну (рис. 1).

Сірий чавун – складний сплав, хімічний склад якого коливається в таких межах: 3,2...3,8% C; 1,0...3,5% Si; 0,5...0,8% Mn; 0,2...0,4% P; до 0,12% S. Сірий чавун поділяється на марки : СЧ10; СЧ15; СЧ20; СЧ25; СЧ30; СЧ35; СЧ40; СЧ45 (С – сірий, Ч – чавун, цифри показують міцність чавуну в $кг/мм^2$).

Твердість сірого чавуну коливається від НВ129 до НВ269 в залежності від марки. Пластичність сірого чавуну мізерно мала (відносне видовження ϵ не перевищує 0,5%), тому він може застосовуватись для виготовлення деталей, які не зазнають навантажень на

13

розтяг і удар. Це корпуси редукторів, насосів, стійки, кришки, маховики, гільзи та поршні циліндрів, циліндри парових машин і компресорів, станини верстатів, гальмівні барабани тощо.



Рисунок 1 - Форма графіту в сірому чавуні

Ковкий чавун (ГОСТ 1215-79). Ковким називається

чавун, в якому графіт має пластівчасту (кляксоподібну) форму (рис. 2). Така форма графіту утворюється з білого чавуну внаслідок його тривалій витримки (відпалюванні) при температурі 950...1000°C. Назва “ковкий” не означає, що цей чавун можна кувати, або піддавати будь-якій іншій обробці тиском. Це суто ливарний матеріал а назва свідчить тільки про його більшу пластичність порівняно із сірим чавуном. Ковкий чавун поділяється на марки: КЧ30-6; КЧ33-8; КЧ35-10; КЧ37-12; КЧ45-6; КЧ50-4; КЧ56-4; КЧ60-3; КЧ63-2 (К – ковкий, Ч – чавун, перші дві цифри показують міцність у $кг/мм^2$, другі – відносне видовження в процентах). Хімічний склад ковкого чавуну знаходиться в межах: 2,4...2,8% C; 0,8...1,4% Si; 0,3...1,0% Mn; 0,08...0,1% S; до 0,2% P. Понижені значення вмісту вуглецю та кремнію і підвищений марганцю потрібні для того, щоб у виливках була структура білого чавуну. З цією ж метою товщина стінок виливків не повинна перевищувати 40...50 мм. При більших розмірах в стінках можливе утворення пластинчатого графіту і чавун стає непридатним для відпалювання.

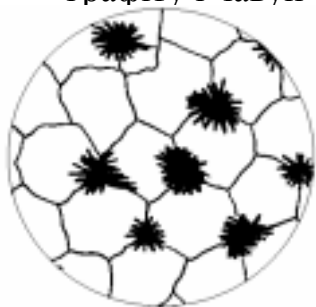


Рисунок 2 - Форма графіту в ковкому чавуні

Ковкі чавуни знайшли широке застосування в сільськогосподарському, автомобільному, текстильному машинобудуванні. З нього виготовляють деталі високої міцності, що працюють у важких умовах зношування, здатні сприймати ударні та змінні за напрямом навантаження (картери редукторів, гаки, скоби, фланці, ступиці коліс, елементи карданних валів, ланцюги та ролики конвеєрів тощо). Добрі ливарні властивості вихідного білого чавуну дають можливість виготовляти виливки складної форми. **Високоміцний чавун** (ДСТУ 3925-99). Високоміцним називається чавун, в якому графітні включення мають кулясту форму (рис. 3). Така форма графіту утворюється при обробці рідкого чавуну невеликими дозами таких елементів як магній, церій, кальцій, ітрій. Ці елементи називаються **модифікаторами**. Вони, практично, не змінюють хімічний склад сплавів, зате суттєво впливають на їхню структуру, змінюючи форму графітних включень, розмір зерен, їх розташування тощо. Як модифікатор для виготовлення чавуну з кулястим графітом найчастіше всього використовується магній – найбільш ефективний і дешевий елемент. Остаточний вміст магнію для отримання кулястого графіту становить 0,04...0,06%. За вмістом решти елементів високоміцний чавун не відрізняється від сірого, за винятком сірки, якої у високоміцному чавуні 0,01...0,03%. Таке зменшення вмісту сірки відбувається завдяки тому, що

14

магній при обробці рідкого чавуну активно реагує із сіркою з утворенням не вугни сульфідів магнію Mg_2S .

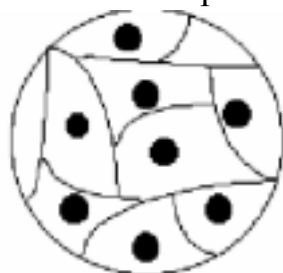


Рисунок 3 – Форма графіту у високоміцному чавуні

Високоміцний чавун поділяється на марки: ВЧ 350-22;

ВЧ 400-15; ВЧ 420-12; ВЧ 450-10; ВЧ 450-5; ВЧ 500-7; ВЧ 600-7; ВЧ 700-2; ВЧ 800-2; ВЧ 900-2; ВЧ 1000-2 (В – високоміцний, Ч – чавун, перше число вказує межу міцності на розтяг в *МПа*, друге число через дефіс – значення межі відносного видовження у відсотках).

Високоміцний чавун використовується для виготовлення середньо – та важко навантажених деталей відповідального призначення: прокатного, ковальсько-пресового обладнання, корпусів парових турбін, колінчастих валів для автомобілів, тракторів та комбайнів, поршнів, кронштейнів та інших дета



Рисунок 4 – Вермикулярна форма графіту

Чавун із вермикулярним графітом. Високоміцний чавун із кулястим графітом поряд із його позитивними якостями (високі механічні та експлуатаційні характеристики) має і суттєві недоліки (підвищену об'ємну усадку, понижену теплопровідність, схильність до відбілу). В чавуні з **вермикулярним** графітом ці недоліки відсутні. В ньому поєднуються високі механічні і ливарні властивості, висока теплопровідність, низька собівартість.

Графіт в такому чавуні має вигляд коротких потовщених пластин з закругленими кінцями (рис.4), форма яких є перехідною між пластинчастим і кулястим графітом. Як конструкційний матеріал чавун із вермикулярним графітом є найбільш молодим типом чавуну. Перша технологія його виробництва була розроблена лише в 1966 році. Суть цієї технології полягає в тому, що рідкий чавун обробляється модифікаторами в кількості, недостатній для отримання цілковито кулястої форми графіту. У структурі чавуну утворюється вермикулярний графіт і 20..30% кулястого. Наприклад, при обробці чавуну магнієвими модифікаторами остаточний вміст магнію для забезпечення вермикулярного графіту повинен бути біля 0,02%.

До 1999 р. не було стандартів на чавун із вермикулярним графітом, і навіть це не перешкоджало його успішному використанню в машинобудуванні. Зараз існує ДСТУ 3326-99 "Чавун з вермикулярним графітом", за яким цей чавун поділяється на марки: ЧВГ 300-4; ЧВГ 400-4; ЧВГ 500-1 (Ч – чавун, В – вермикулярний, Г – графіт, перше число вказує межу міцності на розтяг в *МПа*, друге число через дефіс – значення межі відносного видовження у відсотках). Чавун з вермикулярним графітом є ефективним матеріалом для деталей машин, які зазнають досить високих статичних, ударних і циклічних наванта-

15

жень, працюють в умовах тепломін тощо. В автомобілебудуванні цей чавун застосовується для виготовлення головок блоків циліндрів, випускних колекторів, гальмівних дисків, колінчастих і розподільчих валів, блоків циліндрів, зубчастих коліс, корпусів турбокомпресорів тощо.

Контрольні питання

1. Які сплави називаються сталями? Чавунами?
2. Як маркуються вуглецеві сталі звичайної якості? Що означають літери **кп**,

сп, пс в марках цих сталей?

3. Як маркуються якісні вуглецеві сталі?

4. Які сталі називаються легованими? Як маркуються леговані сталі?

5. Які сплави називаються чавунами?

6. Як поділяються чавуни за станом вуглецю в них? За формою графіту?

2.2 КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МІДІ

Властивості міді: температура плавлення 1083°C , густина 8.96 г/см^3 , міцність 220 МПа , відносне видовження 60% , твердість НВ35. Мідь характеризується високим теплотеплопроводністю, пластичністю і корозійною стійкістю. За теплопроводністю мідь займає друге місце після срібла, але внаслідок її більшого практичного значення ці властивості прийнято вважати еталоном (100%), по відношенню до якого оцінюються інші метали.

Незважаючи на порівняно невелике розповсюдження міді в природі ($0,0047\%$), вона відноситься до металів, відомих людині з далекої давнини. Цьому сприяло те, що мідь зустрічається в природі у вигляді самородків, а також її легка відновлюваність з оксидів і карбонатів. Застосування людиною міді (мідний вік – $7\text{...}4$ тис. до н.е.), а потім її сплавів (бронзовий вік – $4\text{...}1$ тис. до н.е.) відіграло значну роль у розвитку матеріальної культури людської цивілізації.

В наш час приблизно половина міді, що виплавляється, використовується переважно в електротехнічній промисловості завдяки високій електропровідності, а половина – для виготовлення сплавів на її основі. Зберігаючи позитивні якості міді (висока тепло- та електропровідність, корозійна стійкість, пластичність та ін.), мідні сплави мають високі механічні, технологічні та експлуатаційні властивості.

Для легування мідних сплавів використовуються переважно такі елементи: як олово, цинк, алюміній, кремній, марганець, нікель, берилій, свинець, залізо, фосфор. В марках мідних сплавів ці елементи позначаються такими літерами: *Zn* – Ц; *Sn* – О; *Al* – А; *Si* – К; *Mn* – Мц; *Ni* – Н; *Be* – Б; *Pb* – С; *Fe* – Ж; *P* – Ф. Мідні сплави поділяються на такі основні групи – **латуні, бронзи та міднонікелеві сплави.**

2.2.1 Латуні

Латуні – це сплави, в яких основним легуючим елементом є цинк. Поділяються на подвійні (прості) та багатокомпонентні (леговані). Подвійні

16

латуні маркуються літерою Л (латунь) і числом, яке показує середній вміст міді в сплаві (Л96, Л90, Л59 тощо). Решта в сплаві – цинк. Багатокомпонентні латуні, призначені для лиття, маркуються літерами Л (латунь), Ц – (цинк), далі число, що показує вміст цинку в процентах, за ним ставляться літери, які показують наявність того чи іншого легуючого елемента з вказівкою біля нього вмісту цього елемента в процентах. Наприклад, ЛЦ38Мц2С2 – латунь, яка містить $38\% \text{ Zn}$, $2\% \text{ Mn}$, $2\% \text{ Pb}$, решта – мідь.

Оброблювані тиском складні латуні маркують літерою Л, за якою ідуть літери, що позначають легуючі елементи, а за ними перші дві цифри показують вміст міді, а наступні вміст інших елементів (решта цинк), наприклад, марка

ЛАНКМц 75-2-2,5-0,5-0,5 означає латунь з масовою часткою $Cu - 75\%$; $Al - 2\%$; $Ni - 2,5\%$; $Si - 0,5\%$; $Mn - 0,5\%$.

Латуні мають високі механічні властивості, добре оброблюються різанням і піддаються обробці тиском, литтям, мають високу корозійну стійкість у прісній та морській воді, високі антифрикційні властивості.

2.2.2 Бронзи

Бронзи – це сплави міді зі всіма елементами крім цинку, який може входити до складу бронз, але не як основний легуючий елемент. Бронзи поділяються на дві групи – **олов'яні** та **безолов'яні**. В олов'яних бронзах основним легуючим елементом є олово. Подвійні олов'яні бронзи з 9...11% Sn (Бр.О10) мають високі антифрикційні властивості і є кращими підшипниковими сплавами. З них виготовляють також вінці зубчатих, черв'ячних коліс для механізмів відповідального призначення. Але внаслідок дороговизни і дефіцитності олова такі бронзи мають обмежене використання. Для економії олова його частково в бронзах замінюють цинком, свинцем, нікелем, фосфором. Такі бронзи дешевші і мають кращі механічні та технологічні властивості, наприклад, оброблюваність різанням і тиском, корозійну стійкість, рідкотекучість. У легованих олов'яних бронзах вміст олова знаходиться в межах 3...6%.

Безолов'яні бронзи як основний легуючий елемент містять Al , Pb , Be , Si , Mn і їх називають відповідно алюмінієвими, свинцевими, берилієвими, кремнієвими, марганцевими. Такі бронзи мають високі механічні властивості (алюмінієві), корозійну стійкість, пластичність, теплостійкість (марганцеві), добрі ливарні властивості (кремнієві), міцність, твердість, зносостійкість (берилієві), високі антифрикційні властивості (свинцеві). Безолов'яні бронзи значно дешевші за олов'яні й мають досить широке застосування в промисловості для виготовлення труб, прутків, стрічок, зубчатих коліс, частин насосів і турбін, арматури та деталей хімічного машинобудування й суднобудування тощо.

Бронзи поділяються на деформовні та ливарні. Деформовні бронзи маркуються літерами Бр, після них вказують основні легуючі елементи, а за ними в такому ж самому порядку цифри, які вказують на вміст цих елементів (решта – мідь). Вміст міді як в деформовних так і в ливарних бронзах визначається за різницею від 100%. Наприклад, БрОЦС4-4-4 означає, що до складу цієї бронзи входить по 4% Sn , Zn і Pb , решта – Cu ; а в бронзі БрАЖН10-4-4 міститься 10% Al , по 4% Fe та Ni , решта – Cu .

17

В ливарних бронзах вміст усіх компонентів у відсотках пишеться відразу після літер, що позначають ці компоненти. Наприклад, БрОЗЦ7С5Н1 означає, що до складу цієї бронзи входить 3% Sn , 7% Zn , 5% Pb , 1% Ni решта – Cu .

2.2.3 Мідно-нікелеві сплави

Мідно-нікелеві сплави, до яких відносять **мельхіор**, **нейзильбер** та **куніаль**. Ці сплави мають гарні механічні властивості, високу корозійну стійкість, добре обробляються тиском у гарячому та холодному станах. Мельхіори МНЖМц 30-1-1, МН 19 використовують у ювелірній промисловості, з них виготовляють столові прилади – ножі, виделки тощо.

Нейзильбери містять до 35% Ni і до 45% Zn (наприклад МНЦ 15-20), вони

характеризуються високою міцністю, мають красивий сріблястий колір. Використовують цей сплав для виготовлення деталей в електротехніці, ЕОМ, телевізійній техніці, медицині, побутового посуду тощо.

Куніалями називають сплави міді з нікелем та алюмінієм (МНА 13-3, МНА 6-1,5). Вони мають високі механічні властивості, добру корозійну стійкість у воді. Використовують їх у машинобудуванні для виготовлення пружин та спеціальних деталей в електротехніці.

Контрольні питання

1. Як класифікують та маркують сплави на основі міді?
2. Які сплави називаються латунями? Як вони маркуються? Які мають властивості та де використовуються?
3. Які сплави називаються бронзами? Як класифікують бронзи? Які властивості мають бронзи та де використовуються?
4. Класифікація та властивості мідно-нікелевих сплавів, їх маркування, властивості та використання.

2.3 КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ

Властивості алюмінію: температура плавлення 660°C , густина $2,7 \text{ г/см}^3$, міцність $50...60 \text{ МН/м}^2$, твердість $\text{HB}170 \text{ МПа}$, відносне видовження до 50%. За розповсюдженням у природі (8.8% за масою) алюміній займає третє місце після кисню та кремнію і перше – серед металів.

Маючи високу електропровідність, алюміній широко застосовується в електротехнічній промисловості. Як конструкційний матеріал використовуються сплави алюмінію з такими елементами як кремній, мідь, марганець, магній, цинк, літій, берилій. Основні позитивні якості алюмінієвих сплавів – це невелика густина, високі електро – та теплопровідність, корозійна стійкість, висока питома міцність.

За способом виробництва виробів з алюмінієвих сплавів останні можна поділити на дві групи: ливарні для фасонних виливків та деформовні (у т.ч. спечені) для виготовлення напівфабрикатів (листів, плит, труб, профілів, дро ту, поковок) шляхом деформації (прокатування, кування, штампування тощо).

2.3.1 Ливарні алюмінієві сплави

Ливарні алюмінієві сплави призначені для застосування в ливарному виробництві при виготовленні фасонних виливків, в приладо-, автомобіле-,

18

суднобудуванні, авіації тощо. Серед алюмінієвих ливарних сплавів найбільше застосування отримали силуміни – сплави алюмінію з кремнієм Силуміни охоплюють подвійні сплави системи $\text{Al} - \text{Si}$ з вмістом до 11 - 13% Si і сплави більш складних систем: Al-Si-Mg , Al-Si-Cu , Al-Si-Mg-Cu . Сплави цієї групи характеризуються добрими ливарними властивостями, порівняно високою корозійною стійкістю, високою щільністю (герметичністю виливків), середньою міцністю ($180...260 \text{ МПа}$).

Крім силумінів застосовуються також і сплави систем Al-Mg , Al-Mg-Si , що мають високу корозійну стійкість і міцність, систем $\text{Al} - \text{Cu}$, $\text{Al} - \text{Cu} - \text{Mn}$, $\text{Al} - \text{Cu-Mg}$, Al-Cu-Mg-Mn з високою міцністю і жаростійкістю але з гіршими

технологічними властивостями (ливарними), ніж силуміни.

За ДЕСТУ 2839 – 94 ливарні алюмінієві сплави поділяються на п'ять груп: 1. Сплави системи *Al-Si-Mg*, які маркуються літерами АК (А – алюміній, К – кремній) і цифрами, що вказують вміст кремнію у відсотках. Наприклад, ливарні алюмінієві сплави АК7, АК12 мають вміст кремнію відповідно 7 і 12%. 2. Сплави системи *Al-Si-Cu*, які маркуються літерами АКМ (А – алюміній, К – кремній, М – мідь) і цифрами, які вказують вміст кремнію й міді у відсотках, причому цифру ставлять одразу після відповідної літери. Якщо вміст відповідного компонента $\leq 1\%$, то "1" не ставиться. Наприклад, АК5М, АК5М7 мають вміст кремнію 5% в обох сплавах і відповідно 1 і 7% міді. 3. Сплави системи *Al-Cu*, у яких маркування проводиться аналогічно. Приклад таких сплавів АМ5; АМ4,5Кд (літери "Кд" – означають кадмій). 4. Сплави системи *Al-Mg*. Приклад таких сплавів АМг4К1,5; АМг5К тощо (літери "Мг" – означають магній).

5. Сплави алюмінію з іншими компонентами (*Zn* – 3,5...12%, *Mg* – 1,5...2,0%, *Si* – 6...10%). Наприклад, АК7Ц9, АЦ4Мг тощо (літера "Ц" – означає цинк).

Збереглося також маркування ливарних алюмінієвих сплавів літерами АЛ (А – алюміній, Л – ливарний) і цифрами, що вказують тільки на порядковий номер у відповідному ГОСТі, наприклад, АЛ2, АЛ8, АЛ19 та ін.

2.3.2 Деформовні алюмінієві сплави

Деформовні алюмінієві сплави поділяються на такі, що не зміцнюються термічною обробкою і – зміцнюються. До першої групи відносяться подвійні сплави систем *Al-Mg* (АМг) і *Al-Mn* (АМц). Вони мають високу корозійну стійкість, добре зварюються; їх широко використовують в річковому та морському суднобудуванні, при виробництві ракет, гідролітаків, зварних ємностей, трубопроводів, цистерн, холодильників, дверей, віконних рам тощо.

До деформовних алюмінієвих сплавів, які зміцнюються термічною обробкою, відносяться:

1. **Дуралюміні** – сплави системи *Al-Cu-Mg*, в які додатково вводять марганець (0,4...1,8%) для підвищення корозійної стійкості і усунення шкідливого впливу заліза як постійної домішки внаслідок використання недостатньо чистого алюмінію при виготовленні сплавів. Дуралюмін (марки Д1, Д16) має високу міцність ($\sigma_{\text{т}} = 400...550 \text{ МПа}$) і використовується для виготовлення деталей і елементів конструкцій середньої і підвищеної міцності (обшивки, шпангоути, нервюри, лонжерони літаків, кузови вантажних автомобілів тощо).

19

2. **Сплави авіаль** (марок АВ) системи *Al-Cu-Mg-Mn* поступаються дуралюмінам міцністю, але більш пластичні в холодному та гарячому стані, добре зварюються й протистоять корозії. З цих сплавів виготовляють різноманітні напівфабрикати (листи, прутки, труби), із яких виготовляють деталі й елементи конструкцій, що несуть помірні навантаження.

3. **Високоміцні алюмінієві сплави** марок В95, В96 - це сплави системи *Al-Mg-Cu-Zn*. Мають високу міцність ($\sigma_{\text{т}} = 500...700 \text{ МПа}$) і використовуються для виготовлення деталей високонавантажених конструкцій.

4. **Алюмінієві сплави для кування й штампування** марок АК4, АК6,

АК8 системи *Al-Mg-Cu-Mn-Si*. Використовують для виготовлення деталей складної форми куванням і штампуванням при температурах 450...475 °С. Це крильчатки, фітинги, підмоторні рами, пояси лонжеронів, лопаті гвинтів вертольотів тощо.

Термічна обробка для підвищення міцності деформовних алюмінієвих сплавів полягає у загартуванні виробів із температур 495...525 °С в холодній воді з наступним старінням при 150...180 °С протягом 4...12 год.

До алюмінієвих деформовних сплавів відносять також **спечені сплави**, які виготовляють послідовним брикетуванням, спіканням й пресуванням порошків. До таких сплавів відносяться матеріали зі спеченої алюмінієвої пудри (САП) і спечені алюмінієві сплави (САС).

Матеріали САП складаються з алюмінію й оксиду алюмінію (6...22%). Вихідним матеріалом для одержання пудри алюмінію і його оксиду є порошок алюмінію, який виготовляють розпиленням розплавленого алюмінію. Порошок розмелюється в кульових млинах в атмосфері азоту з додаванням 2...3% кисню для окислення одержаної пудри алюмінію й утворення оксиду алюмінію Al_2O_3 . Вміст оксиду алюмінію в суміші й розмір часток пудри залежить від тривалості розмелювання.

Матеріал САП характеризується високою міцністю, жароміцністю, корозійною стійкістю і термічною стабільністю властивостей. САП добре деформується в холодному й гарячому стані, легко оброблюється різанням, задовільно зварюється. З цього матеріалу виготовляють листи, профілі, штамповані заготовки, труби, фольгу. З них виробляють деталі, які працюють тривалий час при температурах 300...500 °С: поршневі штоки, лопатки компресорів, лопаті турбін і вентиляторів в хімічній і нафтовій промисловості.

Спечені алюмінієві сплави САС виготовляють із порошків, одержаних розпиленням рідких алюмінієвих сплавів певних марок. Практичне значення мають спечені сплави з низьким коефіцієнтом лінійного розширення, близьким до коефіцієнта лінійного розширення сталі, наприклад, сплав САС-1 (2,5...30% Si, 5...7% Ni, решта - Al). Ці сплави замінюють більш важкі сталі при виготовленні окремих деталей приладів. Механічні властивості САС характеризуються досить високою міцністю ($\sigma_s = 260 \text{ МПа}$), твердістю (НВ1200 МПа) і низькою пластичністю ($\psi = 1,0...1,5\%$). Цим методом одержують стандартні алюмінієві порошкові сплави Д16П, АК4П та ін. (П - порошковий). Порівняно з ливарними спечені сплави мають більш високу тривалу міцність при температурах 250...350 °С.

Контрольні питання

1. Як класифікують алюмінієві сплави?
2. Які алюмінієві сплави називаються ливарними, як вони маркуються та де використовуються?
3. Які алюмінієві сплави відносяться до деформовних?
4. Як маркуються деформовні алюмінієві сплави? Які вони мають властивості та де використовуються?

5. Які алюмінієві сплави називаються спеченими? Якими властивостями вони характеризуються та де використовуються?

2.4 КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МАГНІЮ

Властивості магнію: температура плавлення $651^{\circ}C$, густина $1,74 \text{ г/см}^3$, міцність $\sigma_s = 15...200 \text{ МПа}$, твердість НВ300...НВ360 МПа, відносьне видовження $\epsilon = 8...11,5\%$ (перші значення відносяться до литого магнію, другі - до деформованого). Розповсюдження в земній корі $1,87\%$ за масою (третє місце серед конструкційних металів після заліза та алюмінію). Магнієві сплави поділяються на ливарні для виготовлення фасонних виливків та деформовні для виготовлення заготовок пресуванням, прокаткою, куванням, штампуванням.

Як легуючі елементи в магнієвих сплавах використовують алюміній (до 10%), цинк (до 6%), марганець (до $2,5\%$), цирконій (до $1,5\%$).

2.4.1 Ливарні магнієві сплави

Ливарні магнієві сплави маркуються літерами МЛ і цифрою (порядковий номер), наприклад, МЛ2, МЛ5, МЛ10 та ін. Магнієві ливарні сплави придатні для усіх відомих способів лиття - в піщані, оболонкові форми, в кокілі, під тиском, за моделями, що виплавляються.

2.4.2 Деформовні магнієві сплави

Деформовні магнієві сплави маркуються літерами МА і цифрою (порядковий номер), наприклад, МА1, МА5, МА11 та ін.

Магнієві сплави придатні для роботи при низьких, нормальних та підвищених температурах. Завдяки малій густині ($\rho = 1,4...2 \text{ г/см}^3$), високій питомій міцності ($\sigma_s/\rho = 24$ проти 21 для алюмінієвих, 22 для титанових сплавів, 23 для сталі), здатності поглинати енергію удару і вібраційні коливання, відмінній оброблюваності різанням магнієві сплави широко використовуються в промисловості, передусім для зниження маси виробів, підвищення їх жорсткості. Вони застосовуються в автомобільній, тракторній промисловості (картери двигунів, коробки передач, барабани коліс та інші деталі), в електро- та радіотехніці (корпуси приладів, деталі електродвигунів), в оптичній промисловості (корпуси біноклів, фотоапаратів) та в багатьох інших галузях техніки. Основне обмеження в застосуванні магнієвих сплавів - понижена корозійна стійкість у деяких середовищах.

Контрольні питання

1. Як класифікують магнієві сплави?

21

2. Які магнієві сплави відносяться до ливарних, як вони маркуються, які мають властивості та де використовуються?

3. Які магнієві сплави відносяться до деформовних, як вони маркуються, які мають властивості та де використовуються?

2.5 КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ТИТАНУ Властивості титану: температура плавлення $1672^{\circ}C$, густина $4,5 \text{ г/см}^3$, міцність $\sigma_s = 256$

МПа, відносне видовження $\epsilon = 72\%$, твердість *HV* до 1000 МПа.

Розповсюдженість у земній корі 0,57% за масою, четверте місце серед конструкційних матеріалів (після заліза, алюмінію й магнію). Легкість, висока міцність в інтервалі температур від -250°C до помірно високих ($300\text{--}600^{\circ}\text{C}$), відмінна корозійна стійкість забезпечують титановим сплавам широке застосування в багатьох галузях промисловості. Для виготовлення сплавів титан легують алюмінієм (до 8%), молібденом (до 8%), марганцем (до 2%), хромом (до 11%), оловом (до 3%), ванадієм (до 6%), залізом (до 2%), цирконієм (до 12%), ніобієм (до 2%). Титан легують для покращання механічних властивостей, інколи - для підвищення корозійної стійкості (паладієм до 0,2%). Більшість титанових сплавів піддаються термічній і хіміко-термічній обробці.

Маркуються титанові сплави літерами VT і цифрою (порядковий номер), наприклад, VT5, VT20 та ін.

Деякі титанові сплави мають добрі ливарні властивості і застосовуються для виготовлення фасонних виливків (VT5Л, VT9Л, VT20Л та ін.). Титанові сплави використовуються в авіації (обшивка літаків, диски й лопатки компресорів тощо), в ракетній техніці (корпуси двигунів, балони для стиснутих і скраплених газів, сопла тощо), в хімічній промисловості (обладнання для таких середовищ як хлор і його розчини, теплообмінників, які працюють в азотній кислоті), суднобудуванні (гребні гвинти, обшивки морських суден, підводних човнів, торпед), в енергомашинобудуванні (диски й лопаті стаціонарних турбін), в холодильній (криогенній) техніці та інших галузях промисловості.

Контрольні питання

1. Титан та його властивості.
2. Які властивості мають титанові сплави та де використовуються?

2.6 КОМПОЗИЦІЙНІ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Композиційними називаються матеріали до складу яких входять дуже різні за властивостями нерозчинні один в одному або малорозчинні компоненти. Це металеві або неметалеві матриці (основи) з визначеним розподілом у них зміцнювачів (волокон, дисперсних часток та ін.); при цьому ефективно використовуються індивідуальні властивості складових композиції.

2.6.1 Класифікація композиційних матеріалів

За характером структури композиційні матеріали поділяються на **волокнисті**, зміцнені безперервними волокнами або ниткоподібними кристалами; **дисперснозміцнені** матеріали, одержані шляхом введення в металеву матрицю

22

дисперсних часток зміцнювачів; **шаруваті матеріали**, створені шляхом пресування або прокатуванням різнорідних матеріалів.

Комбінуючи об'ємний вміст компонентів, можна, в залежності від призначення, одержувати матеріали з потрібними значеннями міцності, жароміцності, абразивної стійкості, пружності, а також створювати композиції з необхідними магнітними, діелектричними, радіопоглинальними та іншими спеціальними властивостями.

Прообразом композиційних матеріалів є широкоживаний залізобетон, в

якому поєднуються властивості бетону, який працює на стискання, і властивості сталльної арматури, що працює на розтягання.

В сучасних **волокнистих конструкційних матеріалах** використовуються композиції, наведені в таблиці 1.

Основними технологічними методами виготовлення композиційних матеріалів є: просочення армуючих волокон матричним матеріалом; холодне пресування обох компонентів із наступним спіканням; електрохімічне або плазмове нанесення покриття на волокна з наступним пресуванням; пакетне дифузійне зварювання моношарових стрічок компонентів; спільне прокатування армуючих елементів із матрицею та ін.

Таблиця 1

<i>Матриця</i>	<i>Зміцнювач (волокно)</i>
Нікель	Вольфрам, молібден
Титан	Карбід кремнію, борне волокно
Алюміній	Борне волокно, сталльний дріт
Магній	Борне волокно
Полімерний скріплювач	Вуглецеве волокно, борне волокно

Волокнисті композиційні матеріали мають більш високу міцність, жароміцність, пружність, втомну й тривалу міцність ніж звичайні сплави.

Дисперснозміцнені композиційні матеріали зміцнюються дисперсними частками тугоплавких сполук, головним чином, оксидів, які не розчиняються і не коагулюють у матриці при високих робочих температурах. Так, наприклад, дисперснозміцнений нікелієвий сплав з 2...5% тугоплавких оксидів торію, гафнію, ітрію має набагато вищу жароміцність ніж традиційні нікелієві сплави, леговані алюмінієм або титаном (1200...1300 °C проти 1000...1100 °C).

Дисперсність часток зміцнювача становить 100...600 Å (ангстрем). Відстань між ними в сплаві 0,5...0,8 мкм. Вироби з дисперснозміцнених композиційних матеріалів одержують, як правило, у три стадії: підготовка відповідних порошоків, формування з них виробів і обробка їх, тиском.

В **шаруватих композиційних матеріалах** елементи, що входять в композицію, виконані у вигляді шарів (із металу, склопластику тощо). Шари елементи для шаруватих матеріалів можуть виготовлятися окремо, а потім з'єднуватись механічним способом (заклепками, болтами), зварюванням, спільною прокаткою, пресуванням. Крім того, при виготовленні шаруватих композиційних матеріалів, можуть поєднуватись процеси утворення шарів і

композиції у цілому (наприклад, виплавка багатошарових виливків і їхня прокатка; спікання й пресування шаруватих порошкових конгломератів тощо). Шаруваті матеріали – це конструкційні матеріали зі значною питомою

міцністю. Наприклад, міцність шаруватого матеріалу із листової сталі (для якої $\sigma_s = 1800 \text{ МПа}$) і склопластика становить більше 3000 МПа . Сфери застосування композиційних матеріалів численні; крім авіаційно ракетної, космічної та інших спеціальних галузей техніки вони успішно застосовуються в енергетичному турбобудуванні; в автомобільній промисловості для деталей двигунів і кузовів; в гірничорудній промисловості для бурового інструменту; в хімічній промисловості для автоклавів, цистерн, ємностей для нафтопродуктів; в текстильній промисловості для деталей прядильних машин, ткацьких верстатів; в сільськогосподарському машинобудуванні для різальних частин плугів, дискових жаток, деталей тракторів; в побутовій техніці для деталей пральних машин, велосипедів, деталей радіоапаратури тощо.

Контрольні питання

1. Які матеріали називаються композиційними? Як їх класифікують? 2. Які властивості мають композиційні матеріали та де вони використовуються?

2.7 ПОРОШКОВІ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Група конструкційних матеріалів, які ще називаються **спеченими**, виготовляється методом порошкової металургії, яка є галуззю техніки, що охоплює сукупність способів виготовлення порошків металів, їхніх сплавів і неметалів, виготовлення напівфабрикатів і виробів із цих порошків без розплавлення основного компонента.

Порошкові конструкційні матеріали на основі заліза і вироби з них знаходять широке застосування в різних галузях машинобудування і приладобудування.

Зараз у промислових масштабах виготовляються вироби масою від 5 до 1000 г і більше різноманітних форм і розмірів. Постійно розширюється номенклатура порошкових деталей для автомобілів та сільськогосподарських машин. Так, із відновленого залізного порошку, до якого додають 1% вуглецю і 0,6% хрому, виготовляють шатуни, з матеріалів СП50, СП50Д2,5, СП50Д2П 3, СП50Д5-1 виготовляють деталі, які використовують у механізмах варіаторів швидкостей, мості керування коліс, підвісках грохотів, натяжних пристроях тощо зернозбиральних комбайнів. Це такі деталі як упорні кільця, розпірні втулки вузлів тертя, шайби, ковпаки гідروциліндрів та ін. Широке використання виробів з порошкових матеріалів зумовлене багатьма факторами: скороченням витрат матеріалів, вивільненням обладнання (зокрема, металорізального), зниженням капітальних та експлуатаційних витрат, підвищенням термінів служби машин, підвищенням продуктивності праці, спрощенням виробничого циклу, зниженням трудомісткості внаслідок зменшення кількості операцій і скорочення їх тривалості. Коефіцієнт використання матеріалу при виготовленні порошкових виробів досягає 95%.

Технологічний процес виготовлення порошкових конструкційних матеріалів і деталей складається з таких етапів:

1. Приготування шихти необхідного складу. Цей етап включає такі операції як одержання порошків, відпалювання порошків, сепарація порошків

матеріалів, перемішування порошкових матеріалів, одержання сировинної субстанції (прес-порошок, шлікер).

2. Одержання компактованого напівфабрикату. Етап включає такі операції: дозування сировинної субстанції (прес-порошку, гранул, шлікера); формування деталей або заготовок, здійснюване пресуванням, екструзією, прокатуванням, шлікерним литтям, обробкою попередньо компактованого напівфабрикату різанням.

3. Спікання.

Спікання полягає в термообробці компактованого матеріалу за спеціальним режимом.

4. Вторинна обробка тиском.

Полягає у виконанні однієї з наступних операцій: пресування, карбування, калібрування, видавлювання, кування, прокатка, штампування. 5. Механічна обробка заготовок різанням.

6. Термічна обробка порошкових виробів.

7. Нанесення декоративних, захисних або функціональних покриттів.

2.7.1 Виробництво порошків

Методи одержання порошків поділяють на механічні, які, зазвичай, використовуються при переробці відходів, і фізико-хімічні, що дають можливість одержати дуже чисті шихтові матеріали. При використанні механічних методів матеріал подрібнюється в порошок без зміни хімічного складу. При фізико-хімічних методах змінюється хімічний склад вихідної сировини (відновлення оксидів металів газами або твердим відновником, електроліз водних розчинів солей або розпилення середовищ).

До механічних методів одержання порошків відносяться розмелювання вихідних матеріалів в сухому та мокрому стані в щоківних і молоткових дробарках, в каткових та кульових млинах, здрибнювання матеріалів у розплавленому стані відцентровим способом та струменем рідини або газу.

До фізико-хімічних методів одержання порошків належать відновлення металів з їх оксидів (руди, окалини) воднем, електролізом водних розчинів солей та ін.

2.7.2 Підготовка порошків до формування

Для виготовлення якісних деталей порошки відпалюють, розділяють за розмірами часток, змішують.

Відпал порошків здійснюють для усунення наклепу з метою стабілізації їх властивостей та поліпшення пресування. Відпалюють, зазвичай, порошки, отримані механічним подрібнюванням.

Розсіювання порошків на окремі фракції за розмірами зерен (*сепарація*) здійснюють різними способами: на вібраційних ситах - при зернистості

порошків понад 40 мкм, сепарацією в рідині, повітряною сепарацією (для порошків з розмірами часток менше 40 мкм).

Змішування компонентів при підготовці шихти зумовлене необхідністю використання рівномірної за складом суміші порошків постійного грануло

метричного складу. Операцію змішування проводять у млинах і змішувачах різних конструкцій.

При підготовці шихт з порошкових матеріалів різної густини для попередження сегрегації (розшаровування) сумішей проводять мокре змішування в присутності 0,5...1,5% за масою бензину, спирту або камфори.

Найчастіше змішують порошки з додаванням графіту, стеаринової кислоти, стеарата цинку чи інших речовин, які мають змочуваючі властивості, для зменшення тертя між порошком і стінками матриці, що забезпечує зниження зусилля пресування і більш рівномірний розподіл щільності по об'єму виробу.

2.7.3 Формування заготовок

Формування деталей з порошкової шихти здійснюється пресуванням, видавлюванням (екструзією), прокатуванням, шлікерним литтям. Пресування проводять у холодних або гарячих прес-формах на універсальних гідравлічних пресах, в установках для гідростатичного або газостатичного пресування.

При гарячому пресуванні суміщаються операції пресування і спікання. Це дозволяє при порівняно невисоких тисках отримувати практично безпористі вироби. Така щільність є недосяжною при холодному пресуванні з наступним спіканням.

Гарячим пресуванням найчастіше виготовляють вироби з тугоплавких матеріалів – боридів, карбідів, силіцидів, твердих сплавів, титану. Гідростатичне пресування полягає в тому, що герметично закрита еластична оболонка (з гуми чи тонкої жерсті) з порошком вміщується в камеру з рідиною (*гідростат*). У камері створюється тиск 200...500 МПа. Внаслідок всебічного тиску рідини на оболонку і відсутності зовнішнього тертя порошок в оболонці пресується практично в усьому об'ємі до щільності 96...98%. Цей метод застосовується для виготовлення великогабаритних заготовок, призначених для подальшої переробки в поковки, труби, листи тощо. Газостатичне пресування полягає в тому, що металева, герметично заварена ампула з порошком, пройшовши попередньо гідростатичне ущільнення, піддається пресуванню в спеціальній камері (*газостаті*), заповненій аргоном або гелієм, при температурі від 700 до 2300⁰С і тиску від 70 до 210 МПа. Такий спосіб дає можливість пресувати будь-які металеві порошки практично до теоретичної густини матеріалу.

Метод газостатичного пресування застосовується для виготовлення напівфабрикатів і великогабаритних заготовок деталей складної форми, наприклад, турбінних дисків з лопатками. Розміри виробів визначаються габаритами газостатів. У сучасних установках внутрішній діаметр камер досягає 1200 мм, висота – понад 2000 мм. Вироби мають високу чистоту поверхні, рівномірні властивості, дрібнозернисту і гомогенну структуру.

Екструзія - це метод формування, який застосовується для виготовлення виробів або напівфабрикатів із суцільним і порожнистим перерізом шляхом

видавлювання порошкового матеріалу крізь отвір у матриці. Методом екструзії можна отримувати довгі заготовки (прутки, труби, кутники тощо) з порошків заліза, міді, алюмінію, магнію, титану, молібдену і сплавів на їх основі.

Прокатування порошків. Суть процесу прокатування полягає в тому, що

порошок з бункера зсипається в зону між валками прокатного стану і спресовується в пористу стрічку, довжина якої визначається кількістю порошку, що подається на прокатку.

Холодним прокатуванням можна отримувати не тільки листи та стрічку, але й інші профілі (прутки, дріт тощо). В цих випадках прокатується не порошок, а попередньо спресовані і спечені заготовки.

Застосовують також прокатування і нагрітого порошку (гаряче прокатування). Так, методом гарячого прокатування залізни порошки ущільнюються до 95...97%.

Шлікерне лиття. Суть шлікерного лиття полягає в тому, що з порошкової шихти певного складу і рідини (водно-спиртові розчини полівінілу, вода з добавками хлориду заліза, соляної кислоти тощо) готують суспензію консистенції сметани і заливають її в пористу керамічну або гіпсову форму. З часом рідина виводиться з форми крізь пори а частинки порошку механічно з'єднуються між собою, створюючи міцну заготовку з пористістю 30...60%. Після вилучення заготовки з форми її сушать і спікають.

2.7.4 Спикання заготовок

Спикання – це процес ущільнення і зміцнення пористих порошкових виробів під впливом термічної обробки, що супроводжується збільшенням щільності й усадкою, зменшенням пористості, зміною механічних і фізико-хімічних характеристик матеріалу і наближенням їх до характеристик компактного матеріалу. Відформована заготовка перед спиканням має пористість 25...60%, а після – 10 ...15%.

В результаті спикання зчеплення часток порошку відбувається внаслідок взаємної дифузії атомів. Характерними рисами спикання є:

- зміцнення і зміна фізико-механічних властивостей, пов'язаних зі зміною величини і якості контактних ділянок між частинками порошку;
- зміна мікроструктури деталі (ріст зерен, форми і числа пор і т.п.).

Температура спикання t_{cn} визначається за формулою: $t_{cn} = 0,7t_{пл}$, де $t_{пл}$ — температура плавлення основного компонента сплаву, $^{\circ}C$.

Спикання є однією з найскладніших технологічних операцій, оскільки її проводять такі явища, як усадка або ріст пресовок, хімічні реакції, сплавлення складових шихти. Ці явища в найбільшій мірі залежать від температури спикання. Ці температури для конструкційних виробів становлять:

Метал	Температура спикання, $^{\circ}C$	Метал	Температура спикання, $^{\circ}C$
Алюміній	480...520	Мідь	850...950
Берилій		Молибден	1800...2100

	1050...1200		
--	-------------	--	--

Ванадій	1400...1500	Нікель	1050...1150
Вольфрам	2500...2700	Тантал	2200...2400
Залізо	1100...1200	Титан	1200...1300
Магній	480...520	Хром	130...1500
Марганець	900...1000	Цирконій	1300...1450

Спінання пресованих заготовок (*пресовок*) здійснюють в електричних вакуумних печах, або в печах із захисним середовищем. Використовуються захисні середовища п'яти типів: водень ($H_2 - H_2O$); дисоційований аміак ($H_2 - H_2O - N_2$); генераторний газ ($CO - CO_2 - N_2$); ендотермічний, екзотермічний, доменний і конвертований природний газ ($CO - CO_2 - H_2 - H_2O - N_2$); науглецьову вальний аз, отриманий при неповному спалюванні вуглеводнів з наступним додаванням природного газу ($CO - CO_2 - H_2 - H_2O - CH_4 - N_2$). Останнім часом в промисловості намітилась тенденція спростити процес спінання, зробити його більш продуктивним і економічним, відмовившись від застосування захисних середовищ. Позитивні результати в цьому напрямку одержані при використанні двох процесів – короткочасного (30...40 с) спінання на повітрі шляхом високочастотного індукційного нагрівання виробів простої форми (втулки, поршневі кільця) і спінання у ваннах з розплавленим склом. Останній процес повністю виключає окислення пресовок, навіть тоді, коли до їх складу входять компоненти, що мають високу хімічну спорідненість з киснем (алюміній, хром).

2.7.5 Додаткова обробка пресованих заготовок

Для підвищення точності розмірів, ущільнення поверхневого шару або повного усунення пористості спечені заготовки піддають додатковій обробці – калібруванню та просоченню рідкими металами, сплавами чи неметалевими розплавами.

Калібрування порошкових виробів проводять для досягнення заданої розмірної точності (6...7 класів), високої чистоти поверхні (7 клас шорсткості і вище), усунення жолоблення та інших дефектів. Калібрування здійснюють в закритих прес-формах за схемою, аналогічній схемі холодного пресування.

Просочення пористих пресовок рідкими металами і сплавами проводять для усунення пористості і отримання високоміцних порошкових деталей. Так, пористі заготовки з заліза, залізграфіту чи залізомарганцю просочують рідкою міддю або латунню, що забезпечує міцність таких деталей в межах 400...1000 МПа в залежності від складу і термічної обробки.

Просочення здійснюють за такою технологією: пориста пресовка попередньо просочується наповнювачем – органічною чи неорганічною речовиною, температура плавлення якої нижча за температуру плавлення металу, призна

ченого для просочення. Потім пресовка занурюється у ванну з розплавленим металом, який і витісняє з пор виробу наповнювач. Для просочення пресовок з порошків заліза і його сплавів міддю і її сплавами як наповнювачі застосовують солі $NaCl$, KCl , $ZnCl_2$ та їх суміші, додаючи до них 0,5...1,0% NH_4Cl для покращання їх рідкоплинності. Приклад режиму просочення пористого заліза латунню: занурення пористих заготовок у ванну з $NaCl$ при $850^{\circ}C$, витримка 1...1,5 хвилини, перенесення просочених сіллю деталей у ванну з розплавом латуні, витримка при $950...1000^{\circ}C$ протягом 15...20 с, вилучення просоченої латунню деталі з ванни на повітря, очищення в гарячому стані від металевих напливів дротяними щітками. Просочення за такою технологією можна здійснювати в одній ванні, де розплавлений шар наповнювача знаходиться над рідким металом. Пористу заготовку спочатку вміщують у верхній шар, а потім, після заповнення пор наповнювачем і прогрівання заготовки до потрібної температури, її опускають в рідкий метал.

Є і інші технологічні способи просочення пористих заготовок. **Просочення металевих заготовок неметалевими розплавами** проводять для отримання корозійностійких безпористих виробів. Так, вироби з порошку нержавіючої сталі марки Х23Н18 просочують розплавом скла в атмосфері водню або у вакуумі методом повного чи неповного занурення деталі в розплавлене скло. Для очистки поверхні деталі від скла після просочення її загартовують у воді з температури просочення.

Введення скла при виробництві безпористих матеріалів сприяє також і підвищенню жаростійкості.

Багато з порошкових деталей і конструкційного призначення повинно протистояти корозійному руйнуванню. Цього можна досягти нанесенням на порошкові вироби гальванічних або хімічних покриттів. А як метод попередньої підготовки порошкових деталей перед нанесенням захисних покриттів є просочення цих деталей легкоплавкими металами, неорганічними розплавами, склами, смолами, пластмасами. Так, пористі вироби з залізного порошку заповнюють рідким склом, кремнійорганічними лаками, епоксидною смолою, гідролізованим технічним етилсилікатом, кремнійорганічними оксидними полімерами (силіконами), пластмасами та іншими речовинами, з яких найкращі результати дає просочення гідрофобною кремнійорганічною рідиною ГФЖ-136.

Така технологія дозволяє отримувати нержавіючі матеріали, виробництво яких традиційними методами є взагалі неможливим.

2.7.6 Класифікація спечених матеріалів

В сучасній техніці спечені матеріали використовуються переважно як: • **Підшипникові (антифрикційні)**, які мають невеликий коефіцієнт тертя й зношування, що збільшує ККД машин. Ці матеріали виготовляють на залізній або мідній основі з додаванням графіту в кількості 1...3 % (відповідно *залізграфіт* і *бронзографіт*). Ці композиції досить пористі, їх просочують мастилом, яке забезпечує тривале змащування пари вал-підшипник без зовнішнього підведення мастила.

- **Фрикційні (гальмові) матеріали** з високим коефіцієнтом тертя та мінімальним зношуванням, які застосовуються в гальмах і фрикційних передачах. Це новий клас фрикційних матеріалів, які відрізняються від традиційних азбестових більш високими фрикційними властивостями й теплостійкістю. Вони виготовляються з порошків заліза, міді, олова, свинцю, графіту, азбесту, кремнезему, карбіду кремнію, карбіду бору та деяких інших компонентів. Такі матеріали можуть працювати як в умовах сухого тертя так і в мастилі.

- **Матеріали з високою пористістю** (до 50%) для фільтрів, призначених для тонкої очистки рідин і газів, мінеральних масел, води, рідкого палива тощо. Виготовляють такі пористі матеріали з порошків нікелю, титану, вуглецевої та корозійностійкої сталі.

- **Інструментальні матеріали.** Це передусім *тверді сплави*, виготовлені на основі карбідів вольфраму, титану, танталу з додаванням кобальту (для зв'язування порошків карбідів) і призначених для виготовлення металорізальних інструментів (різців, фрез, свердел, розверток тощо), інструменту для бурових робіт, штампів та ін. Ефективно використовуються в металообробці також тверді сплави на основі карбонітриду титану ($TiC + TiN$) із нікелем та молібденом, а також карбідохромові тверді сплави на основі карбіду хрому з нікелем. До спечених інструментальних матеріалів відносяться також: *кермети*, утворені з металів і оксидів, наприклад, такі композиції: $Cr-Al_2O_3$, $Ni-MgO$, $Ti-Al_2O_3$ та інші.

- **Стрічка електродна наплавочна.** Виготовляється на основі залізного порошку з домішками порошків легуючих металів, феросплавів, графіту тощо.

- **Спечені матеріали для електро- та радіоелектронної промисловості:** контакти на основі пористих заготовок вольфрам-нікелієвих сплавів із сріблом і міддю; магніти на основі кобальту із самарієм і празеодимом; фери ти - на основі порошків оксиду заліза Fe_2O_3 і оксидів двовалентних металів (MnO , MgO , ZnO , NiO та ін.); магнітострикційні матеріали, сегнетоелектрики, п'єзокерамічні матеріали та ін.

- **Спечені конструкційні матеріали** для виготовлення деталей машин за гального призначення – автомобілів, тракторів, комбайнів, металорізальних верстатів, літаків, побутової техніки тощо. Це матеріали, головним чином, на основі заліза, міді, алюмінію, магнію, титану.

2.7.7 Конструкційні спечені матеріали

Основним видом продукції порошкової металургії є порошкові конструкційні деталі з матеріалів на залізній основі – порошкові сталі. Вони (як і литі сталі) можуть бути вуглецевими або легованими.

Конструкційні спечені матеріали на основі заліза виготовляють як вуглеце ву та леговану сталь з певною пористістю, величина якої визначає механічні властивості матеріалу й сферу його застосування.

Марку порошкового конструкційного матеріалу характеризують індекси з літер і цифри. Перша літера «С» показує клас матеріалу (сталь), друга літера «П» – метод виробництва (порошкова). Після літери «П» записується середній

ються такими ж символами, як і в традиційно виготовлених легованих сталях. Цифри, що йдуть за символом елементів, показують середній вміст даного легуючого елемента. При вмісті його менше 1% цифра відсутня. Цифра після дефіса характеризує групу пористості. Порошковим конструкційним матеріалам на основі заліза присвоєні такі групи пористості: 1 – пористість 25...16% (густина 5,9...6,6 г/см³); 2 – пористість 15...10% (густина 6,7...7,1 г/см³); 3 – пористість 9...2% (густина 7,125...7,70 г/см³); 4 – пористість менше 2% (густина більше 7,70 г/см³). Літера «А» після групи пористості вказує на підвищену якість матеріалу (вміст сірки та фосфору обмежений значеннями відповідно 0,03 і 0,05%).

Рекомендуються такі принципи вибору порошкових конструкційних матеріалів на основі заліза для різних умов експлуатації. Для виготовлення найбільш масової групи порошкових виробів – малонавантажених деталей – доцільно використовувати матеріали найбільш дешеві, тобто пористі вуглецеві сталі (пористість 16...25%). Це сталі таких марок : СП10-1, СП30-1, СП70-1, СП90-1, міцність яких становить 100...120 МПа, відносне подовження 5...2%, ударна в'язкість 0,2...0,1 МДж/м², твердість НВ50...80. Для підвищення надійності при експлуатації таких матеріалів пори виробів слід заповнювати легкоплавкими неорганічними речовинами або пластмасами з наступним нанесенням на їх поверхню захисних або декоративних покриттів. Деталі цієї групи отримують одноразовим холодним пресуванням і високо температурним спіканням з наступним (при необхідності) калібруванням.

Для помірно навантажених деталей рекомендуються матеріали з пористістю 10...15% (СП10-2, СП30-2, СП70-2, СП90-2 з міцністю 120...200 МПа, відносним подовженням 10...4%, твердістю НВ70...100), а також матеріали на їх основі з додаванням дешевих легуючих елементів – хрому, міді, нікелю, молібдену – в кількості до 2,0...3,0%. Це сталі таких марок: СП70Д-2, СП90ДЗ-2, СП60Н2ДЗ-2, СП50ХН-2, СП80НМ-2 та ін. З метою підвищення експлуатаційних властивостей помірно навантажені деталі піддають термічній обробці (гартування з 800...860⁰С в маслі, відпуск при 200⁰С), після чого їх міцність становить 550...650 МПа, відносне подовження 1...2%, твердість НRC35...40. Готові вироби просочують кремнійорганічною рідиною ГФЖ 136 і наносять захисні або декоративні покриття.

Середньонавантажені деталі, що піддаються при експлуатації значним статичним і помірним динамічним навантаженням, доцільно виготовляти з порошкових сталей з пористістю 2...9% (СП70-3, СП90-3, СП50ХНМ-3, СП40Г 3, СП80НМ-3, СПХН-3 та ін.). Деталі цієї групи отримують подвійним пресуванням при підвищених тисках і спіканням а також холодним або гарячим штампуванням попередньо спечених заготовок. Деталі піддають термічній (гартування з відпуском) чи хіміко-термічній обробці (цементації, азотуванню, хромуванню, алітуванню, цинкуванню та ін.) з наступним нанесенням на їх поверхню захисних чи декоративних покриттів. Після гартування в маслі з температури 820...860⁰С і відпуску при 200...300⁰С міцність таких сталей становить 650...1000 МПа, відносне подовження 2...5%, твердість НRC40...50.

Важко навантажені деталі для роботи в умовах значних статичних, ударних або циклічних навантажень слід виготовляти з порошкових сталей з

пористістю менше 2% (СП70-4, СП90-4, СП80НМ-4, СП60ХН2М-4, СП40Х-4 та ін.). Їх виготовляють гарячим штампуванням попередньо спечених заготовок, гарячою екструзією тощо, піддають хімічній чи хіміко-термічній обробці а також остаточній механічній обробці (шліфуванню, доводці). Практична безпористість їх може бути отримана просоченням заготовок міддю, латунню та іншими металами. Після гартування і відпуску міцність таких матеріалів досягає 900...1300 МПа, відносне подовження 4...10%, твердість HRC45...55. Крім конструкційних матеріалів на основі заліза в багатьох галузях техніки (авіаційній, приладобудівній, електротехнічній та ін.) використовуються порошкові матеріали на основі кольорових металів і сплавів. Порошковою металургією можна виготовляти матеріали аналогічні за складом і властивостями литим чи обробленим тиском а також матеріали з особливими властивостями, наприклад, зміцнені дисперсними оксидними включеннями, виготовлення яких литтям неможливе.

Порошкові матеріали на основі кольорових металів, зазвичай, виготовляють з алюмінію, міді, магнію, титану та їх сплавів.

Марку таких порошкових матеріалів характеризують літерні індекси та цифри.

Перша літера показує клас матеріалу: А – алюміній, Бр – бронза, Л – латунь, Бе – берилій, В – вольфрам, Г – манган, Д – мідь, М – молібден, Мг – магній, Н – нікель, Т – титан, Х – хром, Ц – цинк, Цр – цирконій. Друга літера «П» показує метод виробництва (порошковий). Наступна літера – ле гууючий елемент, а цифра після неї – середній вміст цього елемента в процентах (для латуней цифра після індексу «П» вказує на вміст міді). Цифра в кінці марки (після дефісу) характеризує групу пористості. Приклади: АПМг2Д2Ц11-4 – алюмінієвий порошковий матеріал пористістю менше 2% з вмістом магнію 2%, міді 2%, цинку 11%. ЛП65Н5-3 – латунь порошкова пористістю 2...9%, вміщує 65% міді, 5% нікелю, решта – цинк.

У сучасній техніці широко використовуються порошкові матеріали на основі алюмінієвих сплавів систем *Al-Cu*, *Al-Cu-Mg*. З них виготовляють зубчасті колеса для копіювальних машин, поршні амортизаторів гідросистем автомобілів, деталі приводів ручних пилок, шатуни для повітряних компресорів автомобілів, дверні ручки та інші деталі.

Спечені матеріали, що містять 6...9% *Mg* і 1% *Cr* мають підвищені механічні властивості і високу корозійну стійкість. Тимчасовий опір таких сплавів 320...360 МПа, відносне видовження 18%. Цим сплавом замінюють прокат і поковки із сплавів АМг6 і АК8.

Спечений титан і його сплави використовують переважно у вигляді напівфабрикатів (лист, труби, прутки). Розроблена технологія просочення пористого титанового каркасу магнієм. Такі матеріали містять від 10 до 80% магнію і добре оброблюються тиском.

2.7.8 Порошкові зносостійкі матеріали

Методами порошкової металургії можуть бути створені зносостійкі матеріали,

синтез яких традиційними методами лиття і обробки тиском практично є неможливим. Це матеріали типу залізо - карбід бору, залізо - феро-

хром, залізо - феротитан, залізо - феромарганець, залізо - скло, залізо - графіт та інші.

Наприклад, залізо-скляні матеріали ПС5ГШ, КЖ4Ф використовують для виготовлення навантажених деталей вузлів тертя (зубчастих коліс, кулачків, храпових коліс, ущільнювальних кілець тощо) в ткацьких верстатах, сільськогосподарських та інших машинах, надійно працюючих в умовах обмеженої подачі мастила, в різних газових середовищах, вакуумі.

Контрольні питання

1. Загальна технологічна схема виготовлення порошкових виробів.
2. Методи виготовлення порошків.
3. Методи та схеми формування порошкових заготовок.
4. Якій додатковій обробці піддають пресовані порошкові заготовки?
5. Конструкційні порошкові матеріали на основі заліза, їх маркування та використання

Розділ 3. ОСНОВИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

3.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Металургія — це галузь науки й техніки та галузь промисловості, що охоплює процеси виробництва металів із руд або інших матеріалів, а також процеси, пов'язані із зміною хімічного складу, структури, а, отже, і зі зміною властивостей металевих сплавів. До металургії відносяться: попередня обробка добутих із надр землі руд; одержання й рафінування металів і сплавів; надання їм визначеної форми й властивостей.

Сучасна металургія має в своєму розпорядженні велику кількість методів добування й рафінування металів.

Основними з цих методів є пірометалургійні та гідрометалургійні.

Гідрометалургійні процеси добування металів із руд або інших матеріалів пов'язані з отриманням водних розчинів відповідних металів із наступним виділенням металів із розчинів.

Пірометалургійні процеси всього циклу виробництва металів або сплавів проходять при високих температурах, їх обов'язковим елементом є отримання рідкого металу.

В сучасній металургії пірометалургія займає провідну роль у виробництві чорних металів, міді, свинцю, нікелю, алюмінію та інших важливих металів як за масштабами виробництва, так і за різноманітністю процесів. Тому в цьому посібнику тільки пірометалургійні процеси і розглядатимуться.

3.1.1 Вихідні матеріали металургійної промисловості

Для здійснення процесів виробництва металів металургійна промисловість використовує такі матеріали:

- **Руда** – це корисна копалина, яка добувається з надр землі. Це гірська порода або мінеральна речовина, з якої при даному рівні розвитку техніки економічно доцільно добувати метали або їх сполуки.

Така економічна доцільність визначається передусім вмістом цінних металів в мінеральній речовині, тобто так званою бракувальною межею металу, що добувається. Бракувальна межа для різних металів різна, наприклад, для заліза вона становить 20...60%, міді 1...3%, нікелю 0,3...1,0%, молібдену 0,005...0,02%.

Величина бракувальної межі визначається не тільки вмістом цінного металу, але й умовами її видобутку з надр землі. Велике значення має і характеристика гірської породи за збагачуваністю. Для гірських порід, що легко збагачуються і, таким чином, легше переводяться в корисну копалину – руду, бракувальна межа знижується.

В гірських породах корисний метал знаходиться, як правило, у вигляді хімічних сполук – оксидів, сульфідів, карбонатів, сульфатів. Речовина, що входить до гірської породи і не містить корисного металу, називається **пуста породою**.

Пуста порода в основному складається з оксидів SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO . Якщо пуста порода складається переважно з оксидів SiO_2 і Al_2O_3 , то вона є **кислою**, а якщо з CaO і MgO – то **основною**.

34

- **Паливо** є необхідним матеріалом для здійснення пірометалургійних процесів. Воно може бути твердим (кокс), рідким (мазут, нафта), газоподібним (природний газ, доменний газ), пилоподібним (кам'яне вугілля).

- **Вогнетриви** – це матеріали, із яких викладається футерівка металургійних печей, де здійснюються пірометалургійні процеси. *Футерівка* – захисне внутрішнє облицювання печей, здатне витримувати високі температури і дію агресивних складових цих матеріалів, що містяться в металургійних печах (металу, шлаку, газового середовища). Матеріали називаються вогнетривкими, якщо їх вогнетривкість не нижче $1580^\circ C$. За хімічним складом вогнетриви поділяються на *кислі*, *основні* та *нейтральні*. До кислих вогнетривів відноситься **динас**. Він містить 90% SiO_2 , має температуру плавлення $1750^\circ C$. До основних вогнетривів належить **магнезит** (75...90% MgO , решта CaO , температура плавлення $2000^\circ C$), **доломіт** (40% MgO , 60% CaO , температура плавлення $1800...1950^\circ C$), **хромомагнезит** (20% Cr_2O_3 , 30...60% MgO , решта

CaO , SiO_2 , Al_2O_3 , температура плавлення $2000^\circ C$), **магнезитохроміт** (65...80% MgO , 35...20% Cr_2O_3 , температура плавлення вище $2000^\circ C$).

До нейтральних вогнетривів належать **шамот і вуглецеві блоки**. До складу шамоту входять 40...42% Al_2O_3 , 50...60% SiO_2 , решта Fe_2O_3 . Температура плавлення шамоту $1600...1700^\circ C$. Вуглецеві блоки виготовляють із коксу і випаленого антрациту з додаванням як скріплювача невеликої кількості кам'яновугільної смоли.

• **Флюси.** Флюсами називаються речовини, які додаються до шихти для того, щоб перевести в легкоплавкі шлаки пусту породу руди, золу палива, шкідливі домішки тощо.

При здійсненні пірометалургійних процесів усі складові шихти в металургійних печах повинні бути переведені в рідкий стан для їхнього легкого видалення з печі. Розплавлення пустої породи відбувається легко лише в тому випадку, якщо відношення $(CaO + MgO)/(SiO_2 + Al_2O_3) \approx 1$. Таку руду називають *самоплавкою*, однак це буває дуже рідко. В більшості випадків указане відношення значно менше 1, тобто пуста порода є кислотою, і тоді до шихти потрібно додавати вапняк ($CaCO_3$). У випадках же, коли в пустій породі більшість складають основні оксиди, то як флюс застосовується кремнезем (SiO_2).

Шлак у металургійних печах у багатьох випадках слід розглядати не тільки як допоміжний продукт, що утворюється поряд з основним продуктом – металом, але і як важливе технологічне середовище, через яке здійснюється протікання низки фізичних та хімічних процесів, необхідних для отримання металу потрібної якості. Для цього шлак повинен мати певний хімічний склад і в'язкість. Для забезпечення потрібних характеристик шлаку в металургійну піч додають такі речовини як карбід кальцію (CaC_2), плавиковий шпат (CaF_2) та ін.

• **Додаткові матеріали.** В металургійних процесах широко застосовують такі матеріали як вода, кисень, стиснуте повітря, інертні та малоактивні гази (аргон, азот), феросплави, модифікатори та інші речовини, із допомогою яких доводять метал до потрібної кондиції.

35

В сучасній техніці історично склався поділ металургії на чорну та кольорову. Чорна металургія охоплює виробництво сплавів на основі заліза: чавуну, сталі, феросплавів. На чорні метали припадає біля 95% всієї металопродукції, що виробляється у світі. Кольорова металургія охоплює виробництво більшості з решти металів періодичної системи. Термін „кольорові метали” не слід сприймати буквально. Фактично існує лише два кольорових метала: рожева мідь і жовте золото. Щодо решти металів можна говорити не про їх колір, а про їх різні відтінки, найчастіше сріблясто-сірого або червонуватого тонів.

В цьому посібнику розглянемо основи виробництва як чорних металів – чавуну та сталі, так і кольорових – міді, алюмінію, магнію, титану. Основною продукцією чорної металургії як галузі промисловості є сталь різних типів та марок у вигляді різноманітного сортаменту прокатного виробництва (листи, труби, сортовий і спеціальний прокат).

Виробництво сталі в світовій практиці здійснюється в основному двоступінчатим способом, суть якого полягає в тому, що спочатку із залізних

руд в доменних печах виплавляють чавун (перший ступінь), а потім цей чавун, який називається **переробним**, переробляють в сталь (другий ступінь).

Виробництво сталі одноступінчатим способом, в якому виключався б доменний процес, поки що не знайшло широкого розповсюдження в чорній металургії, хоча у світі вже розроблено й впроваджено кілька вданих технологій для здійснення такого процесу.

Контрольні питання

1. Суть металургійного виробництва.
2. Вихідні матеріали металургійного виробництва.
3. Способи добування металів із руд.
4. Продукція металургії.

3.2 ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ

В цьому розділі йтиметься про чавун первинної плавки. Він виплавляється в доменних печах металургійних заводів із первинної залізородної сировини, якою є, починаючи з 1975 року, не залізна руда, а виключно продукти її переробки - **агломерат** і **котуни**, застосування яких більш ефективно, ніж залізної руди.

3.2.1 Сирі вихідні матеріали для доменної плавки

До сирих матеріалів металургійного виробництва чавуну відносяться руди, паливо й флюси.

Залізні руди, придатні для виробництва чавуну, поділяються на: 1) **магнітний залізняк**, або **магнетитова руда**, за назвою мінералу **магнетиту**, в якому міститься магнітний оксид заліза Fe_3O_4 . Магнітний залізняк містить 55...60% Fe ; 0,02...0,7% P і кислу пусту породи (SiO_2 , Al_2O_3). Магнетит має високу магнітну сприйнятливість, і тому магнітні залізняка можна збагачувати електромагнітним способом, який є одним із найбільш ефективних і розповсюджених способів збагачення залізних руд;

36

2) **червоний залізняк**, або **гематитова руда**. Це безводний оксид заліза Fe_2O_3 , який представлений у рудах мінералом **гематитом**. Червоний залізняк містить 55...60% Fe , незначну кількість фосфору і сірки. Пуста порода - кисла (SiO_2 , Al_2O_3);

3) **бурий залізняк**, або водний оксид заліза $2 Fe_2O_3 \cdot 3 H_2O$ (мінерал **лимоніт**). В бурих залізнях міститься 37...40% Fe , 0,5...1,5% P . Бурі залізняка найбільш розповсюджені в земній корі. Але – ця руда бідна, волога, до того ж погано піддається збагаченню, тому її використовують порівняно мало;

4) **шпатовий залізняк**, або карбонат заліза $FeCO_3$ (мінерал **сидерит**). Містить 30...40% Fe , 0,5...0,6% S , близько 0,02% P . Пуста порода – основна з підвищеним вмістом магнезиту $MgCO_3$.

Флюси вводять у доменну піч для переведення пустої породи руди й палива (коксу) у шлак потрібного хімічного складу з певними фізичними властивостями. Температура плавлення оксидів, що входять до складу пустої породи та до золи коксу (SiO_2 - 1728, Al_2O_3 - 2040, CaO - 2570, MgO - 2800 °C) значно

вища температура шлаку в доменній печі (1450...1600 °C). При певному співвідношенні вказаних оксидів утворюються легкоплавкі сполуки з температурою плавлення нижчою 1300 °C. Потрібно також, щоб шлаки в доменній печі містили певну кількість основних оксидів CaO і MgO для забезпечення ефективного видалення сірки з металу. Наприклад, рекомендується, щоб у шлаках відношення $(CaO + MgO)/(SiO_2 + Al_2O_3)$ було близьке до 1,0, а відношення SiO_2/Al_2O_3 було рівним 2,0...4,5.

Таким чином, в залежності від пустої породи руди й типу палива потрібно застосовувати основні, кислі або глиноземні флюси. Оскільки залізні руди містять, як правило, кислу пусту породу, то застосовують у доменній плавці основний флюс, який складається з вапняку $CaCO_3$, або доломітизованого вапняку, що містить ще і $MgCO_3$.

У сучасній металургії флюс вводиться не як окрема складова шихти, а разом із залізорудними концентратами, які виробляють із залізної руди - агломератом або котунами.

В доменній плавці використовують також деякі відходи виробництва, які містять Fe , Mn , CaO і MgO і є заміниками залізних руд і флюсу. Найчастіше застосовують колошниковий пил, який утворюється в доменних печах і містить 40...56% Fe і 3...15% C . З метою утилізації його додають у шихту при виготовленні концентратів.

Паливо для доменної плавки слугує не тільки для нагрівання й розплавлення шихти, але і як основний хімічний реагент для відновлювальних процесів у печі.

Для доменного процесу підходить міцне і таке, що не спікається, тверде паливо. Його більша частина повинна зберігатися твердою, кусковою і міцною до нижньої частини печі. Таке паливо можна тільки частково замінити іншим (рідким, газо- і пилоподібним).

Тверде паливо має задовольняти такі основні вимоги:

- 1) висока теплота згорання;
- 2) достатня міцність і термостійкість, щоб не утворювалось багато дріб'язку при нагріванні палива й проходженні його через піч;

37

- 3) протидія спіканню в умовах доменного процесу;
- 4) достатня чистота за вмістом шкідливих домішок - сірки й фосфору, а також кремнезему (SiO_2) і глинозему (Al_2O_3), які переходять у золу і потребують застосування флюсів.

Палива природних видів не задовольняють ці вимоги, головним чином, внаслідок низької термостійкості й спікливості. Тому для доменної плавки тверде паливо виготовляють спеціально: кокс або деревне вугілля. Останнє втратило своє значення, а у великих доменних печах його взагалі не застосовують внаслідок невеликої міцності. В сучасному доменному виробництві єдиним паливом є кокс.

Кокс отримують сухою перегонкою кам'яного вугілля в коксових печах або камерах коксування. Для виготовлення коксу використовують суміш вугілля різних сортів, основою яких є коксівне вугілля. Вугільну шихту подрібнюють, так щоб у шихті містилось не менше 92...94% фракції розміром до 3 мм, оскільки це сприяє отриманню коксу з меншою кількістю тріщин. Кокс виго

товляють у печах, які являють собою камери шириною 0,4...0,6 м, довжиною біля 15 і висотою біля 5 м.

Корисний об'єм такої камери 30 м³, а маса шихти, що завантажується в неї, 22 т.

Коксові печі зібрані в коксові батареї, в кожній з яких по 40...70 печей. Продуктивність сучасної батареї досягає 1500 т коксу на добу. Камери в коксових батареях розташовані на деякій відстані одна від одної, між ними рухаються продукти спалювання газу з температурою 1400 ÷ 1500 °С, за рахунок чого шихта в коксових камерах нагрівається до температури приблизно 1000 °С. Період коксування триває 14,5...16 годин, після чого утворений у камерах коксовий “пиріг” виштовхується з неї і гаситься водою, або, що краще, інертним газом. З 1 т шихти виходить 750...800 кг коксу і 320...330 м³ коксового газу, який містить 55...85 % H₂, 20...23 % CH₄ (метан) і ≈ 8% N₂. Його теплота згорання становить 17,5...18,5 МДж/м³. Крім цього при коксуванні утворюються й інші хімічні продукти – бензол, феноли, нафталін, кам'яновугільна смола, сульфат амонію та ін.

В коксі міститься 80...85% С, 8...12% золи, 0,5...1,8% S і 0,02...0,2% Р. Для застосування в доменній печі використовують куски коксу 20...60 мм. В останні роки при доменній плавці частину коксу замінюють природним або коксовим газом, мазутом або пилоподібним паливом. Ці види палива є джерелами відновлювальних газів (СО і Н₂) і сприяють покращанню процесу відновлення оксидів заліза, що дає значну економію коксу.

3.2.2 Підготовка залізних руд до доменної плавки

Підготовка залізної руди до плавки має велике значення, оскільки від цього залежить надходження в піч залізнорудної сировини визначеної кусковатості, рівномірного хімічного складу, доброї відновлюваності і, головне, із високим вмістом заліза. Чим ретельніше готують руду до плавки, тим вища продуктивність доменної печі, нижчі витрати палива і якісніший чавун, що виплавляється. Так, підвищення вмісту заліза в залізнорудному концентраті на 1% забезпечує зниження витрат коксу на 2%, або приблизно 10 кг/т чавуну. Крім того, із

38

підвищенням вмісту заліза в шихті зменшується вихід шлаку при доменній плавці сировини з високим вмістом заліза розробки збагачення залізних руд, які забезпечують вихідом 63...67%, а в окремих випадках навіть

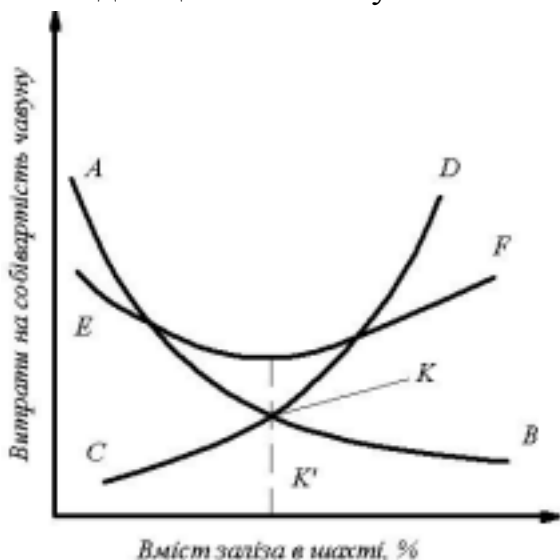


Рисунок 5 –Схема графічного визначення оптимального вмісту заліза в шихті

З підвищенням вмісту заліза в концентратах зростають витрати на збагачення руд, що наведено кривою *CD* на рис. 5, в той час, як витрати в доменному цеху скорочуються (крива *AB*).

Перетин кривих *AB* і *CD* у точці *K* показує на оптимальний ступінь збагачення (точка *K'* на осі абсцис); що відповідає найменшій собівартості чавуну (крива *EF*). Для багатьох руд оптимальний вміст заліза в концентратах знаходиться в межах 64...67%. Для здійснення доменної плавки застосовують підготовку за лізних руд в такій послідовності: 1) роздрібнення й сортування за величиною грудок; 2) збагачення; 3) перемішування для досягнення рівномірного хімічного складу; 4) згрудковування збагаченої подрібненої руди для одержання грудок 10...40 мм.

Роздрібнення руди здійснюється в декілька стадій, внаслідок чого грудки руди 600...1000 мм перетворюються в частки розміром $\approx 0,07$ мм. Первинне роздрібнення руди до розмірів 6...25 мм здійснюється в установках, які називаються дробилками на гірничорудних підприємствах (кар'єрах і рудниках). Для тонкого подрібнення до часток <1 мм застосовуються млини, як правило, обертового типу, в яких подрібнення здійснюється кулями або стержнями.

Роздрібнення руди - енергомісткий і дорогий процес. Його вартість на збагачувальних фабриках складає 35...70% від витрат на весь цикл збагачення, а вартість обладнання для здрібнення досягає 60% від вартості обладнання фабрики.

Поділ роздрібненого матеріалу за розмірами фракцій називається **класифікацією**. Класифікацію матеріалу з частинками більшими за 1 мм виконують на механічних ситах - **грохотах**. Якщо частинки дрібніші за 1 мм, то класифікація проводиться у воді (мокра класифікація) на апаратах, які називаються гідравлічними класифікаторами і працюють за принципом використання різниці швидкостей падіння зерен різної величини.

Збагачення руд – це такий процес обробки корисних копалин, метою якого є підвищення вмісту корисного компонента та зниження шкідливих

39

домішок шляхом відокремлення рудного мінералу від пустої породи або відокремлення одного цінного мінералу від іншого. Результатом збагачення є готовий продукт – **концентрат**, більш багатий за вмістом певного металу, ніж вихідна руда, і залишковий продукт – **хвости**, бідніші за вихідну руду.

Збагачення залізних руд може здійснюватись такими способами: •

 
Промивання. При цьому способі збагачення потоки води розмивають і виносять частинки глини й піску, а також дрібну руду. Тому промиванню піддають крупнокускові руди, а дрібні класи направляють на подальше збагачення іншими способами.

• **Гравітація**. При гравітаційному збагаченні мінерали розділяються за густиною в рідинному середовищі, де під дією струменя води, який пульсує у вертикальному напрямі, зерна різної густини розшаровуються, більш легкі

(пуста порода) витісняються у верхні шари, а більш важкі осідають внизу.

• **Магнітна сепарація.** Найбільш розповсюдженим способом збагачення залізних руд є магнітна сепарація, основана на різниці магнітних властивостей залізорудних мінералів і пустої породи. Магнітна сепарація полягає в тому, що роздрібнену руду вводять у магнітне поле, в якому зерна магнітного мінералу намагнічуються, притягуються до магніту і, долаючи сили, що постійно діють на руду (тяжіння, відцентрові та ін.), рухаються в одному напрямі, а немагнітні частинки під дією цих сил рухаються в іншому напрямі. На рис. 6 наведена схема, за якою реалізується один із способів затримання більш магнітних частинок.

Для слабомагнітних руд застосовується спеціальне випалювання для підвищення їх магнітної сприйнятливості. Цю операцію проводять у відновлювальній атмосфері при спалюванні палива. Відновлювачами є оксид вуглецю й водень. Процес проходить за такими реакціями:




Температура такого випалювання повинна бути 600...800 °С. • **Флотація.** Цей метод

збагачення ґрунтується на різниці фізико-хімічних властивостей поверхонь різних мінералів. Для збагачення руд застосовують тільки пінну флотацію. Вона базується на тому, що одні мінерали (у тонко розмеленому стані у водному середовищі) не змочуються водою, прилипають до бульбашок повітря, спливають і утворюють на поверхні мінералізовану піну. Це тіла гідрофобні. Інші мінерали змочуються водою, не прилипають до бульбашок повітря і залишаються в середині рідинного середовища (у пульпі). Це гідрофільні тіла. Зазвичай пінний продукт флотації створюється частками корисних мінералів (концентрату), а в пульпі залишається пуста порода (хвост) (пряма флотація). Але, застосовуючи спеціальні флотаційні реагенти, можна вести флотацію і так, щоб спливали мінерали пустої породи (зворотна флотація). Найбільше розповсюдження одержали механічні флотаційні машини, в яких для перемішування пульпи й засмоктування повітря використовуються механічні мішалки.

40

Рисунок 6 - Схема магнітної сепарації

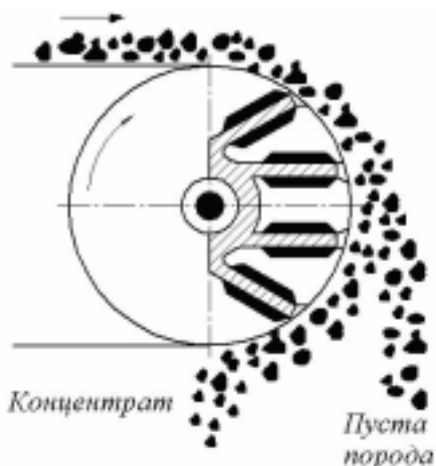

окочування.

Згрудковування залізорудної сировини –це процес перетворення дрібних залізорудних матеріалів (руд, концентратів, колошникового пилу) у грудки необхідних розмірів для забезпечення хорошої газопроникності шихти в доменній печі.

В сучасній металургії застосовують два способи згрудковування: *агломерація* й

 
Агломерація. Це процес згрудкування дрібних руд, концентратів і колошникового пилу спіканням при спалюванні палива в шарі матеріалу, що спікається. Агломерацію слід розглядати ширше, ніж згрудкування, оскільки при цьому видаляються деякі шкідливі домішки (сірка, частково миш'як, який є в деяких рудах), розкладаються карбонати й утворюється кусковий пористий, до того ж офлюсований матеріал. По суті – це металургійна підготовка руд до плавки.

Найбільше розповсюдження одержав спосіб спікання агломераційної шихти на колошниковій решітці з просмоктуванням повітря через шар шихти. Основні компоненти шихти до спікання %: матеріали, що містять залізо (руда, концентрат, колошниковий пил) із розмірами грудок до 8 мм – 40...50%; вапняк або доломітизований вапняк (флюс) розмірами до 2 мм – 15... 20 %; некондиційний дрібний агломерат розмірами до 10 мм - 20-30%; тверде паливо (кокс) розмірами до 3 мм – 4...6%; волога – 6...9%. Схема процесу спікання показана на рис. 7. На колошникову решітку 1 чаші або конвеєрної стрічки завантажують так звану “постіль” 2 висотою 30...35 мм, яка складається з некондиційного агломерату крупністю 10...25 мм. Потім завантажують шихту висотою 250...350 мм. Під колошниковою решіткою створюють розрідження (7...10 кПа), що сприяє засмоктуванню з поверхні в шар шихти повітря. Щоб процес почався, спеціальним запалювальним пристроєм нагрівають верхній шар шихти до 1200...1300 °С і паливо запалюється.


Горіння підтримується за рахунок засмоктування під дією розрідження атмосферного повітря. Зона горіння поступово просувається зверху донизу зі швидкістю 10...40 мм/хв. Після досягнення зоною горіння “постелі” процес спікання закінчується. Зазвичай він продовжується 10 ...20 хв. Паливо згоряє до оксиду вуглецю за реакціями:



В зоні горіння температура досягає 1500 °С. Оксид вуглецю, що утворюється, відновлює оксиди заліза за реакціями:



В зоні високих температур магнітний оксид заліза відновлюється також вуглецем;

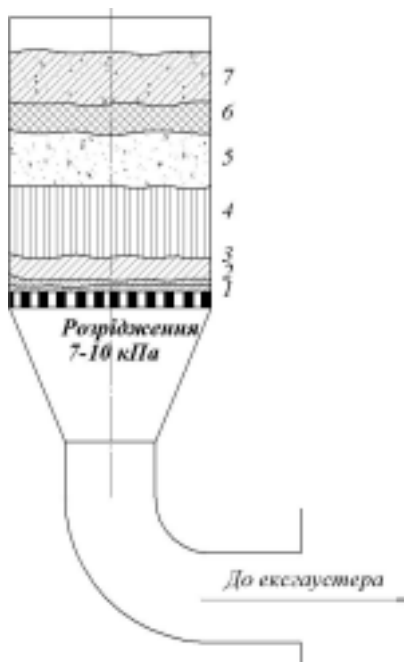

41

+ CO.

Рисунок 7- Схема агломераційного процесу
1 – колошникові решітка; 2 – постіль; 3 – 6 –
зони відповідно перезволоження, сушки, піді
гріву, горіння; 7 – готовий агломерат.

В зоні горіння розкладається вапняк ($CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$) і оксиди CaO , FeO , SiO_2 ,

Fe_2O_3 , взаємодіючи між собою, утворюють легкоплавкі сполуки з температурою плавлення 1130...1250 $^{\circ}C$. В розплавленому стані вони змочують тверді частинки шихти і, затвердіваючи при охолодженні, забезпечують утворення міцних кусків агломерату.

У процесі агломерації вигорає до 90% сірки, яка в шихті знаходиться у вигляді сульфідів заліза FeS_2 (пірит), а інколи у вигляді сульфатів $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (гіпс) і $BaSO_4$ (барит).

Переваги застосування офлюсованого агломерату в доменному процесі: • Виключаються витрати тепла в доменній печі на розкладання карбонатів $CaCO_3$ і $MgCO_3$. На цей процес витрачається не дорогий кокс, а малоцінне паливо.

• Покращується відновлювальна здатність газів в доменній печі внаслідок зменшення розбавлення їх вуглекислим газом, який утворюється при відновленні рудних матеріалів. До агломераційної шихти вводять ще випалений вапняк (вапно) у невеликій кількості (3...6% від маси шихти) для покращення газопроникності шихти і підвищення міцності агломерату.

• Покращується процес шлакоутворення, оскільки в офлюсованому агломераті оксиди щільно контактують між собою.

• Зменшується число мінералів, що завантажуються в доменну піч. • Прискорюється процес плавки, підвищується продуктивність доменних печей, скорочуються витрати коксу (на 6...15%).

Процес агломерації, зазвичай, здійснюється на агломераційних машинах продуктивністю 1500...10000 *t* агломерату за добу

Окочування (виробництво **котунів**). Розширення застосування бідних руд і особливо прагнення до більш глибокого збагачення їх призвели до одержання тонкорозмелених залізнорудних концентратів (< 0,07 мм), для яких знадобились нові способи згрудкування. У зв'язку з цим з 1945...1955 років почав розвиватися так званий процес окочування.

Шихтою для виробництва котунів є концентрат, некондиційні котуни, дрібно змелений вапняк (для виробництва офлюсованих котунів) у кількості

42

10...12%; для кращого окочування і міцності до шихти додають бентонітову глину (1,0...1,2%); вологість шихти 8...10%. Після ретельного змішування компонентів шихти вона подається на тарільчатий гранулятор-чашу діаметром 5,5...7,0 м, що обертається з частотою 6...9 об/хв навкруги осі, розташованої під кутом 40...60 $^{\circ}$ до горизонту. У грануляторі при коловому його русі шихта поступово перетворюється в гранули-грудки. З гранулятора вивантажують ся тільки грудки, що досягли визначеного розміру (кульки діаметром 10...20 мм – котуни). Після цього котуни сушать при 200...500 $^{\circ}C$ і випалюють при 1200...1350 $^{\circ}C$. Після випалювання котуни зміцнюються так, що вони витримують транспортування, перевантажування без значних руйнувань, чого не можна сказати про агломерат, який є досить гігроскопічним і руйнується при транспортуванні.

3.2.3 Будова доменної печі

Доменна піч – це піч шахтного типу. Зверху в піч завантажують сирі матеріали (агломерат або котуни, кокс), а в нижню частину через фурми подають нагріте повітря і рідке, газоподібне або пилоподібне паливо. Одержані від спалювання палива газу проходять через стовп шихти і віддають їм свою хімічну та теплову енергію. Рудна шихта, опускаючись, нагрівається, відновлюється й плавиться. Частина коксу витрачається в печі на відновлення заліза та інших елементів, на навуглецьовування заліза, але більша його частина досягає фурм, де і згорає. Сучасна найбільша у світі за розмірами доменна піч на Криворізьському металургійному заводі об'ємом 5000 м^3 кожної доби спожила ває до 23000 т шихти, 18000 т дуття (повітря), 1700 т природного газу і видала 12000 т чавуну, 4000 т шлаку, 27000 т колошникового газу.

На рис. 8 показано загальний вигляд доменної печі. Доменна піч зовні має захисний суцільно зварений кожух із листової сталі товщиною до 40 мм . Внутрішня частина печі футерована вогнетривкими матеріалами. Товщина футерівки до 750 мм . Для підвищення стійкості вогнетривкої кладки в ній установлюються водяні холодильники (приблизно на $3/4$ висоти печі). Засипний апарат печі складається з великого 4 і малого 5 конусів з приймальною воронкою 7 . Для забезпечення рівномірного розподілення шихти в міжконусному просторі 10 , малий конус 5 і його воронка обертаються навкруги своєї осі за допомогою пристрою 6 .

Скіп перевертається на колошнику й шихта спочатку вивантажується в приймальну воронку, потім при опусканні малого конуса – в міжконусний простір і при опусканні великого конуса – в доменну піч. Наявність двох конусів, що опускаються по черзі, забезпечує герметизацію колошника при завантаженні шихти. Є й інші типи засипних апаратів.

В нижній частині печі знаходиться фурменний пристрій 2 , через який подається нагріте до $1100\text{--}1300 \text{ }^\circ\text{C}$ повітря і добавки газоподібного, рідкого або пилоподібного палива. Рідкі продукти плавки безперервно стікають донизу в горні печі, де розташовані льотки I для випуску чавуну і II для випуску шлаку. Через ці льотки періодично випускають продукти плавки – чавун і шлак.

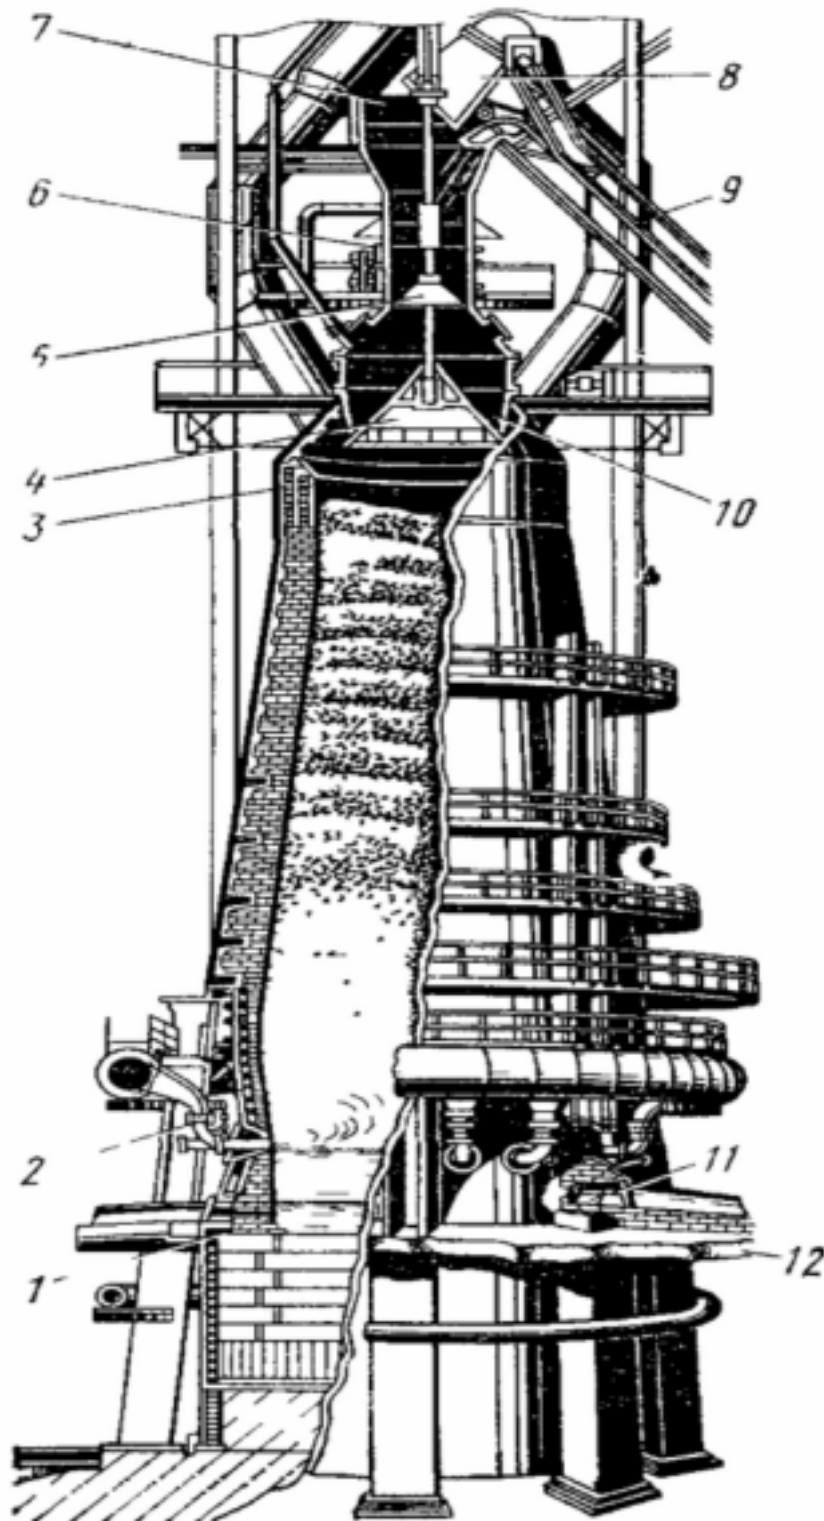


Рисунок 8 –Розріз доменної печі

1 - лютка для випуску чавуну; 2 - фурми для подачі дуття; 3 - колошник; 4, 5, 6, 7, 10 - засипний апарат; 8 - вагонетка (скіп) для шихти; 9 - похилий міст для підйому вагонеток із шихтою; 11 - лютка для випуску шлаку; 12 - площадка навкруги печі

3.2.4 Доменний процес

 
В сучасній доменній печі тривалість перебування матеріалів складає 4...6 год, а газів – біля 1...3 с.

Шихту завантажують у піч окремими порціями – **колошами**. Рудну частину колоші можна завантажувати окремо або одночасно з коксом. Доменна піч працює за принципом протитечії: шихтові матеріали поступо во опускаються наниз, а назустріч їм рухається потік гарячих газів, що утворюються при згоранні палива в горні печі.

Горіння палива. Найважливішим процесом у горні печі є спалювання вуглецю коксу, що забезпечує виділення необхідного тепла, утворення відновлювальних газів і звільнення об'єму, який заповнюється матеріалами, що знаходяться вище, сприяючи цим рухові шихти в печі зверху вниз.

Нагріте до $1100...1300^{\circ}\text{C}$ повітря (дуття) подається через рівномірно розташовані по колу горна фурми з вихідними отворами діаметром $180...250$ мм. Тиск дуття на сучасних доменних печах складає $150...300$ кПа, кількість дуття на одну фурму $170...230$ м³/хв, швидкість повітря на виході з фурми $100...150$ м/с. При таких параметрах струмінь дуття має значну кінетичну енергію, викликає циркуляцію грудок коксу перед фурмами і створює окислювальну зону на відстані до 1500 мм від фурми.


В цій атмосфері куски коксу згорають, температура розвивається до $1900...2000$ °С. При таких температурах і в умовах надлишку вуглецю горіння коксу протікає за реакціями:



тобто кінцева стадія горіння вуглецю коксу $2\text{C} + \text{O}_2 = 2\text{CO} + Q$, де

Q - тепловий ефект реакції.

 Останнім часом широко практикується вдування в горні печі природного газу і в деяких випадках мазуту і пилоподібного палива. Кінцева стадія горіння природного газу протікає за реакцією:




Ефект від вдування газоподібного й твердого палива визначається підвищенням концентрації водню в горновому газі, що приводить, в кінцевому підсумку, до зниження витрат коксу. Разом із тим, при спалюванні цих добавок збільшується кількість продуктів згорання. Так, наприклад, при спалюванні метану кількість горнового газу, який утворюється на 1 кг вуглецю, в $1,7$ рази більша, ніж при спалюванні вуглецю коксу. Збільшення кількості газу утрудняє опускання шихтових матеріалів і приводить до зниження інтенсивності доменної плавки. Для підвищення продуктивності печі й зменшення витрат коксу необхідно одночасно з подачею газу або мазуту збагачувати дуття киснем. У вітчизняній практиці доменного виробництва найбільше розповсюдження отримало поєднання збагаченого дуття киснем із вдуванням природного газу.

Досвід показує, що на кожний 1 м³ природного газу потрібно вдувати до датково $1,5$ м³ кисню. При цьому економиться $0,8$ кг коксу, а виробництво чавуну збільшується на $1,2...1,5$ кг


Відновлення оксидів заліза відбувається послідовно – від вищих оксидів до нижчих (принцип акад. А.А. Байкова): $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_4 \rightleftharpoons \text{FeO} \rightleftharpoons \text{Fe}$.

Відновлювачами оксидів заліза в доменній печі є вуглець, оксид вуглецю й водень. Відновлення вуглецем прийнято називати *прямим*, а газами – *непрямим*.

 Непряме відновлення оксидів заліза відбувається за реакціями:
при температурі $< 570^{\circ}\text{C}$ (верхня частина шахти)



 $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{CO} = 3\text{Fe} + 4\text{CO}_2 + Q; \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2 = 3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} - Q$ при температурі $> 570^{\circ}\text{C}$



$\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO} = 3\text{FeO} + \text{CO}_2 - Q; \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2 = 3\text{FeO} + \text{H}_2\text{O} - Q$
 $\text{FeO} + \text{CO} = \text{Fe} + \text{CO}_2 + Q; \text{FeO} + \text{H}_2 = \text{Fe} + \text{H}_2\text{O} - Q.$

Можна вважати, що вищі оксиди заліза відновлюються до оксиду FeO не прямим шляхом, а FeO може відновлюватись як непрямим, так і прямим шляхом ($\text{FeO} + \text{C} = \text{Fe} + \text{CO} - Q$). Пряме відновлення заліза відбувається з поглинанням тепла і протікає при температурах вище $950...1000^{\circ}\text{C}$.

При сучасних технологіях ведення доменної плавки ступінь прямого відновлення заліза складає $40...60\%$ на печах без застосування природного газу або мазуту і $20...40\%$ на печах, де застосовувались вуглеводні домішки.

В доменній печі залізо відновлюється майже повністю. Втрати зі шлаком складають $0,2...1,0\%$.

Відновлення кремнію. Кремній присутній в рудах, головним чином, у вигляді кремнезему, а в агломераті – у вигляді силікатів. Спорідненість кремнію з киснем дуже велика, тому він може відновлюватись в печі тільки прямим шляхом за реакцією: $\text{SiO}_2 + 2\text{C} = \text{Si} + 2\text{CO} - Q$, яка може протікати тільки при високій температурі - не нижчій 1450°C . Ступінь відновлюваності кремнію складає $2...25\%$. Для виплавки чавунів з високим вмістом кремнію (ливарних чавунів) потрібно значно підвищувати витрати коксу й застосовувати високотемпературне дуття. Прагнення до економії коксу привели до значного скорочення виплавки ливарних чавунів і припинення виплавки феросиліцію в доменних печах. При виплавці в доменних печах переробних чавунів кремній відновлюється лише на $2...8\%$, решта у вигляді SiO_2 залишається в шлаку.

Відновлення марганцю. Марганець надходить у доменну піч як постійна домішка в залізній руді у вигляді оксидів MnO_2 , Mn_2O_3 і Mn_3O_4 або агломераті у вигляді силікатів марганцю $\text{MnO}\cdot\text{SiO}_2$ і $(\text{MnO})_2\cdot\text{SiO}_2$.

Вищі оксиди марганцю відновлюються в шахті печі до оксиду MnO при помірних температурах ($200...500^{\circ}\text{C}$) оксидом вуглецю CO : $\text{MnO}_2 \rightleftharpoons \text{Mn}_2\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{Mn}_3\text{O}_4 \rightleftharpoons \text{MnO}$ з виділенням значної кількості тепла (біля 2870 кДж на 1 кг марганцю). Відновлення ж марганцю з оксиду MnO потребує, навпаки, великих затрат тепла і можливе при температурах вище 1100°C і тільки вуглецем: $\text{MnO} + \text{C} = \text{Mn} + \text{CO} - Q$. За цією реакцією на 1 кг марганцю витрачається 5225

вими витратами і полегшується при наявності вапна: $MnSiO_3 + CaO + C = Mn + CaSiO_3 + CO - Q$. При виплавці чавунів марганець у доменній і печі відновлюється на 55...65%. Решта залишається у вигляді оксидів у шлаку. В доменних печах виплавляють також спеціальні марганцеві сплави – **феромарганець** (75% *Mn*) і **дзеркальний чавун** (15...25% *Mn*). Для цього застосовують спеціальну шихту, що складається з марганцевих руд або марганцевого агломерату й дуття, збагачене киснем до 30...35%.

Відновлення інших елементів. До складу доменної шихти входять і такі елементи як титан, нікель, ванадій, миш'як, фосфор, сірка та інші. За зростанням спорідненості до кисню ці елементи розташовуються в такій послідовності: *Cu, As, Ni, Fe, P, Zn, Mn, V, Cr, Si, Ti, Al, Mg, Ca*. Ступінь відновлення цих елементів у доменній печі відповідає їх розташуванню в наведеному ряду.

 
Такі елементи як мідь, миш'як, фосфор, як і залізо, майже повністю відновлюються і переходять у чавун. Повністю відновлюється і цинк, але він сублимується, переходить у газу і відкладається в порах і швах кладки шахти, викликаючи її ріст і розриви кожуха печі. Ванадій і хром відновлюються відповідно на 70...80 і 80...90%, а титан - аналогічно кремнію.

Алюміній, магній і кальцій у доменній печі не відновлюються. Окремо потрібно зупинитися на таких елементах як сірка й фосфор. Вони є, безумовно, шкідливими елементами і на всіх етапах виробництва кінцевого продукту – сталі, технологічні процеси розробляють так, щоб цих елементів було в металі щонайменше. Це відноситься і до доменного процесу. **Фосфор** у залізних рудах знаходиться, головним чином, у вигляді $P_2O_5 \cdot 3CaO$. В доменній печі фосфор відновлюється оксидом вуглецю, воднем, твердим вуглицем. Весь фосфор, що вноситься із шихтою, відновлюється, і практично повністю переходить у чавун.

Слід відмітити, що в деяких випадках фосфор є корисною домішкою. Так, він значно підвищує рідкотекучість чавуну і для тонкостінного, ажурного ху дожнього литва фосфор додається в чавун спеціально. Так звані **автоматні** сталі, тобто сталі, призначені для обробки на верстатах-автоматах при виготовленні гайок, болтів, гвинтів тощо, з метою утворення ламкої стружки, повинні також мати підвищений вміст фосфору. Але у всіх цих випадках збільшення вмісту фосфору забезпечується додаванням до рідкого металу **ферофосфору**.


Сірка – особливо шкідлива домішка в чавуні і сталі. В чавуні може розчинятись до 0,9% *S*, тоді як у конструкційних сталях та чавунах її не повинно бути більше сотих часток відсотка. Сірку легше видалити з руди й чавуну, ніж із сталі, тому особливу увагу приділяють видаленню сірки при підготовці руд і в доменному процесі.

Основна кількість сірки вноситься в доменний чавун із коксом, який містить від 0,5...0,7 до 1,3...2% *S*. При доменній плавці 10...20% *S* виноситься з газами SO_2 , H_2S та ін. Решта сірки у вигляді FeS переходить у чавун і у вигляді CaS - у шлак. Для видалення сірки з чавуну потрібно перевести її у сполуки, нерозчинні в чавуні, наприклад, в CaS . Тому в печі потрібен рідкий і добре нагрітий шлак підвищеної основності як умова протікання реакції:



Найбільш інтенсивно сірка видаляється при проходженні крапель чавуну через шар шлаку; коефіцієнт переходу сірки в шлак становить 0,9...0,99. В деяких випадках застосовують позадоменне видалення сірки, оброблюю чи чавун різними реагентами, такими як кальцинована сода (Na_2CO_3), магній, карбід кальцію (CaC_2), порошкоподібним вапном та ін. Цим методом можна видалити 50...95% сірки, що знаходиться в чавуні, але він потребує значних додаткових витрат і не знайшов широкого практичного застосування.

 Навуглецьовування заліза й утворення чавуну. Залізо, відновлене з оксидів у доменній печі, поглинає вуглець та інші елементи, утворюючи чавун. Процес навуглецьовування починається ще у твердому стані в середній та верхній частинах шахти. В цьому процесі значну роль відіграє свіжовідновлене залізо, яке є каталізатором для розкладання оксиду вуглецю на сажистий вуглець і вуглекислий газ за реакцією:



Маючи підвищену хімічну активність, сажистий вуглець взаємодіє з атомами заліза й утворює карбід заліза: $3Fe + C = Fe_3C - Q$. Цей процес навуглецьовування помітно розвивається при 450...600 °C. З підвищенням вмісту вуглецю в залізі температура плавлення його значно знижується і приблизно при температурі 1250 °C відбувається оплавлення заліза і утворення крапель чавуну, які, контактуючи з розжареним коксом, ще інтенсивніше поглинають вуглець, насичуючись ним до вмісту 4,0...4,5% C. На різних горизонтах печі в чавун переходять і інші елементи, що відновились (кремній, марганець, фосфор, а в деяких випадках і ванадій, хром, нікель, мідь, миш'як), а також сірка.

З накопиченням в горні рідкого чавуну, він випускається з доменної печі (10...18 раз на добу, в залежності від розмірів печі) в чавуновозні ковші місткістю 80...100 т. Переробний чавун із цих ковшів зливають у міксери (накопичувачі) місткістю до 2000 т, де він витримується для вирівнювання хімічного складу, температури, для додаткового видалення сірки. Ливарний чавун подається на розливну машину – конвеєр із металевими формами (мульдами); в них одержують невеликі виливки – **чушки** масою до 55 кг, які направляють на машинобудівні заводи.

Шлакоутворення. Крім чавуну в доменній печі утворюється шлак, до якого переходять оксиди елементів, що не відновились (CaO , MgO , Al_2O_3 , SiO_2 і в невеликій кількості MnO і FeO). Первинний шлак із підвищеним вмістом MnO і FeO утворюється при температурі ~ 1000°C. Під час опускання первинного шлаку змінюється його склад і кількість, і, коли шлак наближається до горну, майже все залізо і значна кількість марганцю встигають відновитися, а вміст у ньому CaO , MgO , Al_2O_3 , SiO_2 все більше збільшується. На горизонті фурм до шлаку приєднується зола коксу. Остаточний шлак на 85...95% складається з SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , крім того, містить 2...10 % MgO ; 0,2...0,6% FeO ; 0,3...2% MnO ; 1,5...2,5% S у вигляді CaS .

Для оцінки властивостей шлаку користуються коефіцієнтами, що показують співвідношення між його головними компонентами. Наприклад, кори-

стуються показником основності CaO/SiO_2 або $(CaO + MgO)/SiO_2$. Останнє співвідношення для різних умов плавки коливається в межах 1,05...1,45. Оцінку властивостей шлаку здійснюють також і за його фізичними характеристиками, такими як в'язкість, температура плавлення та ін. Шлак, по мірі його накопичення в горні випускається через шлакові льотки в ковші – шлаковози місткістю біля 30 т і направляється на переробку.

3.2.5 Продукти доменної плавки

Кінцевим продуктом доменної плавки є чавун, шлак і доменний газ. Доменні чавуни за своїм призначенням поділяється на три основні види: переробні, ливарні, доменні феросплави.

- **Переробний чавун** призначений для подальшої переробки в сталь. На його долю припадає біля 90% загального виробництва чавуну. Його хімічний склад: 3,8...4,4% C; 0,3...1,2% Si; 0,2...1,0% Mn; 0,15...0,2% P і 0,02...0,07% S.

- **Ливарний чавун** застосовується як складова шихти при виплавці конструкційних чавунів. Ливарний чавун випускається шести марок від ЛК0 до ЛК5 (Л – ливарний; К – коксовий) з вмістом вуглецю 3,5...4,5% , кремнію 0,75...3,75%, які за вмістом марганцю поділяються кожна на три групи (< 0,5; 0,51...0,90 і 0,91...1,3%); за вмістом сірки – на три категорії (0,02...0,05; 0,03...0,06 і 0,04...0,07%); за вмістом фосфору – на чотири класи (А – до 0,1% P; Б – 0,1...0,03% P; В – 0,31...0,70% P; Г – 0,71...1,20% P).

- **Доменні феросплави** використовуються при виплавці сталей для розкислення й легування. До них відносяться феромарганець (70...75% Mn; до 2% Si; 0,33...0,45% P; до 0,03% S), дзеркальний чавун (15...25% Mn; ≤ 2% Si; ≤ 0,18...0,22% P і до 0,03% S); доменний феросиліцій (9...13% Si, інколи до 18% Si; до 3% Mn; ≤ 0,2% P і до 0,04% S). Останнім часом у доменних печах виплавка феросплавів скоротилась, а феросиліцію припинилась зовсім через неекономічність процесу. Більш доцільно виплавляти феросплави в електричних печах, де одночасно забезпечується їх більш висока якість.

Доменний шлак утворюється в кількості 0,3...0,6 т на 1 т чавуну. У шлаках зазвичай міститься 6...22% глинозему (Al_2O_3), 38...42% кремнезему (SiO_2), 38...42% вапна (CaO), 2...12% магнезиту (MgO). При цьому вони характеризуються такими значеннями основності $CaO/SiO_2 = 0,9...1,3$; $(CaO + MgO)/SiO_2 = 1,05...1,45$ і $(CaO + MgO)/(SiO_2 + Al_2O_3) = 0,7...1,2$.

Доменні шлаки широко застосовуються для виробництва різних будівельних матеріалів: цементу, вапняно-в'язучих речовин, розчинів і бетонів, шлакової пемзи й вати, стінових матеріалів, шлакової брущатки тощо.

Доменний (колошниковий) газ виділяється у великих об'ємах (біля 1400 м³ на 1т чавуну) і безперервно видаляється з доменної печі через газовідводи в колошнику. Після очистки від пилу доменний газ використовується як паливо для опалення повітрянагрівачів доменного цеху, коксових печей, нагрівальних печей, водяних і парових котлів та на інші потреби заводу.

3.2.6 Техніко-економічні показники доменної плавки

Основними показниками, що характеризують роботу доменної печі є: продуктивність за одиницю часу і витрати коксу на тону чавуну.

Для оцінки продуктивності доменних печей застосовують відносний показник: **коефіцієнт використання корисного об'єму доменної печі (КВКО)**, що є відношенням корисного об'єму доменної печі $V, м^3$ до її середньодобової продуктивності P :

$$КВКО = V/P, м^3 \cdot \text{доб}/m.$$

Чим нижчий КВКО, тим більш продуктивно працює доменна піч. За останні 50 років КВКО покращився майже вдвічі, з 1,15 до 0,55, а на провідних заводах він досягає 0,45 і нижче.

Важливим показником доменної плавки є витрати коксу на 1 т чавуну, що виплавляється. На кращих вітчизняних доменних печах вони складають 300...400 кг/т.

Контрольні питання

Що відноситься до сирих матеріалів металургійного виробництва чавуну?

Залізні руди, їх назва, склад, характеристика.

Яке паливо використовується в доменній плавці?

Як готують залізну руду до доменної плавки?

Що є залізородною сировиною в сучасному доменному процесі?

Що входить до складу шихти в доменній плавці?

В чому полягає суть доменної плавки?

Які основні процеси відбуваються в доменній печі?

Продукти доменної плавки, їх характеристика і використання.

Показники роботи доменних печей.

3.3 ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ

Як уже зазначалось, традиційно у світовій практиці металургійного виробництва сталі є технологія, основана на використанні двоступінчатого процесу: 1) виплавка чавуну в доменних печах; 2) переробка доменного чавуну в сталь. Переважна більшість світового виробництва сталі здійснюється саме за цією технологією. Вона передбачає наявність на металургійних заводах доменних цехів і використання як шихтового матеріалу рідкого переробного чавуну. У випадках же, коли на металургійних заводах доменних цехів немає, то сталеве плавильне виробництво переробний чавун використовує у вигляді чавунних виливків – чушок (виливанців).

В чавуні значно більше вуглецю (біля 4%), а також марганцю, кремнію та інших домішок, ніж повинно бути в сталі. Тому виплавка сталі – переробка чавуну в сталь – полягає в проведенні окислювальних процесів для видалення надлишку вуглецю та інших елементів. Для забезпечення якості сталі при плавці необхідно по можливості повніше видаляти з металу шкідливі домішки - сірку, фосфор, кисень, азот, неметалеві включення.

Другою головною складовою металошихти при виробництві сталі є металевий брухт (стальний, а в деяких випадках і чавунний). Із загальної кількості брухту біля 45% утворюється безпосередньо на металургійних заводах (відходи при прокатці, браковані виливки тощо). Зазвичай цей брухт використовується на тих же заводах, де він утворюється.

Біля 20% від загальної кількості брухту утворюється на машинобудівних заводах (стружка, відходи при штампуванні тощо); 30...35% брухту складає амортизаційний брухт (машини, що відпрацювали свій термін, рейки), а також метал, що добувається при розробці шлакових відвалів. Металевий брухт, навіть після витрат на його приведення до стану, зручного для переплавки в сталь, інколи значно дешевший переробного чавуну, тому збір брухту і його обробка з метою раціонального використання є важливим господарським завданням.

Співвідношення між кількістю переробного чавуну й кількістю брухту, що витрачається на виробництво сталі, для різних процесів різне. В середньому в нашій країні на виробництво 1 т сталі витрачається 610 кг чавуну і 485 кг брухту, в тому числі для виробництва 1 т конверторної сталі 780 кг чавуну і 257 кг брухту, для виробництва мартенівської сталі відповідно 581 і 515 кг і для виробництва 1 т електросталі 36 і 940 кг.

У сталеплавильному виробництві як складові металошихти використовуються також феросплави – для розкислення й легування сталі. Як додаткові матеріали (флюси) використовуються:

- вапняк;
- вапно λ свіжо випалене з вмістом 85...90% CaO ;
- боксит (20...60% Al_2O_3 ; 3...20% SiO_2 ; 15...45% Fe_2O_3);
- плавиковий шпат (90...95% CaF_2);
- марганцева руда;
- пісок ($\sim 95\%$ SiO_2 ; бій шамотної цегли, так званий “шамотний бій” ($\sim 65\%$ SiO_2 , і $\sim 30\%$ Al_2O_3).

Як окислювачі застосовують кисень, стиснуте повітря, залізну руду, окалину, агломерат, залізорудні брикети.

В сучасному сталеплавильному виробництві найбільше поширення мають такі способи виплавки сталі:

- киснево-конверторний (більше 55% від всієї виплавленої сталі);
- мартенівський ($\sim 20\%$);
- електросталеплавильний ($\sim 25\%$).

В багатьох країнах мартенівський спосіб виробництва сталі не використовується через значні капітальні витрати на будівництво й експлуатацію мартенівських печей. В нашій країні мартенівським способом виготовляється до 60% сталі, хоча нові мартенівські печі вже давно не будуються, а експлуатуються лише ті, що були побудовані раніше і які ще не вичерпали свого ресурсу.

3.3.1 Киснево-конверторне виробництво сталі

Киснево-конверторний процес, практично повністю починаючи з 1975 р., замінив раніше існуючі бесемерівський і томасівський конверторні процеси, в яких окислювачем елементів переробного чавуну було повітря.

В світовій практиці киснево-конверторного процесу існує кілька різновидів:

- 1) вдування кисню через фурму зверху;
- 2) вдування кисню через фурми, розташовані в днищі конвертора;

- 3) комбіноване вдування кисню зверху й знизу;
- 4) вдування кисню через фурму, введена в горловину конвертора, по довжній вісь якого розташована під кутом $17...20^{\circ}$ до горизонту і який при обробці киснем обертається навкруги поздовжньої осі з частотою до 40 об/хв.

Найбільше поширення набули кисневі конвертори з вдуванням кисню зверху через фурму, введена в горловину конвертора.

Будова кисневого конвертора

Кисневий конвертор – це посудина грушоподібної форми, яка встановлюється на опорних станинах за допомогою цапф і може повертатися для здійснення технологічних операцій (рис.10).

Корпус (кожух) конвертора (рис. 9) зварений з листової сталі товщиною до 110 мм. Розташування горловини в конверторах симетричне, що дозволяє вводити кисневу фурму строго по осі конвертора і забезпечувати тим самим рівномірне зношування футерівки.

Футерівка конвертора зазвичай двошарова загальною товщиною 700...1000 мм. Перший зовнішній (арматурний) шар товщиною 110...250 мм виготовлений з магнезитової або магнезито-хромітової цегли. Він не потребує заміни протягом багатьох років. Внутрішній або робочий шар зношується під час роботи і його міняють при ремонтах футерівки. Його виготовляють з високовогнетривкої смолодоломітової (35...37% MgO , 45...65% CaO), смолодоломіто магнезитової (50...80% MgO , 12...45% CaO) цегли. Її стійкість складає 800...900 плавок.

Гарячий ремонт футерівки 3...6 рази на добу шляхом нанесення на зношені ділянки футерівки вогнетривкої маси за допомогою сопла (струменем стиснутого повітря) спеціальної установки (*торкрет-машини*) дозволяє призупинити зношування робочого шару футерівки і досягти її стійкості в кілька тисяч плавок.


Основна футерівка дозволяє завантажувати в конвертор вапно з утворенням основного шлаку, що забезпечує досить повне видалення з металу шкідливих домішок – сірки й фосфору.

Ємність існуючих у нас конверторів (за масою рідкої сталі) складає від 55 до 400 т. Внутрішній робочий простір конвертора на 350 т має розміри: висоту 9,9 м, діаметр 7,0 м, діаметр горловини 4,0 м, глибину ванни рідкого металу 1,8 м; питомий об'єм (об'єм робочої порожнини, що приходить на 1 т рідкої сталі, m^3/m) становить 0,92, що запобігає викидам металу при інтенсивній продувці.

Шихтові матеріали. Основним шихтовим матеріалом кисневого конверторного процесу є рідкий переробний чавун із початковою температурою 1300...1450 $^{\circ}C$. Другою складовою шихти є сталевий брухт, кількість якого складає 25...27% від маси шихти. Розміри кусків брухту не повинні бути більшими $0,3 \times 0,3 \times 1,0$ м, а пакетів брухту не більші $0,7 \times 1 \times 2$ м. Основні шлакоутворюючі матеріали – це вапно і плавиковий шпат, інколи використовують також окалину, залізну руду, боксит, агломерат та ін.

Киснева фурма. Кисень подають у конвертор через вертикально розташовану водоохолоджувану фурму, яку вводять у порожнину конвертора через горловину строго по його осі. Тиск кисню становить 1,0...1,6 МПа. Над ван-

ною рідкого металу в спокійному стані фурма знаходиться в межах 0,8...3,3 м.

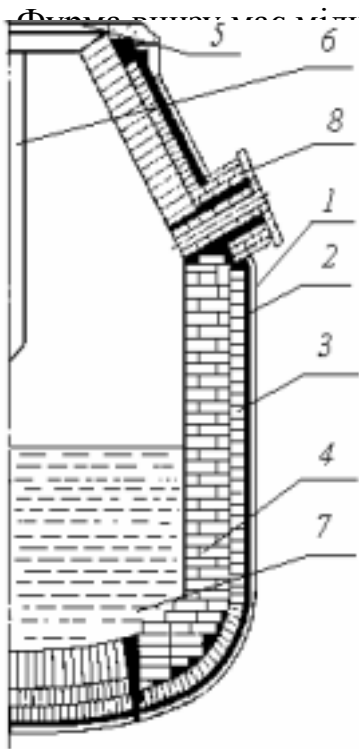

у головку з кількома соплами (3...7), через які подається 2,5 до 5...7 м³ на одну тону чавуну за хвилину. Головка є найбільш високих температур (до 2600 °С), тому її робочий шар футерівки завдяки високій теплопровідності забезпечує швидке охолодження води тепла. Воду для охолодження фурми подають під тиском. Температура води на виході з фурми < 40° С. Стійкість футерівки становить 50...250 плавов.

Рисунок 9 –Схема кисневого конвертора: 1 – кожух; 2 – арматурний шар футерівки; 3 – водонетривка набивка; 4 – робочий шар футерівки; 5 – горловина; 6 – фурма для вдування кисню; 7 – метал; 8 – лотка для зливання сталі

Технологія плавки

Хід плавки. Плавку починають із завантаження в конвертор брухту через горловину завантажувальними машинами або кранами, які перекидають лотки з брухтом у нахилений конвертор (рис. 10, а). Потім із заливального ковша заливають розплавлений чавун (рис. 10, б). Після цього конвертор повертають у вертикальне положення. В порожнину конвертора вводять фурму, і включають подачу кисню (рис. 10, в). Після цього завантажують (рис. 10, г) першу порцію (1/2...2/3) шлакоутворювальних матеріалів (вапно з плавиковим шпатом і інколи з додаванням руди, окалини, котунів, бокситу). Решту шлакоутворювальних матеріалів вводять кількома порціями протягом першої третини тривалості продувки.

Продувка в залежності від інтенсивності подачі кисню триває від 12 до 20 хв. і повинна закінчитись на заданому для виплавляємої марки сталі вмісті вуглецю. На цей момент метал повинен бути нагрітий до необхідної температури (1580...1650 °С), а вміст сірки і фосфору в ньому не повинен перевищувати меж, допустимих для даної марки сталі.

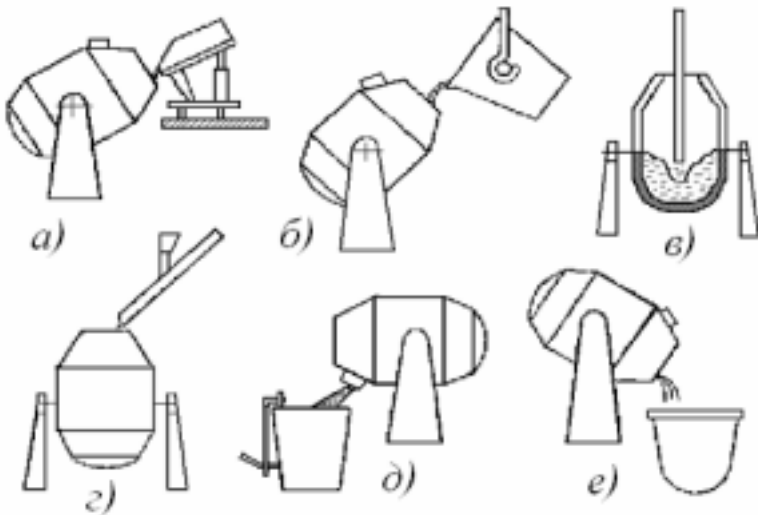


Рисунок 10 – Технологічні операції конверторної плавки

Момент закінчення продувки визначають за кількістю витраченого кисню, тривалості продувки. Закінчивши продувку, із порожнини конвертора виводять кисневу фурму, а конвертор повертають у горизонтальне положення. Через горловину конвертора відбирають проби металу й шлаку і вимірюють температуру металу термопарою занурення.

У відібраній пробі металу експресними методами визначають вміст вуглецю та інших елементів. За результатами аналізу металу і його температури приймається рішення про випуск плавки або про проведення операцій коректування, які повинні забезпечити заданий хімічний склад і температуру.

Після досягнення необхідних параметрів металу конвертор нахиляють, випускаючи сталь у ківш через лютку (рис. 10, д) і одночасно в ківш вводять розкислювачі і легуючі домішки. В ківш зливають також невелику кількість шлаку (товщиною 200...300 мм) для попередження швидкого охолодження металу. Шлак, що залишився, зливають у шлакову чашу через горловину (рис. 10, е). Загальна тривалість плавки в конверторах місткістю від 50 до 400 т складає 30...55 хв.

Режим дуття. Важливими параметрами режиму дуття є тиск, інтенсивність подачі кисню, кількість кисневих струменів, висота розташування фурми, висота струменів кисню у ванну, чистота кисню.

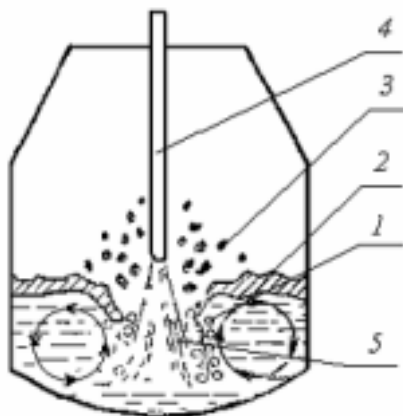


Рисунок 11 - Схема взаємодії кисневого струменя з ванною

1-бульбашки CO; 2 – шлак; 3 – бризки шлаку й металу; 4 – фурма; 5 – струмень кисню

Для достатнього заглиблення кисневих стру

менів у ванну та повного засвоєння металом кисню потрібна висока кінетична енергія струменів, тому розміри сопел розраховують так, щоб швидкість струменя на виході з них складала 450...500 м/с. Тиск кисню перед фурмою повинен бути при цьому 1,2...1,6 МПа. Питомі ви-

54

трати кисню становлять 47...57 м³ на 1 т сталі (до 2000 м³/хв.). Схема взаємодії кисневого струменя з ванною й циркуляція ванни показані на рис. 11. З початку продувки фурма знаходиться над ванною. В середині продувки, коли інтенсивність окислення вуглецю значно зростає, велика кількість бульбашок оксиду вуглецю пінить верхню частину ванни й фурма виявляється за нуреною в утворену газо-шлако-металеву емульсію; рівень ванни може досягати горловини конвертора.

Для продування потрібно використовувати кисень чистотою не менше 99,5% для забезпечення мінімального вмісту азоту в сталі (у межах 0,002...0,004% N).

Поведінка складових чавуну при продувці

Реакції окислення. Окислення заліза, вуглецю, марганцю й кремнію відбувається за рахунок: газоподібного кисню O_2 ; кисню, розчиненого в металі O , оксиду заліза (FeO).

 
Тут і в подальшому прийняте стандартне позначення: C , Si тощо – компонент розчинений у металі, (FeO), (CaO) тощо – у шлаку; O_2 , CO знаходиться в газовій фазі.

При вдуванні кисню в метал спершу окислюється залізо, що пов'язано з тим, що його концентрація в багато разів більша концентрацій інших елементів:





Оксид заліза частково розчиняється в металі FeO і частково – у шлаці FeO (FeO).

Газоподібним киснем окислюється лише незначна кількість домішок:




Більша частина домішок окислюється за рахунок кисню шлаку (FeO) і кисню, яким збагатився метал при розчиненні в ньому оксиду заліза FeO $\text{Fe} + \text{O}$.

  Окислення киснем, що міститься в оксидах заліза шлаку:



Окислення киснем, розчиненим у металі:

 


Фосфор видаляється з металу в шлак за реакцією:

$2P + 5(FeO) + 3(CaO) = (3CaO \cdot P_2O_5) + 5Fe + Q$, для успішного протікання якої потрібні підвищена основність (CaO) і окисленість (FeO) шлаку та невисока температура (реакція екзотермічна). Найбільш повно протікає реакція видалення фосфору на ранніх стадіях продувки, коли швидко формується

55

основний залізистий шлак і температура порівняно не висока. У шлак переходить до 95...98% фосфору шихти, в кінці плавки сталь містить 0,002...0,004% P.

 Сірка видаляється в кисневому конверторі протягом всієї плавки і, головним чином, шляхом переходу її з металу в шлак за реакцією:



Але ця реакція має обмежений розвиток внаслідок того, що шлак в киснево-конверторному процесі окислений (7...20% FeO), і це перешкоджає ошлаковуванню сірки. За цією реакцією видаляється 30...40% S. Тому для виплавки високоякісних сталей вміст сірки в чавуні не повинен бути вищим 0,035% (при виплавці рядових марок сталі – 0,06%).

Шлакоутворення й вимоги до шлаку

Головні джерела шлакоутворення: вапно (CaO), що завантажується в конвертор; продукти окислення складових чавуну (SiO_2 , MnO , FeO , P_2O_5); продукти розчинення футерівки (CaO , MgO); шлак, що надходить із чавуном (SiO_2 , CaO , MnO , MgO , FeO , Al_2O_3 , MnS); оксиди заліза з іржі сталювого брухту; флюси (CaF_2 , Al_2O_3 , SiO_2 , Fe_2O_3).

Шлаковий режим повинен передусім забезпечити достатньо повне видалення фосфору і сірки з металу. З цією метою основність шлаку (CaO/SiO_2) повинна бути 2,5...3,7, а в'язкість невелика, оскільки в густих шлаках сповільнюються процеси дифузії компонентів, що беруть участь в реакціях усунення фосфору й сірки з розплаву. Розрідженню шлаку сприяє плавиковий шпат (CaF_2), витрати якого складають 0,15...0,3% (інколи до 1%). Склад кінцевого шлаку такий: 43...50% CaO ; 14...22 SiO_2 ; 7...20% FeO ; 2...6% Fe_2O_3 ; 7...14% MnO ; 3...7% Al_2O_3 ; 1,5...4% MgO ; 0,5...4% P_2O_5 ; < 3% CaF_2 ; < 1% CaS . Кількість шлаку становить 10...17% від маси сталі.

Тепловий режим

Сталь при випуску з конвертора повинна бути нагріта до температури 1600...1650 °C, тоді як чавун, що заливається в конвертор, має температуру 1250...1400 °C. Джерелом тепла для нагрівання сталі й шлаку, а також для повнення витрат тепла з відхідними газами і через кожух конвертора є тепло, що виділяється при окисленні домішок чавуну. Розрахунки теплового балансу і практика показують, що загальна кількість тепла, що виділяється при окисленні домішок чавуну при будь-якому його складі, значно перевищує потреби в теплі для нагрівання сталі й шлаку і для компенсації тепловтрат. У зв'язку з цим при киснево-конверторній плавці обов'язковим є застосування охолоджувальних домішок. Зазвичай, як охолоджувачі застосовується сталювий брухт. Надлишкове тепло процесу використовується при цьому на його нагрівання й

розплавлення. Витрати брухту становлять 25...27% від маси металеві шихти. Перевагою брухту перед іншими охолоджувачами (залізна руда, агломерат, вапняк тощо) є і те, що він знижує собівартість сталі, оскільки брухт дешевший за чавун, а також підвищує вихід сталі, тому що містить менше домішок, які окислюються при продувці.

56

Втрати металу при продувці

Втрати металу складаються із втрат у вигляді неминучого вигорання (угару) домішок, з оксидами заліза шлаку, з викидами і виносом крапель металу з відхідними газами, у вигляді краплин в шлаку, з димом. Неминучий угар складає 5...6% від маси чавуну.

Втрати з димом зумовлені наявністю в диму дрібнодисперсних частинок оксидів заліза і становлять 1,0...1,5% від маси металу.

Втрати металу з викидами і виносом крапель становлять біля 1%. Втрати заліза, що знаходиться в шлаку у вигляді оксидів FeO і Fe_2O_3 становлять 1...1,25% від маси металу. Зі шлаком втрачається 0,3...0,5% заліза у вигляді дрібних крапель, які заплутуються в шлаці.

Вихід рідкої сталі при киснево-конверторному процесі з урахуванням усіх витрат складає 89...92% від маси металеві шихти.

Виплавка легованих сталей

Виплавка легованих сталей в кисневих конверторах пов'язана зі значними труднощами, оскільки більшість легуючих елементів не можна вводити в конвертор через небезпеку їх повного або часткового окислення (кремній, марганець, алюміній, хром, ванадій, титан). Не викликає труднощів легування тими елементами, в яких хімічна спорідненість з киснем менша ніж у заліза (нікель, мідь, молібден). Решту ж елементів вводять у вигляді феросплавів у ківш під час випуску сталі з конвертора. При виробництві низьколегованих сталей із загальним вмістом легуючих елементів не більше 2...3% феросплави вводять у твердому стані. При виробництві більш легованих сталей легуючі до мішки заливають у ківш, розплавивши їх попередньо в електричній печі. Це дозволяє вводити в сталь велику кількість легуючих без охолодження сталі.

3.3.2. Мартенівське виробництво сталі

Виробництво сталі в мартенівських печах на вітчизняних металургійних заводах становить біля 60% (світове виробництво – < 20%). Мартенівська піч (рис. 12) за будовою та принципом роботи є полуменевою регенеративною піччю. В її плавильному просторі спалюється газоподібне або рідке паливо (мазут). Паливо та повітря, проходячи через насадки регенераторів 1 та 2, де вони нагріваються до температури 1000...1200 °C, по вертикальним каналам 3 і 4 подаються в “головку” печі 9 і з неї в робочий простір печі 5. При згоранні палива утворюється факел з температурою 1800...1900 °C. Проходячи головку, розташовану з протилежного боку печі, розжарені до температури 1500...1550 °C продукти згорання попадають в іншу пару насадок регенераторів і по системі відвідних каналів (боровів) надходять у витяжну трубу. При такій роботі

насадки регенераторів правої сторони поступово охолоджуються, а насадки регенераторів лівої сторони нагріваються. В момент, коли регенератори, через які проходять у піч паливо й повітря, вже не в змоззі їх нагрівати до потрібної температури, а регенератори, через які з печі виходить дим, перегріваються, відбувається зміна напрямку руху газів, для чого перед бачені перекидні клапани 10. Операція “перекидання клапанів” здійснюється періодично з охолодженням насадки регенераторів, через які надходять у піч повітря й паливо. Як паливо для мартенівських печей застосовується природ-

57

ний газ, мазут і змішаний газ (суміш коксового й доменного газу). Змішаний газ використовується лише на заводах з повним металургійним циклом, тобто які мають доменне й коксохімічне виробництво. Це паливо має порівняно не високу теплоту згорання і мартенівські печі в цьому випадку мають регенератори для газу і повітря (за схемою рис. 12).

Основна ж маса сталі виплавляється в печах, які працюють на висококалорійних паливах – природному газі й мазуті. В цих випадках достатньо мати лише одну пару регенераторів – для повітря, що значно спрощує конструкцію й експлуатацію печей.

Для візуального спостереження за ходом плавки внутрішній простір печі повинен бути добре освітлений, що забезпечується світлимистю факела по лум’я. Факел природного газу малосвітний, тому для підсвічування факела одночасно з газом в піч вводять до 30...40% мазуту. Домішок мазуту ще й робить факел більш важким і настільним.

Маса плавки мартенівських печей на металургійних заводах становить 300...500 т з розмірами ванни до 120 м². На деяких заводах працюють печі до 900 т. Тривалість плавки в малих і середніх печах 3...6 год, у крупних – до 12 год. До зупинки на капітальний ремонт мартенівські печі видають 400...600 плавок.

Різновиди мартенівського процесу

В залежності від складу шихти мартенівський процес поділяється на:

1. *Скрап-процес* – процес, при якому основною складовою частиною шихти є сталевий скрап (брухт). Зазвичай він використовується на заводах, де немає доменних печей і які розташовані в крупних промислових районах із значними запасами металобрухту. Крім брухту до складу шихти входить 25...45% чушкового доменного чавуну.

2. *Скрап-рудний* – процес, при якому основна маса шихти (55...75%) – рідкий доменний переробний чавун. Решта складових шихти – брухт і залізна руда. Якщо металева шихта на 100% складається з рідкого чавуну, а в піч у твердому стані завантажують лише залізну руду, процес називають *рудним*. В залежності від матеріалу футерівки печі і складу шлаку мартенівський процес може бути *основним* і *кислим*.

Особливості технології мартенівської плавки

Технологія мартенівської плавки характеризується рядом особливостей: 1. Окисний характер газової фази печі. Оскільки повітря для спалювання палива подають із надлишком, то продукти згорання складаються з окисних газів CO₂,

H_2O , O_2 і деякої кількості нейтрального газу N_2 . Кисень з атмосфери печі безперервно переходить в метал і витрачається на окислення складових шихти, в тому числі й заліза.

2. Тепло до ванни надходить зверху, а відводиться через дно печі (під), то му температура шлаку вища, ніж металу, і по глибині ванни є перепад температур.

3. Вирівнюванню температури ванни сприяє “кипіння” ванни, тобто бульбашки CO , які виділяються внаслідок окислення вуглецю за реакції $2C +$

58

$O_2 = 2CO$. Але деякий перепад температур по глибині ванни все ж зберігається й становить $20...50\text{ }^{\circ}C$ в кінці процесу “кипіння” перед випуском металу. 4. Рідкий метал весь час знаходиться під шаром шлаку, тому роль шлаку в мартенівській плавці надзвичайно велика. По суті, керівництво плавкою полягає в тому, що змінюють склад, температуру й консистенцію шлаку і таким чином добиваються одержання металу потрібного складу і якості.

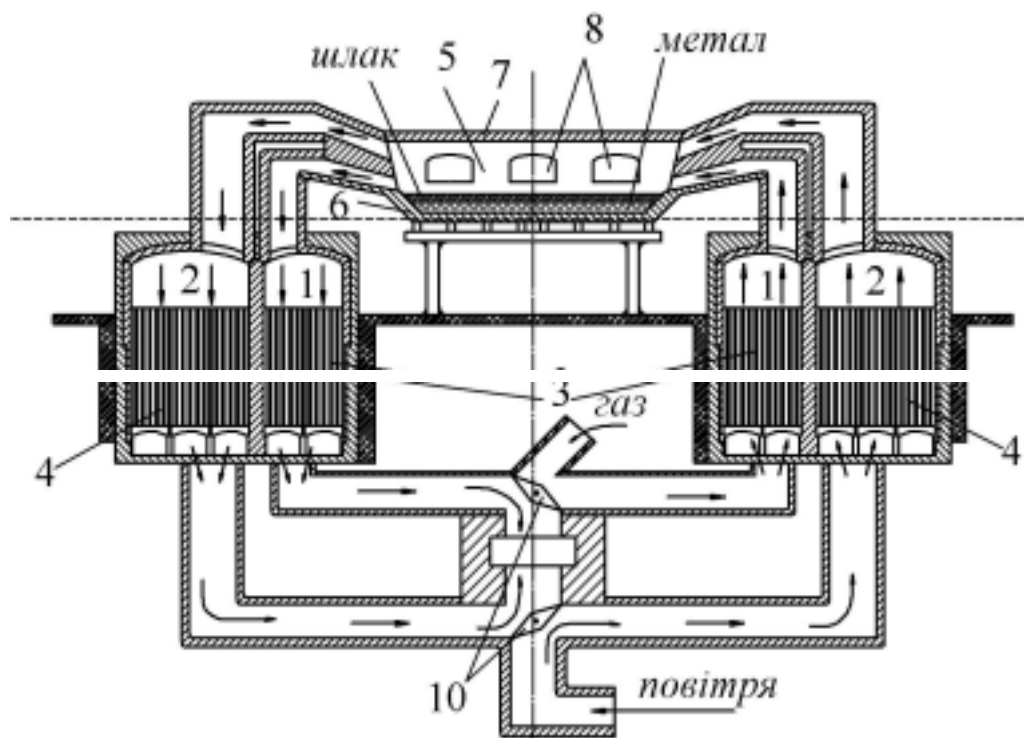


Рисунок 12 - Схема мартенівської печі

1, 2 & паливні і повітряні регенератори; 3, 4 & вертикальні канали для подачі палива і повітря; 5 & робочий простір печі; 6 & під печі; 7 & склепіння печі; 8 & завантажувальні вікна; 9 & головка печі; 10 & перекидні клапани.

Основний мартенівський процес

Переважаюча більшість сталі виплавляється в основних мартенівських печах. В них можна переплавляти чавун і скрап будь-якого складу і в будь-яких порціях і одержувати при цьому якісну сталь (крім високолегованої, яку виплавляють в електропечах).

В основних мартенівських печах здійснюється як скрап-процес так і скрап

рудний процес.

Мартенівський основний скрап-процес. Шихта складається зі сталюого брухту (55...75%) і чавуну в чушках (25...45%).

Співвідношення між сталюим брухтом і чушковим чавуном розраховують з таких міркувань, що під час завантаження і плавлення вигорає із шихти 30...40% вуглецю. Крім того, для “кипіння” сталі, що є умовою одержання якісної сталі, потрібен після розплавлення шихти надлишковий вміст вуглецю $\sim 0,5\%$ порівняно з маркою сталі, що виплавляється. Наприклад, при виплавці сталі 40 (0,4% C) потрібно, щоб після розплавлення в металі було 0,4 +

59

$0,5=0,9\%C$. Якщо прийняти, що за час завантаження й плавлення вигорає 35% вуглецю шихти, то потрібно, щоб шихта містила $0,9/0,65 = 1,385\% C$. Якщо прийняти, що в чавуні 4% C, а в брухті 0,3% C і позначити кількість чавуну через X, а кількість брухту (100 – X), та матимемо

$$4 \cdot X + 0,3(100 - X) = 1,385 \cdot 100, \text{ звідки } X = 29,4.$$

Таким чином, для виплавки сталі марки 40 необхідно, щоб для даних умов шихта містила 29,4% чавуну і 70,4% брухту.

Флюсом є вапняк $CaCO_3$ (5...10% від маси металу). Для прискорення окислення домішок використовують залізну руду.

Завантаження (завалку) мартенівської печі здійснюють через вікна 8 (див. рис. 12): спочатку сталюий брухт, потім чавун. Після розплавлення металеві шихти починається енергійне окислення вуглецю, тобто починається період “кипіння”. На цей момент ванна покривається шлаком, джерелом якого є продукти окислення складових металу (SiO_2 , MnO , P_2O_5 , FeO), продукти роз’їдання футерівки (MgO , CaO), забруднення, внесені шихтою (пісок, глина, тобто SiO_2 , Al_2O_3), іржа на брухті (FeO , Fe_2O_3 , Fe_3O_4).

Для видалення фосфору й сірки основність шлаку повинна бути достатньо високою ($CaO/SiO_2 = 2,5...3,7$). З цією метою в шихту вводять вапняк $CaCO_3$. Його кількість становить 5...10% від маси металеві частини шихти.

Кремній в основній мартенівській печі окислюється незворотно майже повністю ще під час плавлення:

 


Утворюються також силікати заліза $(FeO)_2 \cdot SiO_2$ і силікати кальцію $(CaO)_2 \cdot SiO_2$.

Марганець, як і кремній, також легко окислюється:




Але при високих температурах марганець може відновлюватись вуглецем



і навіть залізом $(MnO) + \bullet Fe \bullet = \bullet Mn \bullet + (FeO)$.

 Одночасно з кремнієм і марганцем на початку плавки окислюється і фосфор за реакцією




Для запобігання зворотному переходу фосфору із шлаку в метал більшу ча

стину шлаку видаляють із печі і наводять новий шлак.

Реакції видалення шкідливих домішок, як і взагалі майже всі реакції, що відбуваються в мартенівській печі, протікають на межі метал-шлак, отже величина поверхні стикання металу зі шлаком має велике значення. Ця величина різко зростає при “кипінні” металу. Реакцію окислення розчиненого в металі вуглецю і виділення при цьому оксиду вуглецю CO , що і створює ефект кипіння, вважають основною реакцією мартенівського процесу. Для підсилення ефекту кипіння в піч періодично невеликими порціями вводять залізну руду або продувають ванну киснем через фурми в склепінні печі. Внаслідок кипіння також вирівнюється хімічний склад і температура металу, видаляються гази, полегшується процес спливання неметалевих включень.

60

 В кінці періоду кипіння створюються найбільш сприятливі умови для видалення сірки за реакцією



оскільки в цей період забезпечується висока основність шлаку, зменшення вмісту в ньому FeO , нагрівання металу до високої температури. Розкислення сталі починається ще при “кипінні”. Остаточне розкислення проводять глибинним методом, як і киснево-конверторної сталі. Мартенівським основним скрап-рудним процесом виплавляють сталь на металургійних заводах, до складу яких входять доменні цехи. Рідкий переробний доменний чавун складає 55...70% шихти, решта – сталевий брухт. Вміст вуглецю в сталі регулюють в цьому процесі введенням в піч до 15% залізної руди.

Спочатку в піч завантажують залізну руду й вапняк, потім брухт, добре їх прогрівають і заливають розплавленим чавун. Домішки чавуну (C , Mn , Si , P) енергійно реагують з оксидами руди, утворюється велика кількість шлаку низької основності з високим вмістом FeO і MnO . Оксид вуглецю, який утворюється внаслідок окислення вуглецю, пінить шлак і він починає витікати з печі. Цей процес “збігання” шлаку продовжується до повного розплавлення твердої частини шихти. Для прискорення процесу плавлення й окислення домішок після закінчення заливання чавуну, ванну продувають киснем через фурми, які вводять через отвори в склепінні печі. При цьому витрачають до 30 м^3 кисню на 1 т сталі.

Після розплавлення шихти й видалення первинного шлаку в печі наводять новий шлак домішками вапна, бокситу або плавикового шпату. Висока основність нового шлаку (до 2,5) сприяє видаленню з металу фосфору й сірки. Подальші процеси в печі (шлакоутворення, кипіння тощо) протікають так, як і при скрап-процесі.

Процеси розкислення та легування проводять або в печі, або в ковші при випуску металу з печі.

Кислий мартенівський процес

 
 
 
Кислим процесом називають виплавку сталі в “кислій” мартенівській печі, футерівка якої виготовлена з кислих вогнетривів ($\sim 95\% SiO_2$). В таких печах не можна застосовувати вапно для створення основного шлаку, отже, не можна видаляти фосфор і сірку з металу. Тому від шихти й палива вимагається висока чистота по цих елементах. Так, в мазуті - в основному паливі для кислих печей

- сірки не повинно бути більше 0,3...0,5%. Як головна складова металевої шихти використовується заготовка, виплавлена в основній мартенівській печі і яка містить не більше 0,01...0,02% фосфору й сірки. Цей напівпродукт в рідкому стані з основної печі переливають у кислу піч. Такий процес називають дуплекс-процесом. Другою складовою металевої шихти є сталевий брухт - відходи власного виробництва з відомим хімічним складом. Для забезпечення процесу кипіння в металі після розплавлення повинно бути вуглецю на 0,5...0,6% більше, ніж у готовій сталі.

Для покриття металу шлаком в піч додаються кварцовий пісок, кислий шлак після попередніх плавок, шамотний бій - усього 2...4% від маси металу. Для прискорення процесу кипіння в піч додають залізну руду (до 0,5% від ма-

61

си металу). В кінці плавки шлак містить 55...60% SiO_2 . При високій температурі з такого шлаку, а також із футерівки печі відновлюється кремній за реакціями:



Відновлення кремнію забезпечує саморозкислення металу і додаткове розкислення феросплавами не потрібне.

Кисла сталь містить менше газів, неметалевих включень, добре розкислена. Все це забезпечує високу якість кислої сталі. Вона використовується для виготовлення деталей відповідального призначення: колінчастих валів двигунів, роторів крупних турбін, підшипників, артилерійських гармат тощо.

Разом з тим вартість такої сталі в 1,5...2 рази вища ніж основної, кислі печі мають низьку продуктивність, тому виробництво такої сталі постійно скорочується в зв'язку з розвитком інших способів виробництва сталі, зокрема електросталеплавильного виробництва, а також із розвитком процесів покращення якості сталі обробкою її поза межами печі.

3.3.3 Виробництво сталі в електричних печах

Для виплавки сталі застосовують дугові та індукційні електропечі. Основні переваги електропечей полягають у можливостях: швидко нагріти метал, що дозволяє вводити в піч велику кількість легуючих домішок; мати в печі відносно вільну атмосферу і безокислювальні шлаки, що обумовлює невеликий угар легуючих елементів; плавно і точно регулювати температуру металу; більш повно, ніж в інших печах розкислювати метал, одержуючи його з низьким вмістом неметалевих включень; виробляти сталь з низьким вмістом сірки й фосфору.

Основну масу електросталі виплавляють у дугових електричних печах.

Виплавка сталі в дугових електричних печах

Дугові електропечі випускаються місткістю від 0,5 до 200 т. Розробляються печі на 300 і 400 т.

Принципова схема будови дугової електричної печі показана на рис. 13. Корпус печі має форму циліндра зі сферичним або плоским днищем. Зовні він має захисний кожух із сталюого листа товщиною 10...40 мм, внутрішня по верхню футерована основними або кислими вогнетривками. Вугільні або графі

тизовані електроди пропускаються через отвори в склепінні печі. В стінці корпусу є робоче вікно, через яке зливають шлак, завантажують феросплави, відбирають проби металу. Готову сталь випускають через лютку і зливний жолоб. Піч опирається на сектори і має привід для нахилу в бік робочого вікна або жолоба.

Нагрівання й розплавлення металу здійснюється електричними дугами, що утворюються між кожним електродом і шихтою. Трьохфазний струм підводять до електродів із допомогою гнучких кабелів і мідних шин. Робоча напруга від 100...200 В в малих печах, до 400...600 В в крупних печах. Сила струму досягає десятків тисяч ампер.

62

Шихту завантажують в піч зверху, для чого склепіння піднімають і відводять в бік; в деяких конструкціях висувають з-під склепіння корпус печі. Електросталь виплавляють переважно в основних печах. При цьому є кілька різновидів плавки: плавка з повним окисленням (плавка на "свіжій" шихті), плавка без окислення (плавка методом переплаву); спрощені методи плавки сталі в печах великої місткості (80 - 300 т).

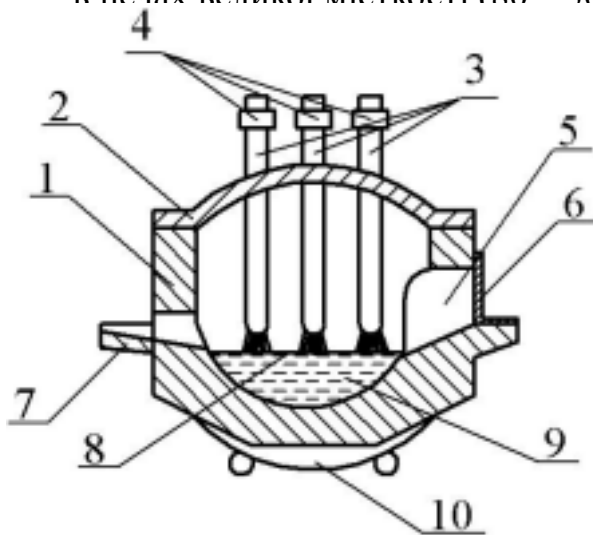


Рисунок 13 - Схема дугової електропечі

*1 - корпус печі; 2 - знімне склепіння;
3 - електроди; 4 - електродотримачі; 5 - робоче вікно; 6 - заслінка вікна; 7 - жолоб для випуску металу; 8 - шар шлаку; 9 - метал; 10 - сектор для нахилу печі.*

Плавка методом окислення

Технологія плавки на свіжій вуглецевій шихті з окисленням застосовується на печах малої й середньої місткості (до 40 т) для виробництва якісних легированих сталей. Основну масу шихти (~90%) складає сталевий брухт. Переробний чавун (до 10%) додають в такій кількості, щоб після розплавлення в металі було вуглецю на 0,3...0,5% більше, ніж у готовій сталі для забезпечення нормального "кипіння". Як флюс застосовують вапно, плавиковий шпат, боксит. При плавці використовують також залізну руду, окалину, агломерат, залізорудні котуни, кисень – як окислювачі. Для легування й розкислення застосовують практично всі відомі феросплави і легуючі елементи.

 
Після завантаження печі опускають електроди майже до торкання із шихтою і включають струм. Між електродами та електродами й шихтою виникають дуги, за рахунок високої температури яких шихта розплавляється. Електроди поступово опускаються, а потім, із збільшенням кількості рідкого металу,

піднімаються, оскільки автоматичні регулятори підтримують довжину ду ги постійною.

При плавленні відбувається окислення складових шихти за рахунок кисню повітря, окалини, руди, іржі металевого брухту. Під час плавлення повністю окислюється кремній, 40...60% марганцю, частково вуглець і залізо. Шлак у кінці плавлення шихти має основність ~ 2 , підвищену окисленість (% FeO 5...20), що сприяє видаленню з металу фосфору. Тривалість періоду плавлення складає 1,1...3 год.. В подальшому розрізняють два періоди плавки: окислювальний і відновлювальний.

Окислювальний період характеризується такими процесами: 1. Видалення фосфору до вмісту 0,01...0,015% за рахунок реакції:

63



Знефосфореження металу починають відразу після розплавлення шихти, зливаючи первинний шлак шляхом нахилу печі в бік робочого вікна. Потім наводять новий вапняковий шлак добавками руди й вапна при безперервному зливанні шлаку.

2. Окислення вуглецю, яке викликає кипіння ванни. Цьому сприяє добавка руди й часто - продувка ванни киснем.

3. Видалення з металу розчинених газів разом з бульбашками CO.

 
4. Очистка металу від неметалевих включень.

5. Вирівнювання температури і складу металу по об'єму ванни.

Окислювальний період триває 30...90 хв. і закінчується при досягненні вмісту вуглецю в металі нижньої межі, передбаченої для даної марки сталі, а вміст фосфору знижений до 0,01...0,015%. Окислювальний шлак повністю зливається з печі.

Відновлювальний період починається відразу після окислювального і його завданням є розкислення металу, видалення сірки, доведення хімічного складу сталі до заданого. Усі ці завдання вирішуються паралельно протягом всього періоду. Розкислення металу проводять одночасно осаджувальним і дифузійним методами. Після видалення окислювального шлаку в піч додається феро марганець, феросиліцій і алюміній для забезпечення осаджувального (глибинного) розкислення металу.

Далі наводять новий шлак, вводячи в піч вапно, плавиковий шпат і шамотний бій у кількості 2...4% від маси металу. Після розплавлення шлакової суміші починають дифузійне розкислення ванни. Його суть полягає в тому, що розкислюють безпосередньо не метал, а шлак, відновлюючи в ньому залізо з FeO. На шлак порціями завантажують розкислювальну суміш із молотого коксу, феросиліцію, вапна, плавикового шпату. Розкислення шлаку проходить за такими реакціями:



В результаті цих реакцій вміст FeO в шлаку зменшується і у відповідності з законом розподілення $(\text{FeO})/\text{FeO} = \text{const}$ FeO з металу починає переходити в шлак. Це і є дифузійне розкислення. Тривалість його 0,5...1 год. За цей час за

рахунок вуглецю в шлаку може відбуватись навуглецьовування металу на 0,03...0,04% С.

Під час відновлювального періоду успішно відбувається видалення сірки (до 0,01% в готовій сталі). Це пояснюється високою основністю шлаку ($CaO/SiO_2 = 2,7...3,3$), його низькою окислюваністю ($FeO < 0,5\%$) і зрушенням рівноваги реакції $FeS + (CaO) = (CaS) + (FeO)$ праворуч, в бік більш повного переходу сірки в шлак.

Для легування сталі такі елементи як нікель, молібден, вольфрам, які мають меншу спорідненість з киснем, ніж залізо, вводять безпосередньо в піч із шихтою (*Ni*) або в процесі її розплавлення (*Mo, W*). Хром, ванадій, марганець, які легко окислюються, вводять після розкислення, титан, алюміній – перед самим випуском сталі.

64

Плавка без окислення методом переплаву застосовується, головним чином, для виплавки сталі з відходів металургійного виробництва. Плавка ведеться без окислювального періоду; інколи проводять нетривалу продувку киснем для видалення надлишків вуглецю, азоту, водню. Кінцевий хімічний склад сталі забезпечують додаванням феросплавів. Цей спосіб дає можливість більш раціонально використовувати відходи легованої сталі, які досягають 25...40% при розливанні сталі у виливниці, зменшувати витрати феросплавів.

Описані технологічні процеси виплавки сталі застосовуються в електричних дугових печах місткістю до 40 т. Досвід експлуатації печей великої тоннажності (80...300 т) показав, що така технологія з ряду причин не забезпечує в цих печах одержання сталі високої якості.

Тому для крупних печей існує кілька різновидів технології плавки: 1. Технологія плавки під одним шлаком без відновлювального періоду. В шихту в залежності від потрібного вмісту вуглецю в сталь вводять до 25...30% чушкового чавуну. Для суміщення процесів видалення фосфору й розплавлення в завалку додають 2...3% вапна і до 1,5% залізної руди або агломерату. Після розплавлення шихти шлак зливають а ванну продувають киснем до одержання заданого вмісту вуглецю. Після продувки в піч завантажують потрібні феросплави, а при випуску сталі в ківш додають розкислювачі. 2. Плавка з рафінуванням металу в ковші пічним шлаком від описаної в п. 1 технології відрізняються тим, що після розплавлення шихти ванну продувають киснем, шлак зливають і наводять новий шлак, який розкислюютьмоло тим коксом і феросиліцієм, а перед випуском ще й порошком алюмінію. Кінцевий шлак має основність 2,7...3,4, малоокислений ($FeO < 1\%$). В ківш спочатку зливають шлак, а потім метал, що забезпечує їх інтенсивне перемішування, видалення сірки і неметалевих включень.

3. Плавка з рафінуванням у ковші синтетичним шлаком, який попередньо плавиться в спеціальній печі і містить ~55% CaO і 45% Al_2O_3 . Цей шлак виливають в ківш в кількості 4...6% із температурою 1650...1700 °С. Потім у цей ківш виливають сталь із печі.

4. Технологія з продувкою в ковші порошкоподібними реагентами. Сталь виплавляють за технологією п. 1, а після випуску в ківш її продувають струменем аргону з додаванням до нього суміші, в яку входять активні до сірки й кисню елементи: кальцій, магній, карбід кальцію, сілікокальцій, сплави рідко


земельних металів (РЗМ).

Виплавка сталі в індукційних печах

В індукційних печах виплавляють найбільш якісні корозійностійкі, жароміцні та інші сталі й сплави. Місткість печей складає від кількох десятків кілограмів до 60 т. Схема індукційної печі наведена на рис. 14.

Плавку металу ведуть у тиглі, футерованому основними або кислим вогнетривами. Навкруги тигля розташований спіральний багатовитковий індуктор, виготовлений з мідної труби, по якій циркулює охолоджувальна вода.

За характером струму, що живить індуктор, розрізняють високочастотні печі (10...1000 кГц), печі що працюють на підвищеній (500...10000 Гц) та промисловій (50...60 Гц) частотах.

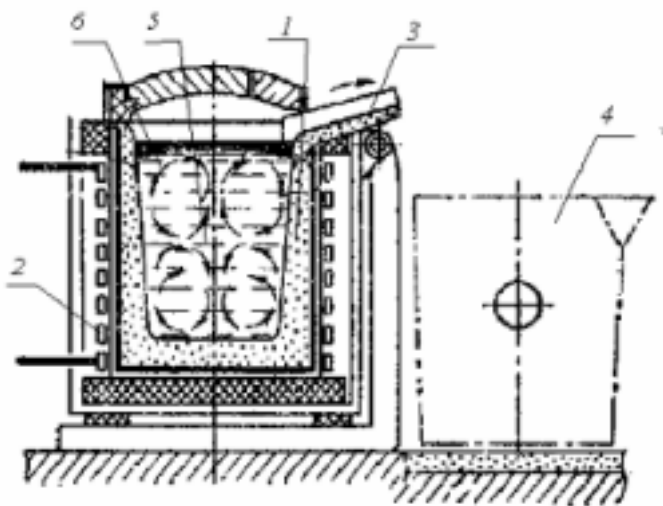

65

Рисунок 14 - Схема індукційної печі

1 - тигель із вогнетривких матеріалів; 2 - водоохолоджуваний індуктор; 3 - жолоб для випуску сталі; 4 - ківш; 5 - метал; 6 - вихрові струми

При пропусканні струму через індуктор у металі, що знаходиться в тиглі, індукуються потужні вихрові струми, що викликають нагрівання й розплавлення металу.

Під дією електромагнітного поля індуктора при плавці відбувається інтенсивна циркуляція рідкого металу, що сприяє прискоренню хімічних реакцій, одержанню однорідного за хімічним складом металу, швидкому спливанню металевих включень, вирівнюванню температури.

Розкислення сталі

Розкисленням називають технологічну операцію, при якій розчинений у металі кисень переводиться в нерозчинні в металі сполуки. Після операції розкислення сталь називається *розкисленою або спокійною*. Якщо операцію розкислення не проводити, то в сталі при її поступовому охолодженні буде проходити реакція $[\text{O}] + [\text{C}] = \text{CO}$. Бульбашки оксиду вуглецю, які утворюються при цьому, будуть виділятися з виливка, що кристалізується, створюючи ефект кипіння. Тому таку сталь називають *киплячою*. Присутній у киплячій сталі кисень погіршує міцність, пластичність і в'язкість сталі. Значно підвищується "поріг холодноламкості", тобто мінімальна температура, при якій метал майже катастрофічно втрачає свої механічні властивості, особливо пластичність ("поріг холодноламкості" киплячої сталі $\sim 0^\circ\text{C}$, а спокійної – мінус 40°C). Тому розкислення сталі є обов'язковою завершальною операцією при виготовленні більшості марок сталі.

Найчастіше сталь розкислюють марганцем (феромарганцем), кремнієм (феросиліцієм) і алюмінієм. Ці розкислювачі вводять у ківш на струмись сталі, яка випускається з плавильної печі після наповнення ковша на 1/4...1/3 об'єму, в такій послідовності: спочатку феромарганець: $\text{Mn} + \text{O} = (\text{MnO})$; потім

феросиліцій: $\text{Si} + 2\text{O} = (\text{SiO}_2)$ і в останню чергу алюміній: $2\text{Al} + 3\text{O} = (\text{Al}_2\text{O}_3)$.

Оброблена таким чином сталь і буде “спокійною”. Оброблена лише одним феромарганцем сталь залишається “киплячою”. Вона найбільш дешева. Сталь, розкислена феромарганцем і феросиліцієм, називається “напівспокоїною”. За якістю і вартістю вона є проміжною між спокійною й киплячою сталями.

3.3.4 Технологія виробництва сталі високої якості

Сучасна техніка ставить до якості сталі все більш високі вимоги. Для багатьох виробів авіаційної, радіоелектронної, космічної та інших галузей техніки потрібна сталь, яка містила б мізерну кількість газів, неметалевих включень та інших небажаних домішок, була б однорідною за властивостями, із відсутністю мікропор та інших дефектів.

Задовольнити ці вимоги при звичайних технологіях ведення плавки в перерахованих вище плавильних агрегатах неможливо.

Тому в промислово розвинутих країнах усе більший розвиток набувають особливі способи виробництва металу відповідального призначення. Ці способи полягають у:

- а) обробці металу вакуумом;
- б) продувці металу інертними газами;
- в) перемішуванні крапель металу зі спеціально приготовленим шлаком;
- г) продувці металу порошкоподібними матеріалами;
- д) переплавленні виливків або заготовок, які були отримані попередньо звичайними способами плавки.

Обробка металу вакуумом впливає на протікання тих реакцій і процесів, в яких приймає участь газова фаза. Газова фаза утворюється, зокрема, при окисленні вуглецю з утворенням CO , при виділенні розчинених в металі водню і азоту, при випаровуванні домішок кольорових металів. Таким чином, при обробці металу вакуумом у ньому зменшується вміст розчинених кисню, водню, азоту, вміст оксидних неметалевих включень; в результаті виділення великої кількості газових бульбашок метал переміщується, стає однорідним за хімічним складом і температурою.

Крім того, якщо метал містить домішки кольорових металів (свинцю, сурми, олова, цинку та ін.), значна частина їх при обробці вакуумом випаровується. Це є, по суті, єдиним способом зменшити вміст таких металів, які помітно погіршують властивості високоякісної сталі.

У промислово розвинутих країнах успішно працюють сотні установок по запічного вакуумування різної конструкції. Найпростішим способом є вакуумування в ковші, який вміщується у вакуум-камеру.

Продувка металу інертними газами викликає: 1) енергійне перемішуван

ня металу, що сприяє видаленню в шлак небажаних домішок і вирівнюванню хімічного складу металу; 2) зменшення вмісту газів в металі; 3) полегшення умов реакції окислення вуглецю; 4) зниження температури металу. Продувають метал аргон, інколи азотом.

Перемішування металу зі спеціально приготвленим (синтетичним) шлаком дозволяє прискорити перехід у шлак шкідливих домішок – сірки, фосфору, оксидних включень. Шлаки з високим вмістом CaO і Al_2O_3 розплавляють в спеціальній електропечі і заливають в ківш одночасно зі сталлю з плавної печі. Оскільки в такому шлаку немає оксидів заліза, він є одночасно добрим розкислювачем.

Продування металу порошкоподібними матеріалами отримує все більше розповсюдження. В метал в ковші зі струменем газу (нейтрального, відновляючого або й окислюючого) вдувають реагенти, які сприяють вида-

67

ленню з металу шкідливих домішок. Так, для видалення фосфору зі струменем кисню вдувається суміш, яка складається з вапна, залізної руди і плавикового шпату; для видалення сірки вдувають зі струменем аргону суміш вапна і плавикового шпату. Для надання можливості оброблювати метал тривалий час без небезпеки його переохолити використовують підігрівання металу в процесі обробки теплом електричних дуг між електродами. Розглянуті способи покращення якості металу одержали загальну назву “позапічна обробка сталі” або “ковшова металургія”.

Технологічні способи покращення якості сталі, які полягають у переплавленні виливків або заготовок, одержаних із металу, виплавленого в мартенівських, електричних печах або конверторах, називаються “переплавними процесами”.

Переплавні процеси

До “переплавних” процесів відносяться: вакуумно-дугове (ВДП), електрошлакове (ЕШП), електронно-променеве (ЕПП), плазмово-дугове (ПДП) переплавлення (рис. 15).

Вакуумно-дуговий переплав. На схемі рис. 15, а показано, що під дією високих температур, які виникають у зоні електричної дуги між електродом (заготовкою), що переплавляється, і піддоном кристалізатора, метал на нижньому торці електрода розплавляється і краплини розплавленого металу падають у ванну, де під дією кристалізатора формується вилівок.

Перед початком операції піч вакуумують. Вакуумні насоси продовжують працювати протягом всієї плавки. Таким чином, краплі металу падають через вакуумований простір, при цьому забезпечується дуже повне очищення металу від газів, оксидних неметалевих включень, від домішок деяких кольорових металів. Кристалізація металу у водоохолоджуваному кристалізаторі (зазвичай мідному) має чітко направлений характер, що відповідає напрямку відводу тепла. Вилівок виходить щільний, без раковин і пустот. В сучасних установках ВДП одержують вилівки масою від кількох сотень кілограмів до 40...50 т. Недоліком способу є неможливість зменшення вмісту сірки (відсутність шлакової фази).

Електрошлаковий переплав (ЕШП) (рис. 15, б). Електричний ланцюг між

електродом (заготовкою) і виливком, що формується, замикається через шар розплавленого шлаку (електрична дуга відсутня). Рідкий шлак електропровідний, але має великий електричний опір, він нагрівається до температури $1700...2000^{\circ}\text{C}$, внаслідок чого занурений в нього кінець електрода (заготовки) оплавляється і метал у вигляді крапель проходить через шар шлаку і застигає в ванні кристалізатора у вигляді щільного виливка. Шлак складається із CaF_2 із домішками CaO , Al_2O_3 , SiO_2 . Проходячи через такий шлак, метал очищується від сірки, в ньому знижується вміст неметалевих включень. У кристалізаторі утворюється щільний якісний виливок. Перша промислова установка ЕШП вступила до ладу в 1958 р. на Запорізькому металургійному заводі “Дніпроспецсталь”, а згодом на цьому ж заводі був збудований перший у світі спеціалізований цех ЕШП.

68

 


Рисунок 15 - Схеми процесів електропереплаву:

а & вакуумно-дуговий; **б** & електрошлаковий; **в** & електропроменевий; **г** & плазмовий з радіальним розташуванням плазмотронів; **д** & плазмовий з осьовим розташуванням плазмотронів;

1 & джерело живлення; 2 & виливок; 3 & ванна розплаву; 4 & кристалізатор; 5 & електрод (заготовка, що переплавляється); 6 & герметизована камера; 7 & шлакова ванна; 8 & шлаковий “кожух” (при ЕШП); 9 & фокусуючий пристрій; 10 & плазмотрон

Електрошлакові виливки зазвичай мають масу 5...6 т. Розроблена спеціальна шлакова технологія, яка дозволяє одержувати виливки до 300 т, які використовуються для виготовлення крупних важких деталей – роторів тур бін, валів судових двигунів тощо.

Електронно-променеве й плазмово-дугове переплавлення застосовується поки що обмежено для виготовлення в невеликих кількостях особливо чистих металів (так званих прецизійних сплавів).

3.3.5 Позадоменне виробництво сталі

Традиційна двохступінчата технологія виробництва сталі має суттєві недоліки:

- 1) переважне використання коксу як палива в доменних печах, що в зв'язку із різким зменшенням світових запасів коксівного вугілля робить до менний процес неприйнятним в багатьох країнах; 2) розвиток способів дуже

69

 
 
 
глибокого збагачення залізних руд забезпечують не тільки одержання високого вмісту заліза в концентратах (70...72%), але і повне звільнення його від сірки й фосфору

(< 0,01% S і < 0,003% P) та інших шкідливих домішок, а при доменній плавці ці переваги не можуть бути використані, оскільки фосфор і сірку у великих кількостях вносить кокс. У зв'язку з цим кілька десятиріч останніх років ведуться інтенсивні пошуки способів виробництва сталі, які виключали б із технологічного процесу доменне виробництво. Як одна з можливих технологій є така, що полягає у виробництві рудного концентрату з великим вмістом заліза і переплавленні цього концентрату в електричних печах з одержанням сталі. Металізація руди навіть до 80% Fe є ще недостатньою для виплавки сталі, вона може бути прийнятною лише для доменної плавки. Для безпосереднього використання в сталеплавильному виробництві концентрат повинен мати ступінь металізації 85...95%. Для одержання такого вмісту заліза в концентраті з вихідної шихти з 68...70% Fe застосовують ряд технологій, суть яких полягає у відновленні оксидів цієї вихідної шихти з одержанням у кінцевому продукті вмісту заліза до 90...95%.

Як відновлювач найчастіше застосовується так званий конвертований природний газ, який складається в основному з оксиду вуглецю і водню. Його виробляють, спалюючи вуглеводні в атмосфері з браком кисню.

Одним із способів, що розробляється у вітчизняній металургії, є процес металізації вихідної сировини – котунів конвертованим газом. Схема такого процесу показана на рис.16. Відновлювальний газ одержують в реакторі 2, де протікає реакція $2CH_4 + O_2 = 2CO + 4H_2$. Газ містить ~29% CO, ~55% H₂ і ~13% H₂O і CO₂. Гарячий газ (1100...1150°C) подається в піч через 10...12 фурм і, піднімаючись назустріч котунам, що опускаються, нагріває і відновлює їх. Нижче фурм розташована зона охолодження, де котуни охолоджують ся зворотними газами, які пройшли очистку від пилу в циклоні 3, мокру очистку в скрубєрі 4 і сушку в агрегаті 5. До цих газів додається невелика кількість природного газу, який забезпечує часткове науглецьовування металізованих котунів (до вмісту ~1% C). В сучасних установках об'єм шахтних печей (репторт) становить 100...200 м³ (висота 10...14 м, діаметр біля 3,5 м), що забез

печує продуктивність печі 1000...1500 т/доб. В печі в зоні нагрівання й відновлення температура становить 850...900° C і протікають реакції відновлення оксидів заліза:



Охолоджені металізовані котуни з вмістом заліза до 95% вивантажуються з печі безперервно і надходять в електропечі для виплавки сталі. На процес відновлення 1 т металізованого продукту потрібно 550 м³ оксиду вуглецю й водню. В світовій практиці застосовуються й інші установки виробництва металізованого концентрату.

Зазвичай в електричних печах використовують шихту, яка містить 60...70% за масою металізованих котунів, решта – сталевий брухт. Спочатку в піч завантажують брухт, після розплавлення його теплом електричних дуг у

70

рідку ванну починають безперервно завантажувати котуни. Розплавлення котунів супроводжується кипінням ванни (окислювальний період). Оптимальною вважається ступінь металізації 90...97%, що відповідає залишковому вмісту кисню в котунах 1,2...0,6%; при більшому ступені металізації (< 0,6% кисню) кипіння не буде і процес плавки порушується. Крім того, для забезпечення кипіння металізована сировина повинна містити певну кількість вуглецю, інакше приходится вдувати карбюратори, наприклад, молотий кокс. Для ошлакування кислої пустої породи (SiO₂, Al₂O₃) котунів у піч завантажують вапно. В зв'язку з низьким вмістом в котунах фосфору і сірки основні при плавці на шихті зі сталевих брухту і

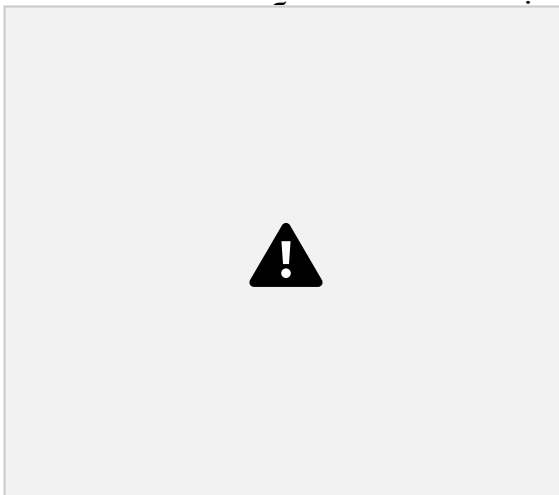


Рисунок 16 - Схеми процесу прямого одержання заліза в шахтній печі:

1 - шахтна піч; 2 - реактор; 3 - пиловловлювач; 4 - скруббер; 5 - водовідокремлювач; 6 - компресор.

Заключна частина плавки на шихті з металізованих котунів полягає в нагріванні до потрібної температури, доведенні хімічного складу сталі, розкисленні й рафінуванні металу.

3.3.6 Розливання сталі

Кінцевим продуктом сталеплавильного виробництва є вилити масою від кількох сотень кілограмів до 300...400 т, які піддають в подальшому обробці

тиском – прокатці або куванню.

Для одержання виливків виплавлену в сталеплавильному агрегаті сталь ви пускають в розливальний ківш і далі розливають у металеві форми – виливниці або подають на машини безперервного розливання. **Розливання сталі у виливниці**

Виливниці виготовляють із чавуну такого хімічного складу, %: 3,3...4,0 C; 0,9...2,2 Si; 0,4...1,0 Mn; < 0,2 P і < 0,12 S.

Форма поперечного перерізу виливниць може бути квадратною, прямокутною, круглою, багатогранною. Виливки квадратного перерізу використовуються для виробництва сортового прокату; виливки прямокутного перерізу з відношенням їх ширини A до товщини B менше 1,5 – для виробництва як сортового так і листового прокату; плоскі виливки з відношенням $A/B = 1,5...3,0$ – для прокатки листа. Виливки круглого перерізу йдуть на виготовлення труб, коліс тощо. В багатогранній виливниці відливають виливки для ковальських поковок.

71

За формою поздовжнього перерізу виливниці бувають двох типів: із розширенням доверху для розливання спокійної сталі і з розширенням донизу – для киплячої сталі.

Виливниці, що розширюються донизу, роблять наскрізними (без дна), а з розширенням доверху – як із дном, так і без дна (для виливків спокійної сталі масою більше 9 т). Товщину стінок виливниць приймають рівною приблизно 20% від величини поперечного розміру виливка. Відношення маси виливниці до маси виливка складає 0,8...1,4 (для дрібних виливків воно досягає 2). Стійкість виливниць складає 60...100 розливань.

Застосовують два основні способи розливання сталі у виливниці: розливання зверху і розливання знизу (сифоном).

При розливанні зверху (рис. 17) сталь безпосередньо з ковша 1 надходить у виливниці 2, які встановлені на чавунних плитах – піддонах 3. Після заповнення кожної виливниці стопор 4 закриває випускний отвір у ковші, ківш транспортують до наступної виливниці, відкривають стопор і після заповнення нової виливниці цикл повторюють. З метою зменшення напору струменя і розбризкування металу на стінки виливниці розливання зверху інколи ведуть через проміжні ковші (рис. 18, а) або проміжні воронки (рис. 18, б). Перевагами розливання зверху є :

- простота обладнання і невелика вартість розливання;
- відсутність відходів металу;
- температура металу перед розливанням може бути меншою, ніж при сифонному розливанні.

 


Рисунок 17 – Схеми розливання сталі зверху безпосередньо з ковша (а), через проміжний ківш (б), проміжну воронку (в):

1 - сталерозливальний ківш; 2 - виливниця; 3 – піддон; стакан; 4 – стопор; 5 - проміжний ківш; 6 - проміжна воронка; 7 – стакан; 8 - прибуткова надставка; 9 - підставка.

72

Недоліки розливання зверху:

- утворення плівок на поверхні нижньої частини виливка як наслідок розбризкування металу при ударі струменя в дно виливниці. Застиглі на стінках виливниці й окислені з поверхні бризки металу не розчиняються в рідкій сталі, що піднімається, утворюючи дефект поверхні – плівки, які не зварюються з металом при прокатуванні. Для запобігання цього поверхню виливків приходиться піддавати зачистці.

- велика тривалість розливання;

- через часті відкривання й закривання погіршуються умови роботи стопорного механізму ковша, а через велику тривалість розливання знижується стійкість футерівки ковша.

При розливанні знизу (сифонному розливанні), основаному на принципі сполучених посудин, сталю заповнюється одночасно від двох до кількох десятків виливниць. Рідка сталь з ковша 1 (рис.18) надходить в установлений на піддоні 5 футерований з середини центровий стояк 2, а з нього футерованими каналами 4 у виливниці 3. Канали для підводу металу до виливниць у а допомогою спеціальної, так званої, сифонної

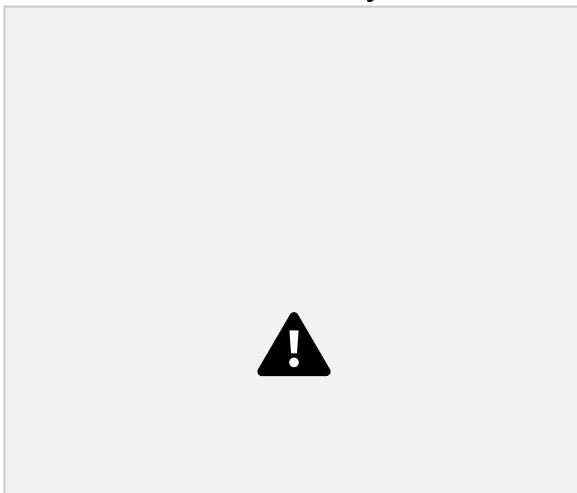


Рисунок 18 - Схема розливання сталі знизу

Для зменшення додаткової частини виливка на виливницях установлюють утеплені надставки б. Крізь один центральний ливник залежно від величини виливків одночасно заливають від двох до 60 ... 100 виливниць. Після заливання всіх установлених на піддоні

виливниць стопор ковша зариває випускний отвір і ківш транспортується до наступного піддона і т.д.

Сифонне розливання має такі переваги перед розливанням зверху: • одночасне відливання кількох виливків скорочує тривалість розливання і дозволяє розливати в дрібні виливки плавку великої маси;

- поверхня виливка виходить чистою, оскільки метал у виливницях піднімається спокійно без розбризкування;
- підвищується стійкість футерівки ковша і покращуються умови роботи стопора внаслідок меншої тривалості розливання й зменшення числа відкривань і закривань стопора;

73

• під час розливання можна слідкувати за поведінкою металу, який піднімається у виливниці й у відповідності з цим регулювати швидкість розливання.

Недоліки сифонного розливання:

- складність і підвищена вартість розливання, зумовлені значними витратами на сифонну цеглу й збирання піддонів і стояків;
- додаткові втрати металу на ливники (0,7...2,5% від маси сталі, що розливається);
- необхідність нагрівання металу в печі до більш високої температури в зв'язку з його додатковим охолодженням у каналах сифонної цегли. Прибуткові надставки встановлюються при розливанні спокійної сталі на виливницях, що розширюються доверху. Вони футеруються теплоізоляційними матеріалами для уповільнення охолодження верха виливка, що сприяє виведенню сюди усадочної раковини. В подальшому ту частину виливка, де розташована усадочна раковина, відрізають при прокатуванні і переплавляють.

Величину усадки, яка визначається природою сталі, зменшити неможливо. Тому для того, щоб звести до мінімуму втрати металу, пов'язані з видаленням частини виливка, де розташована усадочна раковина, усадочну раковину концентрують у верхній (головній) частині виливка і зменшують глибину її проникнення у виливок.

Для цього застосовують прибуткові надставки. Вони при розливанні заповнюються рідким металом, поверхню якого покривають теплоізолювальними матеріалами (азбестом, коксовою-шлаковою сумішшю, спеціальними розігрі

вальними сумішами, які складаються з алюмінію, феросиліцію, дрібного коксу або деревинного вугілля, шамоту, бокситу тощо).

Метал у прибутковій надставці, довго залишаючись рідким, живить вили вилівниці при його кристалізації і застигає останнім. Тут і формується усадочна раковина. При застосуванні вказаних заходів величина головної частини, яка обрізається від виливків спокійної сталі, складає 12...16%, а для дрібних виливків і легованих сталей досягає 20%.

В виливках киплячої сталі концентрована усадочна раковина не утворюється, вона компенсується численними бульбашками, наповненими CO , який утворюється при “кипінні” сталі у виливниці. У зв’язку з відсутністю усадочної раковини нема необхідності застосовувати виливниці, які розширюються доверху.

Киплячу сталь розливають у наскрізні виливниці, що розширюються донизу. Це спрощує процес звільнення виливка з виливниці — виливницю просто знімають із твердого виливка.

Безперервне розливання сталі

Безперервне розливання сталі почали широко використовувати за останні 25...30 років. Суть способу полягає в тому, що рідку сталь безперервно заливають у водоохолоджувану виливницю без дна — кристалізатор, з нижньої частини якого витягують затвердівший з периферії виливок із рідкою серцевиною.

74



Далі виливок рухається через зону вторинного охолодження, де повністю твердне, після чого його розрізають на куски визначеної довжини.

Розливання ведуть до повного переливання металу з сталерозливального ковша або ж розливають без перерви метал з кількох ковшів різних плавок (розливання методом “плавка на плавку”). Схема безперервного розливання й кристалізації виливка показано на рис. 19.

Рисунок 19 - Схема безперервного розливання і кристалізації виливка:

1 - кристалізатор; 2 - рідкий метал; 3 – твердий метал; 4 - опорні ролики; 5 - форсунки для подачі розпиленої води на зливоч; 6 - тягові валки

Кристалізатор 1 виготовлений з міді. В його порожнистих стінках циркулює вода. Метал, що заливається в кристалізатор, при контакті з його стінками переохолоджується і затвердіває у вигляді кірки, товщина якої збільшується донизу виливка і на виході з кристалізатора стано

вить 10...25 мм.

В зоні вторинного охолодження на поверхню виливка, що повільно рухається донизу, подають розпилену воду. Опорні ролики 4 попереджають можливе випучення кірки під дією стовпа рідкої сталі. Глибина лунки рідкої сталі залежить від швидкості витягання виливка і дорівнює 17,2 м при швидкості витягання 0,6 м/хв. виливка перерізом 30...1200 мм, і 34,4 м - при швидкості 1,2 м/хв.

На машинах безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) виливають заготовки квадратного перерізу розміром до 350 x 350 мм, круглі діаметром до 540 мм, прямокутні товщиною 70...350 мм і шириною до 2600 мм.

Для витягання перших метрів виливка в кристалізатор знизу вводиться заправка у вигляді „ластівчиного хвоста” (рис. 20, а), або Г - подібна (рис.20, б), яка утворює тимчасове дно, а низ її знаходиться в тягових валках.

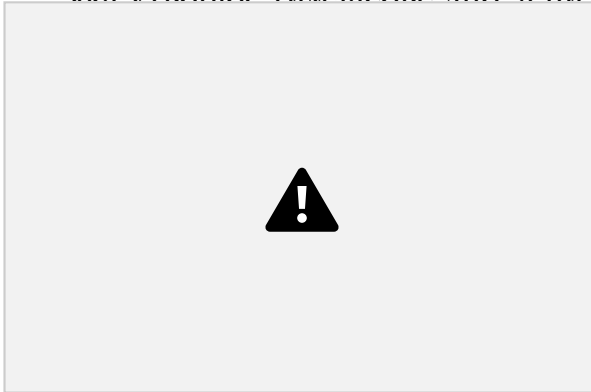


Рисунок 20 – Заправка в кристалізаторі перед початком розливання

а – з головкою у вигляді ”ластівчиного хвоста”; б – з Г-подібною головкою;

1 – заправка; 2 – головка заправки; 3 - кристалізатор

Переваги безперервного розливання перед розливанням у виливниці:

75

1) суттєво підвищується вихід придатного металу (на 10...15%) внаслідок того, що при безперервному литті утворюється одна усадочна раковина в кінці розливання плавки;

2) відпадає необхідність в обжимних прокатних станах (блюмінгах і слябінгах), на яких виготовляється попередня заготовка з металургійного зливка для наступних операцій прокатки сортового й листового профілів;

3) підвищується якість металу внаслідок зменшення хімічної неоднорідності через швидке охолодження виливків;

4) зменшуються витрати ручної праці і покращуються умови праці;

5) створюються умови для автоматизації процесу розливання.

Контрольні питання

В чому полягає суть двоступінчатого способу виробництва сталі?

Основні способи виплавки сталі.

Будова кисневого конвертора та основні процеси, що в ньому відбуваються.

Основні способи мартенівської плавки.

Типи електричних сталеплавильних печей та способи плавки в них.

Суть і мета розкислення сталі. Основні реакції при розкисленні.

Способи розливання сталі.

Схема машини для безперервного розливання сталі.

Способи покращання якості сталі.

Позадоменне виробництво сталі (виробництво сталі одноступінчатим способом).

3.4 ВИРОБНИЦТВО МІДІ

3.4.1 Сировинні матеріали для виробництва міді

Для виробництва міді використовують мідні руди з вмістом міді 1...6%. В рудах мідь знаходиться у вигляді сірчистих сполук (Cu_2S , CuS , $CuFeS_2$), оксидів (Cu_2O , CuO), гідрокарбонатів [$CuCO_3 \rightleftharpoons Cu(OH)_2$, $2CuCO_3 \rightleftharpoons Cu(OH)_2$].

Пуста порода складається з піриту FeS_2 , кварцу SiO_2 , карбонатів магнію і кальцію ($MgCO_3$, $CaCO_3$), оксидів різних металів (Al_2O_3 , CaO , MgO , FeO). Руди поділяються на сульфідні й окислені. В сульфідних рудах міститься, % : 1...6 Cu ; 8...40 Fe ; 9...46 S ; 1...6 Zn ; 5...55 SiO_2 ; 2...12 Al_2O_3 ; 0,3...4 CaO ; 0,3...1,5 MgO , а в окислених - $\approx 2Cu$; $\approx 1 Fe$; 0,1...0,2 S ; 60...68 SiO_2 ; 10...16 Al_2O_3 ; 0,3...0,7 CaO ; 0,3...0,7 MgO . Найбільше промислове значення мають сульфідні руди, із яких виробляють $\approx 80\%$ міді. Основним методом одержання міді є пірометалургійний метод. Ним добувають більше 90% міді.

3.4.2 Пірометалургійний метод виробництва міді

Технологічний процес виробництва міді пірометалургійним методом включає такі основні етапи: збагачення мідних руд (виробництво концентра-

76

ту), плавлення концентрату з одержанням напівпродукту - *штейну*, виплавку зі штейну чорної міді, її рафінування, тобто очистку від домішок. Збагачення мідних руд проводять методом флотації, суть якої полягає в різному змочуванні водою часток пустої породи й мінералу, що містить мідь. Пуста порода змочується водою й осідає на дно флотаційної машини, а частки корисного мінералу не змочуються, прилипають до бульбашок повітря і піднімаються на поверхню, утворюючи шар піни. З піни фільтрують частки руди, сушать і одержують рудний концентрат з вмістом міді 10...35% , сірки - 40...50% , заліза - 30...35% і пустої породи, головними складовими якої є SiO_2 , Al_2O_3 і CaO .

 
Випалювання здійснюють бідного концентрату з вмістом міді 8...25% , а багатий концентрат (25...35% Cu) плавлять без випалювання. Випалюють концентрат у печах різної конструкції. Джерелом тепла є горіння сірки сульфідів Cu_2S , CuS , що забезпечує температуру в печах до $850^\circ C$. Сірчаний газ SO_2 , який утворюється при горінні, використовується для виробництва сірчаної ки слоти.

Плавлення на штейн. Випалений або багатий “сирий” концентрат плавлять на штейн переважно в полуменевих печах, які працюють на пилоподібному, рідкому або газоподібному паливі. Такі печі мають довжину до 40 м, ширину до 10 м, площу поду до $250\ m^2$ і вміщують 100 т і більше шихтових матеріалів. В робочому просторі печі температура досягає $1500...1600^\circ C$. В результаті плавки в печі поступово накопичується штейн – сплав, який складається в основному з сульфїду міді Cu_2S і сульфїду заліза FeS . Він містить 20...60% Cu , 10...60 % Fe і 20...25 % S . Крім штейну в печах

утворюється шлак, який складається з SiO_2 , FeO , CaO , Al_2O_3 . В розплавленому стані ($T_{пл} = 950...1050 \text{ } ^\circ C$) штейн подається на конвертування для переробки в чорнову мідь. Рідкий шлак випускається з печі і йде у відвал.

Конвертування штейну здійснюється в горизонтальних циліндричних конверторах довжиною 6...10 м і діаметром 3...4 м. По твірній поверхні конвертора розташовані фурми для вдування повітря. Заливання штейну в конвертор, завантаження флюсу й розливання продуктів плавки здійснюється через горловину, розташовану в середній частині корпусу конвертора.

Продувка штейну повітрям триває до 30 год. Витрати повітря до $800 \text{ м}^3/\text{хв}$. Процес конвертування поділяється на два періоди. Перший період триває від 6 до 25 год. і в ньому відбувається окислення сульфідів заліза за реакцією:



Оксид заліза шлакується кремнеземом SiO_2 , який подається в конвертор як флюс:

 


Температура штейну в конверторі підвищується з $1100 \dots 1200 \text{ } ^\circ C$ до $1250 \dots 1350 \text{ } ^\circ C$. Шлак періодично зливається через горловину, для чого конвертор повертається навкруги своєї осі. В шлаку залишається до 3% міді і для її добування шлак в рідкому стані подають у піч для плавлення на штейн. Після зливання шлаку в конвертор заливають нову порцію штейну, підтримуючи цим певний рівень штейну в конверторі. На кінець першого періоду залізо

77

видаляється майже повністю. Штейн складається в основному з Cu_2S і містить до 80% міді.

Другий період триває 2...3 год. і за цей час штейн в конверторі перетворюється в чорнову мідь за реакціями:




В результаті плавлення в конверторі утворюється чорнова мідь з вмістом міді 98,4...99,4% (решта - домішки Fe , Ni , Pb , Sn , Ag , Au та ін.) і конверторний шлак, який містить 22...30 % SiO_2 , 45...70 % FeO , біля 3 % Al_2O_3 і 1,5...2,5 % Cu . Мідь розливають у сталеві виливниці на виливки і подають на рафінування.

Рафінування міді – її очистку від домішок – проводять вогневим і електrolітичним способами.

Вогневе рафінування ведуть у полуменевих печах місткістю до 400 т. Його суть полягає в окисленні присутніх в чорновій міді домішок і видаленні їх із газами або шлаком. Процес триває біля доби і складається з двох періодів - **окислювального й відновлювального**.

 В окислювальному періоді після розплавлення мідь продувають повітрям, подаючи його через занурені в рідкий метал сталеві трубки. Оксиди деяких домішок (SbO_2 , PbO , ZnO та ін.) легко сублімуються і видаляються з пічними газами. Інша частина домішок утворює оксиди (FeO , Al_2O_3 , SiO_2), які переходять у шлак. Період окислення триває біля трьох годин. В цей період плавки відбувається й окислення міді за реакцією:



Метою *відновлюваного періоду* є розкислення міді, тобто відновлення Cu_2O , а також дегазація міді. Окислювальний шлак повністю видаляють, на поверхню ванни висипають шар деревинного вугілля для захисту металу від окислення. В метал занурюють спочатку сирі, а потім сухі березові або соснові жердини (метал “дражнять”). З жердин виділяються пари води і вуглеводні, вони енергійно перемішують метал, сприяючи видаленню розчинених у ньому газів.

Газоподібні вуглеводні розкислюють мідь за реакцією:



Після вогневого рафінування чистота міді становить 99,5...99,7%, решта - домішки золота, срібла, миш'яку, вісмуту, сурми, селену, телуру. Для видалення цих домішок, що погіршують технічні властивості та електрорпровідність міді, а також для добування золота й срібла мідь піддають електролітичному рафінуванню.

Електролітичне рафінування проводять у ваннах, футерованих усередині свинцем або вініпластом. Електролітом є розчин сірчаної кислоти міді ($CuSO_4$) і сірчаної кислоти (H_2SO_4). Анодами є пластини розміром 1 x 1 м, товщиною 40...50 мм, відлиті з міді після вогневого рафінування. Катоди виготовляють із тонкого листа (0,5...0,7 мм) електролітичної чистої міді. Електроліз ведуть при напрузі постійного струму 2...3 В і густині струму 100...150 А/м². При пропусканні постійного струму аноди розчиняються, мідь переходить у розчин у вигляді катіонів Cu^{2+} , які розряджаються на катодах з осадженням на

78

них міцного шару чистої міді. Анодні пластини розчиняються за 20...30 діб. Катоди нарощують до маси 70...140 кг, виймають з ванни і замінюють новими. Катодну мідь переплавляють в електричних печах і розливають у виливки для подальшої переробки. Чистота електролітичної міді становить 99,95%.

Контрольні питання

1. Мідні руди, їх характеристика та підготовка до плавки.
2. Загальна схема технологічного процесу виробництва міді.
3. Рафінування міді.

3.5 ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ

За розмірами виробництва алюмінію зараз займає друге місце після заліза і перше серед усіх кольорових металів. Це найрозповсюдженіший у природі метал (8.8% за масою). Маючи високу хімічну спорідненість з киснем, алюмінію у чистому вигляді в природі не зустрічається, з тієї ж причини він не може бути відновлений з його оксиду Al_2O_3 таким елементом як вуглець. Тому алюмінію став відомий людству порівняно недавно. Лише в 1825 р. були одержані перші зразки відносно чистого алюмінію, а сучасний промисловий спосіб виробництва алюмінію був розроблений в 1886 р.

3.5.1 Сировинні матеріали для виробництва алюмінію

Найважливішими алюмінієвими рудами є боксити, нефеліни, алуніти. Основна руда – боксити, складні гірничі породи, які часто містять до 40 хімічних

елементів. Основним показником, що визначає якість алюмінієвих руд, є вміст оксиду алюмінію – глинозему Al_2O_3 . В бокситах вміст глинозему складає 30...70%, кремнезему SiO_2 0,5...20% (чим нижчий, тим вища якість бокситів), оксиду заліза 2...50%, оксиду титану 0,01...10%.

В меншій мірі при виробництві алюмінію використовують нефеліни $(K,Na)_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ і алуніти $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4Al(OH)_3$. В цих рудах вміст глинозему невеликий (20...30%).

Іншим необхідним компонентом при виробництві алюмінію є кріоліт (Na_3AlF_6) . У природі в чистому вигляді він майже не зустрічається. Як прави ло, його виготовляють штучно з вихідної сировини – плавикового шпату (флюориту) CaF_2 . Після збагачення отримують концентрат з необхідними для виробництва кріоліту властивостями й вмістом CaF_2 не менше 95%.

Сучасне виробництво алюмінію складається з трьох основних процесів: одержання глинозему Al_2O_3 з бокситів, одержання кріоліту з плавикового шпату й одержання металічного алюмінію шляхом електролізу розплавленого глинозему.


3.5.2 Виробництво глинозему

Найбільш поширеним способом виробництва глинозему є лужний спосіб. Основні операції, передбачені ним, є такі:

1. Підготовка бокситу - подрібнення, а потім мокре розмелювання в кульових млинах, куди додають небагато вапна для активізації виділення Al_2O_3 . 2. Вилуговування (або варку) одержаної пульпи проводять в автоклавах (герметичних сталевих посудинах циліндричної форми діаметром 1,5...2,5 м,


79

 висотою 8...14 м) при температурі 105...250 °C, тиску 2,5...3,5 МПа в присутності лугу ($NaOH$). Для нагрівання пульпи використовують водяну папу, яку подають безпосередньо в пульпу. При вилуговуванні (1...3 год) утворюється алюмінат натрію:




Алюмінат натрію $NaAlO_2$ розчиняється, а інші складові бокситу (оксиди кремнію, титану, заліза) переходять у нерозчинний осад (шлак). 3. Відокремлення алюмінатного розчину від шлаку.

 4. Розкладання розчину алюмінату з виділенням $Al(OH)_3$, який випадає в осад:



 5. Зневоднювання $Al(OH)_3$ (кальцинація) проводять у трубчатих печах, що обертаються, при температурі 1200 °C:




Вихід глинозему за такою технологією становить 85%, на 1 т глинозему витрачається 2...2,5 т бокситу.

3.5.3 Виробництво кріоліту



Кріоліт Na_3AlF_6 одержують із плавикового шпату CaF_2 за такою технологією:

 1. Одержання з плавикового шпату фтористого водню, а потім плавикової кислоти:



Фтористий водень (газ) після очистки від домішок поглинається водою, внаслідок чого утворюється розчин плавикової кислоти.

  2. Одержання кріоліту, для чого в розчин плавикової кислоти вводять $\text{Al}(\text{OH})_3$ і Na_2CO_3 (кальцинована сода):



Кріоліт випадає в осад, його фільтрують і висушують.

3.5.4 Електролітичне одержання алюмінію

Алюміній одержують електролізом глинозему, розчиненого в розплавленому кріоліті в *електролізері* – ванні, схема якої приведена на рис. 21. Ванна має сталевий кожух, футерований всередині вогнетривким шаром і вуглецевими блоками. До блоків поду ванни підведені катодні шини і, таким чином, сам корпус ванни служить катодним пристроєм установки. Анодний пристрій складається з вугільного електрода, нижня частина якого занурена в електроліт (розплав), який складається з глинозему (8...10%) і кріоліту. Електроліт нагрівається до робочої температури 930...950 °С теплом, що виділяється при проходженні струму між анодом і катодом. При електролізі анод поступово згорає і його переміщують вниз. Для безперервного нарощування електрода в його кожух подається напіврідка анодна маса, яка складається з молотого коксу (вугілля) і кам'яновугільної смоли. З опусканням

Міністерство освіти і науки України
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БЕРДЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Національного університету «Запорізька політехніка»

Циклова комісія 274 Автомобільний транспорт

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Галузь знань	27 Транспорт
Спеціальність	274 автомобільний транспорт
ОПП	Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів

2022р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Технологія конструкційних матеріалів - одна з базових дисциплін, що відіграє найважливішу роль у підготовці студентів машинобудівного профілю. Її основна мета - надати систему знань і вмінь, що забезпечує загальну технологічну підготовку студентів. Одержані знання необхідні для вивчення таких дисциплін спеціального курсу, як "Верстати, матеріали і інструменти", "Технологія машинобудування" та ін. Крім того, у нових економічних умовах розробка нових конструкційних матеріалів, їх економія і раціональне використання набувають особливого значення. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати основні відомості про способи одержання і обробки металів, пластмас, деревини та інших конструкційних матеріалів, механічні властивості і механічні характеристики матеріалів, їх макро- і мікро- будову. сфери застосування; будову випробувального обладнання та його можливості; основні напрямки науково-технічного прогресу у цій галузі; можливості розробки нових матеріалів за заданими властивостями;

- вміти працювати з лабораторним обладнанням (твердомірами, металографічним мікроскопом, розривними машинами, муфельними печами та ін.); визначати внутрішню будову металів і сплавів, рекомендувати необхідні режими термо- та інших видів обробки сталі та чавуну; підбирати марки матеріалів для різних деталей і інструментів; правильно вибирати метод одержання заготовок, їх розміри і форму; самостійно поповнювати свої знання у галузі конструкційних матеріалів; орієнтуватися у новій інформації: бачити перспективу розвитку основних галузей промисловості, що характерні для району і області. Навчально-методичний комплекс з дисципліни (НМКД) містить у собі багато складових: лекційні, практичні і лабораторні роботи, контрольні роботи. Гармонійно у процес навчання вписується самостійна робота студентів. Завдання самостійної роботи — закріпити та поглибити знання, набуті студентами на інших видах занять, навчити обирати потрібні схеми рішення, а також здобути навички користування довідковою літературою.

У своїй більшості студенту пропонується самостійно опанувати навчальний матеріал, який є невід'ємною складовою частиною якоїсь теми або розділу, доповнюючи їх або розкриваючи якийсь бік питань більш детально. Тобто, немає матеріалу, який був би відірваним від основного змісту; це значно полегшує роботу студента.

Слід додати, що всі складові НМКД повинні будуватись таким чином, щоб студент як належне сприймав поставлені завдання. Мається на увазі: не у вигляді застиглих теоретичних або розрахункових схем, а у контексті новацій конструкторських рішень. Збільшення потужностей машин і обладнання, підвищення параметрів процесів: тиска, температури, швидкостей тощо — є характерними для багатьох напрямків НТП. Швидко знайти потрібні відомості, а значить швидко знайти вірне рішення — важлива якісна риса сучасного інженера.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділів і тем	Обсяг роботи студента, годин				
	Всього	З викладачем			Самостійна робота
		Лекцій	Лабораторних робіт	Практичних занять	
1	2	3	4	5	6
Розділ 1. Виробництво чорних матеріалів	16	8	-	-	8
Тема 1.1 Виробництво чавуну і сталі	16	8	-	-	8
Розділ 2. Металознавство та термічна обробка	31	12	8	3	8
Тема 2.1 Будова та кристалізація металів	13	4	4	3	2
Тема 2.2 Основні поняття про сплави	8	4	2	-	2
Тема 2.3 Хімічна та хіміко-термічна обробка	10	4	2	-	4
Розділ 3. Конструкційні матеріали	46	18	2	4	22
Тема 3.1 Вуглецеві сталі	14	4	-	4	6
Тема 3.2 Леговані та інструментальні сталі	10	6	-	-	4
Тема 3.3 Чавуни	10	4	2	-	4
Тема 3.4 Кольорові метали та сплави	6	2	-	-	4
Тема 3.5 Неметалеві конструкційні матеріали	6	2	-	-	4
Розділ 4. Технологія обробки металів і сплавів	42	12	2	16	12
Тема 4.1 Основи раціонального вибору заготовок	4	-	2	-	2
Тема 4.2 Обробка тиском	14	2	-	8	4
Тема 4.3 Ливарне виробництво	16	6	-	8	2
Тема 4.4 Зварювання і паяння металів	6	2	-	-	4
Тема 4.5 Порошкова металургія	2	2	-	-	-
Разом	135	50	12	23	50

Практичне заняття №1

Тема: Фізико - хімічні аспекти виробництва чорних металів. Кристалізація.

Мета заняття:

- Дидактична: поглиблене вивчення впливу різних факторів на структуру металу. Познайомитись з теорією процесу кристалізації.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція заліків, відлитої у різні форми.
- література: Никифоров В.М. Технологія металів і конструкційних матеріалів
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

план заняття:

1. Основні властивості і способи випробування металів.
2. Вплив різних факторів на структуру металу.
3. Схеми залежності швидкості кристалізації від ступеню охолодження.
4. Процес кристалізації.

контроль знань:

- письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вивчити структуру злитків та замалювати її.
2. Вказати зони кристалізації.
3. Визначити від чого залежить число центрів кристалізації.
4. Виконати схеми кристалізації.
5. Описати процес кристалізації.

Практичне заняття №2

Тема: Умовна діаграма напруг і характеристики. Діаграма Fe - Fe C.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблене вивчення структури чорних матеріалів.
- зазначити фазові та структурні становища.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати по темі.
- роздатковий матеріал: структури зливків.
- література: Никифоров В.М. “Технологія металів і конструкційних матеріалів”
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Описати діаграму напруг та охарактеризувати її.
 2. Описати склад та структуру вуглецевих сталей в умовах повільного нагріву та охолодження до діаграми Fe - Fe C.
 3. Намалювати діаграму FeC.
 4. Вказати кристалізацію таких фаз: аустеніт, ферит, цементит.
- **контроль знань:**
- письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вказати яку структуру мають доевтектоїдної, евтектоїдної та заевтектоїдні сталі.
2. Аналіз процесу формування структури сталей по мірі зниження температури.
3. По структурі діаграми сталі визначити кількість вуглецю в заевтектоїдних сталях.
4. Замалювати структуру складовій сталі в залежності від кількості вуглецю.

Практичне заняття №3

Тема: Побудова кривих охолодження і нагрівання залізовуглецевих сплавів.

Мета заняття:

- дидактична: вивчити вплив швидкості охолодження на структуру та механічні властивості вуглецевих сталей. Побудувати криві охолодження і нагрівання сплавів.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: образники з сталі 45 нагрітих до 860 С; сталі У 10 до 760 С та охолоджених на повітрі; в печі; в маслі; в воді.
- література: Гуляєв А.П, «Металоведсння»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- план заняття:

1. Критична швидкість охолодження.
2. Залежність твердості структури перлітного класу.
3. Оптимальні температури нагріву під гартування для вибраних сталів.
4. Занести значення твердості та мікроструктуру у таблицю

Марка сталі	Темперагура нагріву, С	Охолоджуючі середовища	Твердість НВ кг/мм	Мікроструктура
Сталь 45	860	Піч, повітря, вода, масло		
У 10	760			

- контроль знань:

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття № 4

Тема: Технологічні особливості хіміко- термічної обробки у машинобудуванні.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблення вивчення хіміко- термічної обробки. Познайомитися з режимом обробки інструменту з сталі P18.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція злиwkів. Ріжучий інструмент: сверло, фреза, різці.
- література: Гуляев А.П. «Металоведення»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Забезпечення стабільності структури та твердості при термічній обробки.
 2. Температура нагріву під гартування сталі P18
 3. Хімічний состав при обробці.
 4. Заміряти твердість сталі, зробити висновок.
- **контроль знань:**
 - письмова відповідь на поставленні питання.

Практичне заняття №5

Тема: Вибір і аналіз марки сталі для заданої деталі, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості і структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
 2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів ВСт 2кп; А 40г; 40ХН; У10; С415; Р6М5К5; Т30К4.
 3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
 4. Привести приклад їх використання.
- **контроль знань:**

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №6

Тема: Вибір і аналіз марки сталі(твердого сплаву) для заданого інструменту, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості І структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
 2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів В2К; ВК3М; ВК6; Т30К4; ТТ10К8; Т5К10.
 3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
 4. Привести приклад їх використання.
- **контроль знань:**

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №7

Тема: Фізико- хімічні аспекти виробництва чорних металів. Кристалізація.

Мета заняття:

- Дидактична: поглиблене вивчення впливу різних факторів на структуру металу. Познайомитись з теорією процесу кристалізації.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція заліків, відлитої у різні форми.
- література: Никифоров В.М. "Технологія металів і конструкційних матеріалів"
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Основні властивості і способи випробування металів.
 2. Вплив різних факторів на структуру металу.
 3. Схеми залежності швидкості кристалізації від ступеню охолодження.
 4. Процес кристалізації.
- **контроль знань:**
- письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вивчити структуру злитків та замалювати її.
2. Вказати зони кристалізації.
3. Визначити від чого залежить число центрів кристалізації.
4. Виконати схеми кристалізації.
5. Описати процес кристалізації.

Практичне заняття №8

Тема: Умовна діаграма напруг і характеристики. Діаграма Fe - Fe C.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблене вивчення структури чорних матеріалів.
- зазначити фазові та структурні становища.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати по темі.
- роздатковий матеріал: структури зливок.
- література: Никифоров В.М. “Технологія металів і конструкційних матеріалів”
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Описати діаграму напруг та охарактеризувати її.
 2. Описати склад та структуру вуглецевих сталей в умовах повільного нагріву та охолодження до діаграми Fe - Fe C.
 3. Намалювати діаграму Fe C.
 4. Вказати кристалізацію таких фаз: аустеніт, ферит, цементит.
- **контроль знань:**
 - письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вказати яку структуру мають доевтектоїдні, евтектоїдні та заевтектоїдні сталі.
2. Аналіз процесу формування структури сталей по мірі зниження температури.
3. По структурі діаграми сталі визначити кількість вуглецю в заевтектоїдних •*сталях.
4. Замалювати структуру складовій сталі в залежності від кількості вуглецю

Практичне заняття №9

Тема: Побудова кривих охолодження і нагрівання залізовуглецевих сплавів.

Мета заняття:

- дидактична: вивчити вплив швидкості охолодження на структуру та механічні властивості вуглецевих сталей. Побудувати криві охолодження і нагрівання сплавів.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: образники з сталі 45 нагрітих до 860 С; сталі У 10 до 760 С та охолоджених на повітрі; в печі; в маслі; в воді.
- література: Гуляєв А.П, «Металоведсння»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Критична швидкість охолодження.
 2. Залежність твердості структури перлітного класу.
 3. Оптимальні температури нагріву під гартування для вибраних сталів.
 4. Занести значення твердості та мікроструктуру у таблицю

Марка сталі	Темперагура нагріву, С	Охолоджуючі середовища	Твердість НВ кг/мм	Мікроструктура
Сталь 45	860	Піч, повітря, вода, масло		
У 10	760			

- **контроль знань:**
письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №10

Тема: Вибір і аналіз марки сталі для заданої деталі, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості і структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- план заняття:

1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів ВСт 2кп; А 40г; 40ХН; У10; С415; Р6М5К5; Т30К4.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
4. Привести приклад їх використання.

- контроль знань:

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №11

Тема: Вибір і аналіз марки сталі(твердого сплаву) для заданого інструменту, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості І структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- план заняття:

1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів В2К; ВК3М; ВК6; Т30К4; ТТ10К8; Т5К10.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
4. Привести приклад їх використання.

- контроль знань:

письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття №12

Тема: Фізико- хімічні аспекти виробництва чорних металів. Кристалізація.

Мета заняття:

- Дидактична: поглиблене вивчення впливу різних факторів на структуру металу. Познайомитись з теорією процесу кристалізації.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція заліків, відлитої у різні форми.
- література: Никифоров В.М. "Технологія металів і конструкційних матеріалів"
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Основні властивості і способи випробування металів.
 2. Вплив різних факторів на структуру металу.
 3. Схеми залежності швидкості кристалізації від ступеню охолодження.
 4. Процес кристалізації.
- **контроль знань:**
 - письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вивчити структуру злитків та замалювати її.
2. Вказати зони кристалізації.
3. Визначити від чого залежить число центрів кристалізації.
4. Виконати схеми кристалізації.
5. Описати процес кристалізації.

Практичне заняття №13

Тема: Умовна діаграма напруг і характеристики. Діаграма Fe - Fe C.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблене вивчення структури чорних матеріалів.
- зазначити фазові та структурні становища.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати по темі.
- роздатковий матеріал: структури зливків.
- література: Никифоров В.М. “Технологія металів і конструкційних матеріалів”
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Описати діаграму напруг та охарактеризувати її.
 2. Описати склад та структуру вуглецевих сталей в умовах повільного нагріву та охолодження до діаграми Fe - Fe C.
 3. Намалювати діаграму Fe C.
 4. Вказати кристалізацію таких фаз: аустеніт, ферит, цементит.
- **контроль знань:**
 - письмова відповідь на поставленні питання.

Завдання:

1. Вказати яку структуру мають доевтектоїдні, евтектоїдні та заевтектоїдні сталі.
2. Аналіз процесу формування структури сталей по мірі зниження температури.
3. По структурі діаграми сталі визначити кількість вуглецю в заевтектоїдних сталях.
4. Замалювати структуру складовій сталі в залежності від кількості вуглецю

Практичне заняття №14

Тема: Побудова кривих охолодження і нагрівання залізовуглецевих сплавів.

Мета заняття:

- дидактична: вивчити вплив швидкості охолодження на структуру та механічні властивості вуглецевих сталей. Побудувати криві охолодження і нагрівання сплавів.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: образники з сталі 45 нагрітих до 860 С; сталі У 10 до 760 С та охолоджених на повітрі; в печі; в маслі; в воді.
- література: Гуляєв А.П, «Металоведсння»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Критична швидкість охолодження.
 2. Залежність твердості структури перлітного класу.
 3. Оптимальні температури нагріву під гартування для вибраних сталів.
 4. Занести значення твердості та мікроструктуру у таблицю

Марка сталі	Темперагура нагріву, С	Охолоджуючі середовища	Твердість НВ кг/мм	Мікроструктура
Сталь 45	860	Піч, повітря, вода, масло		
У 10	760			

- **контроль знань:**
письмова відповідь на поставленні питання

Практичне заняття № 15

Тема: Технологічні особливості хіміко- термічної обробки у машинобудуванні.

Мета заняття:

- дидактична: поглиблення вивчення хіміко- термічної обробки. Познакомитися з режимом обробки інструменту з сталі P18.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: колекція злиwkів. Ріжучий інструмент: сверло, фреза, різці.
- література: Гуляев А.П. «Металоведення»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Забезпечення стабільності структури та твердості при термічній обробки.
 2. Температура нагріву під гартування сталі P18
 3. Хімічний состав при обробці.
 4. Заміряти твердість сталі, зробити висновок.
- **контроль знань:**

письмова відповідь на поставленні питання.

Практичне заняття №16

Тема: Вибір і аналіз марки сталі для заданої деталі, що працює у певних умовах.

Мета заняття:

- дидактична: навчитись вибирати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей. Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню якості і структурі.
- виховна: формування понять про предмет та усвідомленого ставлення до своєї професії.

Методичне забезпечення заняття:

- наочні посібники: плакати за темою.
- роздатковий матеріал: 30 варіантів формалізованих завдань, кожний з яких має 10 марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.
- література: Кузьмін Б.А. та ін. «Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування 1989»
- конспект лекцій.

Зміст заняття:

- **план заняття:**
 1. Класифікувати задані сплави по хімічному складу.
 2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів ВСт 2кп; А 40г; 40ХН; У10; С415; Р6М5К5; Т30К4.
 3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів.
 4. Привести приклад їх використання.
- **контроль знань:**

письмова відповідь на поставленні питання

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Кузьмин Б.А. та ін. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів / Під ред. Б.А. Кузьміна.- М.: Мангинобудівництво, 2009.
2. Никифоров В.М. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів. 7-е вид., перероб. доп. - Л.: Машинобудівництво, 2008.
3. Сомокоцький А.И., Кунявський М.Н. Лабораторні роботи по метало веденню та термічній обробці металів. Вид. 3-є. - М.: Машинобудівництво, 2009.
4. Кнорозов Б.В. Технологія металів і матеріалів. -М.: Металургія, 2010.

Додаткова

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальностей: 5.05050302, 5.05050202 5.05050201.
6. Методичні вказівки до практичних робіт Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальностей: 5.05050302, 5.05050202 5.05050201.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. конспект лекцій викладача;
2. навчальні відеофільми;
3. навчальні плакати;
4. методичний посібник для самостійної роботи студентів;
5. методичний посібник для практичних занять;
6. інструкції для виконання лабораторних робіт;
7. завдання для тестового контролю знань студентів;
8. завдання для виконання комплексної контрольної роботи.

Міністерство освіти і науки України
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БЕРДЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Національного університету «Запорізька політехніка»

Циклова комісія 274 Автомобільний транспорт

САМОСТІЙНІ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Галузь знань	27 Транспорт
Спеціальність	274 автомобільний транспорт
ОПП	Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів

2022р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Технологія конструкційних матеріалів - одна з базових дисциплін, що відіграє найважливішу роль у підготовці студентів машинобудівного профілю. Її основна мета - надати систему знань і вмінь, що забезпечує загальну технологічну підготовку студентів. Одержані знання необхідні для вивчення таких дисциплін спеціального курсу, як "Станки, матеріали і інструменти", "Технологія машинобудування" та ін. Крім того, у нових економічних умовах розробка нових конструкційних матеріалів, їх економія і раціональне використання набувають особливого значення. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати основні відомості про способи одержання і обробки металів, пластмас, деревини та інших конструкційних матеріалів, механічні властивості і механічні характеристики матеріалів, їх макро- і мікробудову. сфери застосування; будову випробувального обладнання та його можливості; основні напрямки науково-технічного прогресу у цій галузі; можливості розробки нових матеріалів за заданими властивостями;

вміти працювати з лабораторним обладнанням (твердомірами, металографічним мікроскопом, розривними машинами, муфельними печами та ін.); визначати внутрішню будову металів і сплавів, рекомендувати необхідні режими термо- та інших видів обробки сталі та чавуну; підбирати марки матеріалів для різних деталей і інструментів; правильно вибирати метод одержання заготовок, їх розміри і форму; самостійно поповнювати свої знання у галузі конструкційних матеріалів; орієнтуватися у новій інформації: бачити перспективу розвитку основних галузей промисловості, що характерні для району і області. Навчально-методичний комплекс з дисципліни (НМКД) містить у собі багато складових: лекційні, практичні і лабораторні роботи, контрольні роботи. Гармонійно у процес навчання вписується самостійна робота студентів. Завдання самостійної роботи —закріпити та поглибити знання, набуті студентами на інших видах занять, навчити обирати потрібні схеми рішення, а також здобути навички користування довідковою літературою.

У своїй більшості студенту пропонується самостійно опанувати навчальний матеріал, який є невід'ємною складовою частиною якоїсь теми або розділу, доповнюючи їх або розкриваючи якийсь бік питань більш детально. Тобто, немає матеріалу, який був би відірваним від основного змісту; це значно полегшує роботу студента.

Слід додати, що всі складові НМКД повинні будуватись таким чином, щоб студент як належне сприймав поставлені завдання. Мається на увазі: не у вигляді застиглих теоретичних або розрахункових схем, а у контексті новацій конструкторських рішень. Збільшення потужностей машин і обладнання, підвищення параметрів процесів: тиска, температури, швидкостей тощо —є характерними для багатьох напрямків НТП. Швидко знайти потрібні відомості, а значить швидко знайти вірне рішення —важлива якісна риса сучасного інженера.

На самостійну проробку пропонується така її послідовність

Перш за все знайдіть в літературі, що рекомендована, потрібний матеріал і уважно його опрацюйте;

Коли основні теоретичні положення стануть зрозумілі, - зробіть «шапку» конспекту: заплещіть тему, вказані у посібнику питання, а також складіть план відповіді (останній за необхідністю);

Приведіть у конспекті чітку і конкретну відповідь на поставлені питання, зрозумілу вам і викладачеві (для цього не обов'язково переписувати параграф з підручника);

Ознайомтеся з контрольними питаннями і оцініть набуті знання; відповіді на питання можна давати усно, письмово, а краще, провідною лінією у тексті конспекту (тобто почати опрацьовувати контрольні питання одно час із написанням конспекту).

Зверніть увагу, що у посібнику не передбачається якихось додаткових вказівок до кожної теми. Це пояснюється тим, що матеріал, який розглядається, не є дуже складним і об'ємним, Тобто, контрольні питання дають змогу не тільки перевірити свої знання, а, за суттю, дають певну методичну направленість даної роботи.

Конспект, який готує студент, в установленій термін здається на перевірку. Опрацьований матеріал включається у питання комплексної контрольної роботи, є складовою частиною лабораторних робіт і екзаменаційних білетів.

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема Виробництво чавуну

Питання для самостійної роботи

Пряме (поза доменне) одержання губчастого заліза

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 21.. .23

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Необхідно законспектувати перелік вихідних матеріалів для виробництва чавуну і їх коротку характеристику (залізнi руди, флюси, паливо, вогнетривкі матеріали). Вивчити основні способи підготовки залізних руд до плавки: збагачення, дроблення, магнітні сепарація, агломерація, обкатування. Необхідно законспектувати хімічні реакції відновлення заліза вході плавки і насичення його вуглецем. Дайте коротку характеристику продуктам доменного виробництва і галузям їх використання: переробні чавуни, ливарні чавуни, феросплави, домені гази, шлаки. Необхідно уяснити, що сучасне доменне виробництво являється без вихідним, вивчить спосіб прямого відновлення заліза із руд і напрямки перспектив розвитку виробництва чавуну. Призначення залізної губки. Переваги внедоменного одержання губчастого заліза. Схема виробництва залізної губки. Ступень металізації окатишів.

Контрольні питання

1. У чому полягає призначення залізної губки?
2. Які переваги внедоменного одержання губчастого заліза?
3. Як виглядає схема виробництва залізної губки?
4. Як визначається ступінь металізації окатишів?

Тема Виробництво сталі

Питання для самостійної роботи

Поняття про спец металургію

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 37...38

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Виробництво сталі. Суть процесу переробки чавуну в сталь. Сучасні способи виробництва сталі: киснево-конверторний, мартеновський, плавки сталей в електропечах Розливання сталі.

Будова сталюого вилівка киплячої та спокійної сталі. Способи підвищення якості сталі, вакуумування сталі, електрошлаковий переплав, вакуумно-дуговий переплав. Процес прямого отримання заліза із руди.

Законспектувати реакції видалення із чавуну надлишки хімічних елементів в процесі виробництва сталі, ознайомтесь з технологією трьох способів виробництва, порівняйте їх переваги і недоліки. Виконайте схематичне креслення будови вилівок киплячої і спокійної сталі, порівняйте переваги і недоліки трьох способів розливання сталі, схему електрошлакового переплаву.

Основна особливість усіх видів спец металургії. Електрошлаковий переплав. Схема електрошлакового переплаву.

Контрольні питання

1. У чому полягає основна особливість усіх видів спец металургії?
2. Що таке електрошлаковий переплав?
3. Приведіть схему електронно-шлакового переплаву?
4. Як довго працюють деталі із сталі, що одержана одним з способів спец металургії?

Тема Виробництво кольорових металів

Питання для самостійної роботи

Виробництво титану та магнію

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 174...184

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Магній - метал з мінімальною серед конструкційних металів густиною - 1,74г/см³. У зв'язку з малою міцністю (в литому стані $\sigma_b = 30\text{МПа}$) і малою корозійною стійкістю технічно чистий магній як конструкційний матеріал не використовують.

Магнієві сплави містять до 10 % Al, 2,5 % Mg, 3 % Zr. Іноді у сплави вводять добавки церію, кадмію, берилію, а останнім часом - цирконій, торій, неодим. Алюміній і цинк поліпшують механічні властивості, марганець підвищує корозійну стійкість, інші добавки подрібнюють зерно, підвищують пластичність і теплостійкість сплаву.

За вмістом в земній корі (0,61 %) титан займає четверте місце після алюмінію, заліза та магнію. Відомо близько 60 мінералів титану, з них найбільше промислове значення мають елементи FeO-TiO₂, рутил TiO₂, сфен (титаніт) CaO-TiO₂-SiO₂.

Важливим джерелом ільменіту є титаномагнетитові залізні руди - суміші ільменіту з магнетитом Fe₃O₄ частково з гепатитом Fe₂O₃. Після гравітаційного і магнітного зобачення цих руд дістають концентрат з вмістом до 40 % TiO₂, 50 % оксидів заліза то до 8... 10 % інших оксидів.

Схеми одержання магнію і титану. Обладнання для виробництва титану, магнію. Сплави на основі титану і магнію.

Контрольні питання

1. Приведіть спрощені схеми одержання магнію і титану.
2. Яке обладнання для виробництва титану ви знаєте?
3. Які хімічні процеси лежать в основі металургії титану, магнію?
4. Яким чином одержують сплави на основі титану і магнію?

Тема Основні властивості і способи випробування металів

Питання для самостійної роботи

Електронно-зондові методи аналізу металів

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 20...23

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Метали та їхні класифікація. Основні властивості металів: механічні, фізичні, хімічні, технологічні, експлуатаційні, їх значення під час вибору металів для виготовлення інструментів і деталей машин. Механічні випробування: на твердість, ударну в'язкість, розрив. Умовна діаграма напруг, характеристика міцності і пластинчасті, які визначають з її допомогою. Випробування металів на втому, крива Веллера, визначення границівитривалості. Фізико-хімічні і технологічні методи випробування конструкційних матеріалів.

Основні методи електронно-зондових, методів аналізу металів. Системи, які містять електроішо-зондові установки. Фізична сутність методів. Схема зондової системи.

Контрольні питання

1. Приведіть основні методи електронно-зондових методів аналізу металів.
2. Які системи містить електронно-зондова установка?
3. У чому полягає фізична сутність виданих методів?
4. Приведіть спрощену схему зондової системи.

Тема Будова і кристалізація металів. Загальні відомості з теорії сплавів

Питання для самостійної роботи

Дефекти у реальних кристалах і їх вплив на властивості металів

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 48...50

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Поняття про аморфну і кристалічну будову твердих тіл. Властивості ізо­тропії. Типи кристалічних решіток, їх параметри явища алотропії і феромагнетизму. Фазові перетворення. Дефекти, які виникають у реальних кристалах. Дефекти, які впливають на властивості металів. Анізотропність і спайність кристалів.

Контрольні питання

1. Які дефекти будови виникають у реальних кристалах?
2. Які дефекти впливають на властивості металів?
3. Що таке анізотропність і спайність кристалів?
4. Як найкраще руйнуються кристали?

Тема Діаграми стану подвійних сплавів

Питання для самостійної роботи

Діаграми стану сплавів III типу, а також тих, що зазнають перетворень у твердому стані

ЛІТЕРАТУРА: [4], стор. 154... 159

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Поняття про діаграми стану, їх практичне і принцип побудови. Типи діаграм стану для випадків утворення компонентами механічної суміші, твердого розчину та хімічного об'єднання.

Зв'язок між властивостями сплавів і типами діаграми стану. Діаграма стану сплавів II типу; III типу.

Чотири типи діаграм стану, вказати структури по дільницям діаграм, викреслити діаграми хімічний склад - механічні властивість. Перитектичне перетворення. Впорядковані і неспорядковані тверді розчини.

Контрольні питання

1. Чим діаграма III типу відрізняється від діаграми II типу?
2. Що таке перитектичне перетворення?
3. У чому полягає змінна розчинність (у твердому стані)?
4. Чим відрізняються спорядковані і неспорядковані тверді розчини?

Тема Діаграма стану залізо-вуглець

Питання для самостійної роботи

Вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза

ЛІТЕРАТУРА: [4], стор. 211...215

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Алотропні перетворення у залізі. Структурні складові залізовуглецевих сплавів: ферит, аустеніт, графіт, перліт і ледебурит. Діаграма стану залізо-цементит. Первинна і вторинна кристалізація. Класифікація залізовуглецевих сплавів: сталі-евтектоїди, до- і заевтектоїдні; білі чавуни - евтектичні, до- і заевтектичні. Побудова кривих охолодження і нагрівання; перетворення, які відбуваються у структурі сталей і чавунів. Вплив на точки діаграми легуючих елементів. Поняття про діаграму стану залізографіт.

Структури сталей і білих чавунів по діаграмі стану залізо-вуглець.

Перетворення в структурах сталей і чавунів при нагріванні і охолодженні. Побудова кривих охолодження і нагрівання.

Характеристики п'яти складових структур залізовуглецевих сплавів, викреслити у масштабі діаграму стану залізо-вуглець, викреслити схеми мікроструктур сталей і чавунів, підготувати бланки для виконання лабораторної і практичної роботи.

Дві групи легуючих елементів за впливом на критичні точки у системі Fe-C.

Контрольні питання

1. На які дві групи поділяються легуючі елементи за впливом на критичні точки у системі Fe-C?
2. Чи можливо існування аустенітних і феритних сталей при кімнатній температурі?
3. Чи змінюються легуючі елементи точки 8 і E на діаграмі Fe-Fe₃-C?

Тема Хіміко-термічна обробка металів

Питання для самостійної роботи

Дифузійна металізація

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 130... 133

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Хіміко-термічна обробка металів. Сутність і призначення хіміко-термічної обробки. Процеси, які відбуваються при хіміко-термічній обробці: адсорбція, дисоціація, дифузія. Види хіміко-термічної обробки: цементация, азотування, ціанування. Дифузійна металізація.

Характеристики структур після термообробки: перліт, сорбіт, тростит, мартенсит, сутність і призначення видів термообробки: відпалювання, запалки, відпуски, нормалізації, сутність і призначення видів хіміко-термічної обробки.

Сутність, призначення і основні процеси ХТО. Цементация, азотування і ціанування сталей. Дифузійна металізація: хромування, алітування, сіліцування та інші властивості, які досягаються за допомогою цих процесів.

Контрольні питання

1. Що називають дифузійною металізацією?
2. Як відбувається цей процес?
3. Приведіть схеми хромування, алітування та інших.
4. Які властивості набувають сталі після дифузійної металізації?

Тема Термомеханічна обробка

Питання для самостійної роботи

Термохімічна обробка

ЛІТЕРАТУРА: [4], стор. 268...270

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Основні положення теорії термообробки, класифікація видів термообробки. Аустенітні перетворення в сталях, утворення перлиту, сорбіти ту, троститу і мартенситу.

Характеристика основних видів і термообробки. Термокінетичні діаграми перетворення аустеніту. Віджимання сталі і його різновидності. Нормалізація і гартування сталі.

Внутрішні напруження при закалюванні сталей, завалочні інформації, різновидності гартування. Охолодження при термічній обробці, види охолодження середовищ.

Прокалюванність і загартованість сталей, Зв'язок між прокалюванністю і кристалічною швидкістю гартування. Термохімічна обробка. Випадки, коли проводять ТМО. Висока міцність після ТМО.

[1] стор. 132-134.

Контрольні питання

1. Що називають термохімічною обробкою (ТМО)?
2. У яких випадках і для яких сталей проводять ТМО?
3. Чим ВТМО відрізняється від НТМО?
4. Чим пояснити високу міцність сталі (з поєднанням практичності і в'язкості) після ТМО?

Тема Сталі і сплави з особливими властивостями

Питання для самостійної роботи

Сталі з особливими тепловими, магнітними і пружними властивостями

ЛІТЕРАТУРА: [4], стор. 339...344

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Перелічіть сталі з особливими фізичними властивостями. Використання сталей з особливими фізичними властивостями. Магнітні сталі і сплави. Сталі з особливими тепловими і пружними властивостями. Немагнітні сталі і чавуни.

Коротко про теорію корозії. Корозійні і жаростійкі (хромисті сталі феритного і мартенситного класу, хромонікелеві - аустенітного класу). Поняття про жароміцність, жароміцні сталі (хромонікелеві, сильхроми, котельні). Їх аналізі використання на базі опорної схеми. Сплави на основі нікелю хрому, тугоплавкі сплави.

Магніто тверді і магнітом'які сталі і матеріали. Сталі і сплави з високим опором. Сплави з особливими тепловими і пружними властивостями. Використання, властивості і марки сталей і сплавів, що перераховані.

Контрольні питання

1. Які сталі відносять до сталей з особливими фізичними властивостями
2. і де їх використання?
3. Охарактеризуйте магнітні сталі і сплави.
4. Що таке сталі з особливими тепловими і пружними властивостями?
5. Яким чином одержують немагнітні сталі і чавуни?
6. каучук-пластифікація-формування-вулканізація. Основні види гуми загального і спеціального призначення.

Тема Мінерали і матеріали на їх основі

Питання для самостійної роботи

Однйменне темі

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 170...176

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Мінерали і матеріали-конструкційні матеріали. Глини, кварцу, польовий шпат графіт і алмаз, їх використання. Види скла. Кераміка із глин і інших мінералів.

Склад і властивості мінералів. Короткі відомості про такі мінерали і матеріали: кварц, глину, азбест, кераміку, гіпс, напівпровідники, п'єзоелектрики, скло, папір, фібру їх особливості і використання.

Поняття про ключі матеріали, технічні рідини, лакофарбові матеріали, їх різновиди, характеристики, використання.

Контрольні питання

1. Що називають мінералами?
2. Дайте характеристику кварцу, глині, польовому шмату. Де вони використовуються?
3. Чим відрізняється алмаз і графіт? Як їх одержують штучним способом?
4. Що таке кераміка, скло, п'єзоелектрики і напівпровідники?

Тема Загальні положення ливарного виробництва. Виробництва виливок у піщано-глиняних формах

Питання для самостійної роботи

Підготовка і заливання ливарних сплавів. Плавились агрегати

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Сутність ливарного і його роль у машинобудуванні. Формувальні і стержневі матеріали і суміші. Способи їх виготовлення. Останку для лиття у піщаного-глиняні форми: опоки, моделі, стержневі ящики, модельні і координатні плити. Ливникова система, прибуток. Послідовність технологічного процесу лиття у двох опоках. Способи машинного формування піщано-глиняних сумішей.

Плавка і підготовка сплавів до заливання.

Технологія виготовлення виливків в піщано-глиняних формах. Конструкції і різновиди ливарних форм. Підготовка сплавів у литьові форми.

Модельний комплект, його склад і призначення. Основи конструювання виливків виконання креслення виливків. Печі, які використовують, щоб підготувати метали і сплави до заливання.

Контрольні питання

1. Які технологічні варіанти плавки і підготовки сплавів до заливання ви
2. знаєте?
3. Як працює вагранка?
4. Які інші печі використовують, щоб підготувати метали і сплави до
5. заливання?
6. Як готують сплави до заливання у литьові форми?

Тема Металічні порошки. Виробництво деталей з порошків

Питання для самостійної роботи

Металічні порошки. Виробництво деталей з порошків

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 438...450

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Схема одержання виробів з порошків. Роль порошкової металургії у сучасній науці і техніці. Приклади найбільш характерних видів продукції порошкової металургії.

Одержання і формування металічних порошків. Спікання.

Початкові матеріали для порошкової металургії, методи виробництва порошкових матеріалів і їх властивості. Неметалічні конструкційні матеріали: пластмас, гума, дерево.

Технологія виробництва порошкових виробів, хімічний склад 2-3 порошкових виробів і приклади їх застереження. Перелічить переваги і недоліки пластмас, їх компоненти і структури, способи виробництва деталей із пластмас. Використання виробів з порошкової металургії. Способи виробництва металічних порошків. Схема виготовлення виробів з порошків.

Контрольні питання

1. Що дозволяє одержати порошкова металургія?
2. Де знаходить використання вироби з порошкової металургії?
3. Які способи виробництва металічних порошків ви знаєте?
4. Приведіть загальну схему виготовлення виробів з порошків.

Тема Пластичні маси та гума, технологія виготовлення деталей і предметів побуту

Питання для самостійної роботи

Способи виробництва деталей з пластичних мас

ЛІТЕРАТУРА: [2], стор. 348...355

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Технологія виготовлення деталей з пластичних мас. Способи формування виробів з пластмас. Різновиди пресування пластмас. Охарактеризувати лиття пластмас під тиском. Штампування пластмас. Зварювання пластмас.

Загальні відомості про пластмасу, будова полімерів. Реактивні пластмаси: гетинакс, текстоліт, волокніти, прес-порошки, компаунди; їх будова і властивості. Термопласти: поліетилен, полістирол, фторопласт та інші їх властивості і будова. Способи одержання виробів з пластмаси.

Загальні властивості гуми, вихідний матеріал для її виробництва, значення у народному господарстві. Загальна технологія виробництва гумовиробів (на базі опорної схеми);

Контрольні питання

1. Приведіть основні способи формування виробів з пластмас.
2. Що таке екструзія? Приведіть її схему,
3. Які різновиди пресування пластмас ви знаєте?
4. Як проводять лиття пластмас під тиском?
5. Як відбувається штампування і зварювання пластмас?

Тема Вибивання і обробка виливків

Питання для самостійної роботи

Одноійменно темі

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 288...297

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Температура і термін охолодження виливків. Способи їх добування. Вибивання виливків з форм і стержнів з виливків. Очищення виливків - сутність і способи. Оброблювання і завищування виливків. Контроль якості у ливарному виробництві.

Технологія виготовлення виливків в оболонкових формах. Технологія литва по моделям, що виплавляються.

Виготовлення виливків в постійних металевих формах: в кокіль, під тиском і відцентровим способом.

Технологічні операції по всім спеціальним способам литва, опишіть переваги і недоліки кожного виду литва а також сфери застосування, особливості конструювання виливків.

Режим видобування виливка. Спосіб добування виливка з форми на якість. Схеми очищення виливків. Операції обрубкування і зачищення виливків.

Контрольні питання

1. Як відбувається режим вибивання виливки і спосіб його добування з форми на якість?
2. Як відбувається вибивання виливків з форм і стержнів з виливків?
3. Приведіть схему очищення виливків. Які машини для цього використовуються?
4. Поясніть операції обрубкування і зачищення виливків.

Тема Особливості пластичної деформації металів. Нагрівальні пристрої

Питання для самостійної роботи

Фізичні основи обробки металів під тиском

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 304...311

МЕТОДИЧНИ ВКАЗІВКИ

Фізична сутність пластичної деформації. Фактори, які впливають на пластичність метала. Вплив холодної і гарячої деформації на структуру і властивості металу. Температурний інтервал обробки тиском. Нагрівальні печі і електронагрівальні пристрої.

Дислокації, ковзання, двійникування. Схема напруженого стану у тілі, що деформується. На структуру і властивості металу впливають холодні і гарячі пластичні деформації.

Контрольні питання

1. Поясніть фізичну сутність пластичної деформації і фактори, які впливають на пластичність металу.
2. Що таке дислокації, ковзання, двійникування?
3. Чим характеризується схема напруженого стану у тілі, що деформується?
4. Поясніть вплив холодної і гарячої пластично деформації на структуру і властивості металу.

Тема Загальні відомості про зварювання. Способи зварювання плавленням

Питання для самостійної роботи Плазмена, електрошлакова, інші види зварювання.

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 198...217

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Плазмена і електрошлакове зварювання, сутність, переваги перед традиційними видами. Сутність з'єднання металів зваркою. Види зварки у залежності від температури нагрівання; фактори, що впливають на якість (схематично). Типи зварних швів і з'єднань. Ручна дугова зварка. Електроди та їх покриття. Автоматична зварка під шаром флюсу. Дугова зварка у середовищі захисних газів. Газова зварка і різниця металів. Сфери використання способів, що перераховані. Плазмова і променева способи зварки, їх переваги.

Контрольні питання

1. Поясніть сутність плазменого зварювання і різниця металів.
2. У чому полягає сутність електрошлакового зварювання?
3. У чому переваги вказаних видів зварювання перед традиційними?

Тема Паяння металів. Контроль якості зварних з'єднань

Питання для самостійної роботи

Методи визначення дефектів зварних з'єднань

ЛІТЕРАТУРА: [1], стор. 436...439

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Паяння металів. Контроль якості зварних з'єднань. Дефекти зварних з'єднань.

Фізична сутність процесу паяння. Сфера використання, відмінність від зварки. Тверді і м'які припої, їх склад і марки за ДЕСТом. Флюси, їх призначення. Технологій процес паяння м'яким і твердим припоями.

Якість швів і зварних з'єднань. Основні види браку. Способи контролю зварних матеріалів і конструкцій. Механічні випробовування і металографічні дослідження зварних з'єднань. Методи контролю: рентгенівський, ультразвуковий, магнітний та інші.

Контрольні питання

1. Які дефекти зварних з'єднань ви знаєте? Вкажіть методи їх запобігання
2. Які методи визначення дефектів у зварних з'єднаннях ви знаєте?
3. Які проводять проби на герметичність?

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Кузьмин Б.А. та ін. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів / Під ред. Б.А. Кузьміна.- М.: Мангинобудівництво, 2009.
2. Никифоров В.М. Технологія металів і конструкційні матеріали: Підручник для машинобудівельних технікумів. 7-е вид., перероб. доп. - Л.: Машинобудівництво, 2008.
3. Сомокоцький А.И., Кунявський М.Н. Лабораторні роботи по метало веденню та термічній обробці металів. Вид. 3-є. - М.: Машинобудівництво, 2009.
4. Кнорозов Б.В. Технологія металів і матеріалів. -М.: Металургія, 2010.

Додаткова

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальностей: 5.05050302, 5.05050202 5.05050201.
6. Методичні вказівки до практичних робіт Технологія конструкційних матеріалів для студентів спеціальностей: 5.05050302, 5.05050202 5.05050201.

Міністерство освіти і науки України
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БЕРДЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Національного університету «Запорізька політехніка»

Циклова комісія 274 Автомобільний транспорт

**КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ**

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Галузь знань	27 Транспорт
Спеціальність	274 автомобільний транспорт
ОПП	Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів

2022р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальні положення

Програма дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» у відповідності з вимогами, які відносяться до спеціаліста передбачає:

- вивчення основ виробництва матеріалів і сплавів які використовуються в машинобудуванні;
- знайомство з властивостями матеріалів і сплавів;
- знайомство зі способами виробництва, складом і властивостями пластичних мас, які використовуються в автомобілебудуванні;
- вивчення основних методів гарячої і холодної обробки матеріалів і пластичних мас;
- вивчення основних методів одержання заготовок ливарними способами;
- вивчення основних методів одержання деталей машин різанням;
- знайомство з основними, методами розробки технологічних процесів та ін.

Мета викладання дисципліни — надати студентам знання про конструкційні матеріали та їх властивості. Методи їх виробництва. Про основні технологічні методи формування деталей машин, ознайомлення з сучасними методами їх формоутворення, сучасним рівнем машинобудування та перспективами обробки конструкційних матеріалів, вивчення фізичної суті явищ, які проходять в матеріалах при дії на них різних факторів в умовах виробництва та експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів, вивчення теорії та практики термічної обробки даних засобів змін властивостей конструкційних матеріалів, щоб забезпечити високу надійність та довговічність деталей автомобілів і двигунів.

Студенти повинні знати:

- технологію основних способів виробництва конструкційних матеріалів;
- структуру та властивості різних видів конструкційних матеріалів;
- визначати основні технічні характеристики матеріалів, їх маркування на кресленнях та в технічних документах;
- принципи одержання заготовок литтям, обробкою тиском, зварюванням;
- технологію механічної обробки;
- перспективи розвитку машинобудування та виробництва конструкційних матеріалів.

Студенти повинні уміти:

- вибрати оптимальний вид конструкційних матеріалів для заданих деталей машин;
- визначити технологію термічної обробки вибраного матеріалу;
- визначити оптимальний спосіб виробництва заготовки даної деталі;
- визначити технологічний маршрут механічної обробки даної деталі.

Комплексна контрольна робота

Має 30 варіантів формалізованих завдань кожний з яких має 10-марок конструкційних матеріалів і по 3 запитання відносно кожної марки матеріалу.

Термін виконання одного варіанту – 90 хвилин:

першого питання – 20 хвилин

другого питання – 30 хвилин

третього питання — 40 хвилин

Критерії оцінки

Повна відповідь по 10 сплавам — 5 балів

Повна відповідь по 8 сплавам – 4 бали

Повна відповідь по 6 сплавам – 3 бали

Помилка по 1-му питанню на один сплав – міну 0,1 бала

Помилка по 2-му питанню на один сплав – мінус 0,2 бала

Помилка по 3-му питанню на один сплав – мінус 0,2 бала

Перелік довідкової літератури

1. Б. А.Кузьмін та ін. Технологія металів та конструкційні матеріали Машинобудування 2009 с.496
2. Б.М.Нікіфоров Технологія металів та конструкційні матеріали, Машинобудування.2010
3. .М.М.Чернов Металорізальні верстати. Машинобудування 2009
4. Аршинов та ін. Різання металів та ріжучий інструмент Машинобудування М. 2008
5. А.І.Андріанов Прогресивні методи технології машинобудування Машинобудування М. 2010
6. А.ПтуляєвМеталловедение, М. ,Металлургия., 2009
7. Сборник ГОСТ Сталь качественнаявысококачественнаячасть 1 и 2, Изд. Стандартов;
8. Б.А.Кузьмин ,металлургкя: .металловедение й конструкционныематериалы 2009.М., Высшая школа.
9. Обработкаметалловрезанием.Справочниктехнолога,М. .Машиностроение 2007.

Приклад виконання типового завдання

Варіант 13

Класифікувати задані сплави по хімічному складу, призначенню, якості і структурі.

Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.

Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклад їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Відповідь

ВСтЗкп - вуглецева конструкційна звичайної якості доєвтектоїдна сталь. В-сталь 3-ї підгрупи Ст - сталь, 3-порядковий номер, кп – кипляча сталь з низькими механічними властивостями, але найдешевша. Використання - піддон для стружки, заготовка – штампування.

Сталь 40 - вуглецева конструкційна якісна доєвтектоїдна сталь, 40-вміст вуглецю % C = 0,4 чим вище вміст вуглецю, і вище міцність і твердість, але нижче пластичність. Середні механічні властивості, висока оброблюваність різанням використання – зубчасті колеса спосіб одержання заготовки – гаряче об'ємне штампування.

Сталь А30 - вуглецева конструкційна та якісна доєвтектоїдна сталь. А-автоматна, 30 - вміст вуглецю %C = 0,3. Головна властивість - найбільш висока оброблюваність різанням на верстатах автоматичної дії, приклад використання - штуцер пристрою для обробки різанням, заготовка – прокат.

У12А – вуглецева інструментальна високоякісна заєвтектоїдна сталь. Вуглецева інструментальна. 12 - вміст вуглецю в десятих долях відсотка, %C = 1,2; А – високоякісна, висока твердість після закалювання, використання - надфіль, заготовка - гаряче об'ємне штампування.

СЧ30 - сірий чавун з пластинковим графітом. СЧ - сірий чавун, 30-ліміт міцності при розтягу $\sigma=30$, високі ливарні властивості та оброблюваності різанням. Використання-рама верстата, заготовка - лиття в пісчані форми.

Сталь 20ХФ- легована конструкційна якісна доєвтектоїдна сталь. 20-вміст вуглецю, %C=0,2; Х, Ф - наявність хрому та ванадію в кількості до 1,5% Cr, V - підвищують міцність, твердість, прокалюваність, висока поверхнева міцність після цементації. Використання - зубчасте колесо, заготовка - гаряче штампування.

Сталь 60С2Н2А - легована конструкційна високоякісна доєвтектоїдна сталь, 60 - вміст вуглецю, %C=0,6 С2-вміст кремнію, %Si = 2Н2 - вміст нікелю, %Ni = 2А– високоякісна Si - підвищує пружність, Ni – міцність. Висока пружність після закалювання. Використання - високо напружена пружина. Заготовка-прокат.

Сталь 40Х13 - легована нержавіюча якісна доєвтектоїдна сталь, 40-вміст вуглецю, % C= 0,4; Х13 - вміст хрому, % Cr = 13%; 13% Cr - робить сталь стійкою проти корозії, висока стійкість проти корозії, використання – корпус насоса для води; заготовка – литво.

Сталь Р18Ф2 - легована інструментальна заєвтектоїдна сталь. Р - швидкоріжуча, 18 - вміст вольфраму, % W= 18, Ф2 - вміст ванадію, % V= 2,0; W-придає високу міцність при температурі різання до 600 °С, висока швидкість різання, використання – різець, заготовка — штампування

Т30К4 - металокерамічний двокарбідний твердий сплав.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділів і тем	Обсяг роботи студента, годин				
	Всього	З викладачем			Самостійна робота
		Лекцій	Лабораторних робіт	Практичних занять	
1	2	3	4	5	6
Розділ 1. Виробництво чорних матеріалів	16	8	-	-	8
Тема 1.1 Виробництво чавуну і сталі	16	8	-	-	8
Розділ 2. Металознавство та термічна обробка	31	12	8	3	8
Тема 2.1 Будова та кристалізація металів	13	4	4	3	2
Тема 2.2 Основні поняття про сплави	8	4	2	-	2
Тема 2.3 Хімічна та хіміко-термічна обробка	10	4	2	-	4
Розділ 3. Конструкційні матеріали	46	18	2	4	22
Тема 3.1 Вуглецеві сталі	14	4	-	4	6
Тема 3.2 Леговані та інструментальні сталі	10	6	-	-	4
Тема 3.3 Чавуни	10	4	2	-	4
Тема 3.4 Кольорові метали та сплави	6	2	-	-	4
Тема 3.5 Неметалеві конструкційні матеріали	6	2	-	-	4
Розділ 4. Технологія обробки металів і сплавів	42	12	2	16	12
Тема 4.1 Основи раціонального вибору заготовок	4	-	2	-	2
Тема 4.2 Обробка тиском	14	2	-	8	4
Тема 4.3 Ливарне виробництво	16	6	-	8	2
Тема 4.4 Зварювання і паяння металів	6	2	-	-	4
Тема 4.5 Порошкова металургія	2	2	-	-	-
Разом	135	50	12	23	50

Варіант № 1

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *СтО, 05кп, А12, 40Х, У7А, ШХ15, 65С2ВА, Х12Ф1, Р18, СЧ10*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 2

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2кп*, *08кп*, *А40Г*, *40ХН*, *60С2*, *У 10*, *9ХВГ*, *Р6М5К5*, *Т3ОК4*, *СЧ15*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 3

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтЗсп, 20, А20, 35ХГСА, 60С2А, У9А, Х12Ф, Р18К5Ф2, ВК2, ВЧ120 - 2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 4

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт4кп, 45, АЗО, 12Х2Н4А, 60С2ХФА, У12А, Т15К6, ВК10, КЧЗО - 6, СЧ20.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 5

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтЗпс, 40, А40Г, 18ХГТ, ШХ15СГ, ВК6, Р6М3, 12Х18Н9Т, 5ХНМ, ВЧ80 - 2.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 6

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтбсп, 60, 20ХГР, У10А, Х12М, Р9К5, ВК10, Т14К8, ВЧ60-2, А40Г*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 7

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *БСтЗкп, 35, 38Х2МЮА, 9ХС, Р9М4К8, ВК25, Г13Л, 30Х13, СЧ25, КЧ37-12.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 8

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтбкп, 30, А40Г, У9А, 20ХНР, 50ХФА, Х12Ф1, 12Х18Н12Т, ВК15, ТТ7К12*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 9

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2сп, 15, А12, 15ХСНД, 40ХС, 38Х2НМ, 65Г, Р6М5, ВК8, ВЧ100-2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант №10

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5пс, 50, 09Г2С, 20ХН2М, У12, ХВГ, Р9, Х12М, Р9М4К8, ВК4*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант №11

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *СтО, 10, А12, 20ХНЗА, 60С2А, Р9К10, ТТ8К6, ВК10, Х18, ВЧ45-6.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 12

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2сп, 20кп, 38Х2Н2МА, У8А, Р10К5Ф5, Т5К12, СЧ45, ВК15, КЧ35 - 10, 12Х17*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 13

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт4кп, 55, 09Г2, А12, 25Г2С, ШХ12, У9А, Р14Ф4, 40Х13, КЧ60-3*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 14

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *110Г13А, ХН77ТЮР, 45, СтО, 20ХГР, 9ХФ, Р18, 15ХМ, 40Х9 С2, 5ХГМ.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 15

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5пс, 08кп, 50, 10ХСНД, 30ХНЗА, У7А, 60С2ХА, Р9, ТЗОК4, СЧЗО.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 16

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *СтО, 05кп, А12, 40Х, У7А, ШХ15, 65С2ВА, Х12Ф1, Р18, СЧ10*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 17

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2кп, 08кп, А40Г, 40ХН, 60С2, У10, 9ХВГ, Р6М5К5, ТЗОК4, СЧ15*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 18

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтЗсп, 20, А20, 35ХГСА, 60С2А, У9А, Х12Ф, Р18К5Ф2, ВК2, ВЧ120 - 2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 19

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт4кп, 45, АЗО, 12Х2Н4А, 60С2ХФА, У12А, Т15К6, ВК10, КЧЗО - 6, СЧ20.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 20

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5пс, 40, А40Г, 18ХГТ, ШХ15СГ, ВК6, Р6М3, 12Х18Н9Т, 5ХНМ, ВЧ80 - 2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 21

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтбсп, 60, 20ХГР, У10А, Х12 М, Р9К5, ВК10, Т14К8, ВЧ60-2, А40Г*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 22

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *БСтЗкп, 35, 38Х2МЮА, 9ХС, Р9М4К8, ВК25, , 30Х13, СЧ25, КЧ37-12.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 23

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСтбсп, 30, А40Г, У9А, 20ХНР, 50ХФА, Х12Ф, 12Х18Н10Т, ВК15, ТТ7К12.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 24

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2сп, 15, А12, 15ХСНД, 40ХС, 38Х2НМ, 65Г, Р6М5, ВК8, ВЧ100-2*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 25

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5кс, 50, 09Г2С, 20ХН2М, У12А, ХВГ, Р12, Х12М, Р9М4К8, ВК4*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 26

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *СтО, 10, А12, 20ХНЗА, 60С2А, Р9К10, ТТ8К6, ВК10, Х18, ВЧ45-6.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 27

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт2кп, 20т, 38Х2Н2МЮА, У8А, Р10К5, Т5К12, СЧ45, ВК10, КЧ35 -10, 12Х17.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 28

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт4кп, 55, 09Г2, А12, 25Г2С, ШХ12, У9А, Р14Ф4, 40Х13, КЧ60-3*.
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 29

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою:

Г13Л, ХН77ТЮР, 45, Ст3, 20ХГР, 9ХС, Р18, 15ХМ, 40Х9С2, 5ХГМ.

2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.

3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Варіант № 30

1. Класифікувати задані сплави за хімічним складом, призначенням, якістю та структурою: *ВСт5пс, 08кп, 50, 10ХСНД, 30ХНЗА, У7А, 60С2ХА, Р9, ТЗОК4, СЧЗО.*
2. Розшифрувати маркування заданих сплавів, вказати вплив легуючих елементів.
3. Визначити головні механічні та технологічні властивості заданих сплавів, привести приклади їх використання та визначити спосіб одержання заготовок.

Методичне забезпечення дисципліни

1. Конспект лекцій викладача.
2. Методичний посібник для самостійної роботи студентів над дисципліною.
3. Завдання для виконання комплексної контрольної роботи, поточних контрольних робіт.
4. Завдання для тестового контролю знань.
5. Навчальні опорні схеми.
6. Зразки виконання рефератів.